

Montageanleitung**FrameSet KitP****Mitsubishi MV 2400-R/S****Mounting instructions****FrameSet KitP****Mitsubishi MV 2400-R/S****Instructions de montage****FrameSet KitP****Mitsubishi MV 2400-R/S**

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

Verpackungsinhalt überprüfen**Check package contents****Vérifier l'intégralité de la livraison**

1x Spannrahmen
710 x 380 x 615

1x Clamping frame
710 x 380 x 615

1x Cadre de serrage
710 x 380 x 615

ER-039217



2x Flachspannfutter pneumatisch

2x Flat chucks, pneumatic

2x Mandrin plat pneumatique

ER-035714



1x Set Abdeckung zu Flachspannfutter

1x Set covers for flat

1x Set Couvercle pour mandrin plat

ER-027695




1x Z-Abstützung Satz à 4 Stk

1x Z support (set of 4)

1x Appui Z (jeu de 4 unités)

ER-028743

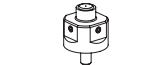


1x Manuelle Steuereinheit

1x Manual control unit

1x Unité de commande manuelle

ER-008988

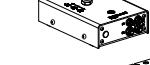

2x Spannbalken 380mm

2x Clamping beam 380mm

2x Barre de serrage 380mm

ER-017647



1x Satz Spannmittel klein

1x Set clamping accessories, small

1x Set accessoires de serrage, petit

ER-008215



1x Schlauchsatz

1x Set of tubes

1x Jeu de tuyauteries flexibles

ER-027648

Anwendung (bestimmungsge-mäss Verwendung)**Application (intended purpose)****Utilisation (conformément à sa destination)**

EROWA FrameSet dient zur Aufnahme von Werkstücken auf WEDM Maschinen.

EROWA FrameSet is intended to hold workpieces on Wire EDM machines.

EROWA FrameSet sert de base pour le bridage de pièces sur les machines WEDM.

Zum Wechseln von bestückten Spannrahmen auf Schneidero-diermaschinen.

For changing of loaded clamping frames on wire EDM machines.

Pour changer des cadres de serrage chargés sur des machines d'électroérosion à fil.

Symbolerklärung**Explanation of the symbols****Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

 GEFAHR	 DANGER	 DANGER
Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.	Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.	Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.

 WARNUNG	 WARNING	 AVERTISSEMENT
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können.	Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.

 VORSICHT	 CAUTION	 ATTENTION
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.	Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.

HINWEIS	ADVICE	INDICATION
Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.	Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.	Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.

WICHTIG	IMPORTANT	IMPORTANT
Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.	Highlights information on usage and other useful information.	Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

Schutzeinrichtungen	Protection devices	Dispositifs de protection
GEFAHR	DANGER	DANGER
Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen. Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.	Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury. The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).	Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémédiables. Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).
Persönliche Schutzausrüstung	Personal protective equipment	Équipement de protection individuelle
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen. Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene, persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.	Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury. The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).	Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles. L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).
HINWEIS	ADVICE	INDICATION
Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.	The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.	L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.
Arbeiten mit Druckluft	Working with compressed air	Travailler avec de l'air comprimé
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Maximaler Reinigungsdruck beachten. Zu starkes Abblasen mit der Druckluft vermeiden. (Gefährdung durch versprühen von Flüssigkeit und wegfliegenden Spänen, etc.) Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille sowie Gehörschutz tragen (auch Drittpersonen). Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.	Be sure to observe the maximum cleaning pressure. Avoid excessive blowing with compressed air. (Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.) To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses, and wear hearing protection (including third parties). If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.	Observer la pression de nettoyage maximale. Éviter un nettoyage par soufflage à trop forte pression. (risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.) Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux, ainsi qu'une protection auditive (tierces personnes également). Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.

Bezeichnung der Teile


- 1) Flachspannfutter 1
- 2) Flachspannfutter 2
- 3) Z-Abstützung
- 4) Spannrahmen
- 5) Spannbalken
- 6) Satz Spannmittel klein
- 7) Maschinentisch

Description of parts


- 1) Flat chuck 1
- 2) Flat chuck 2
- 3) Z-support
- 4) Clamping frame
- 5) Clamping beam
- 6) Set clamping accessories, small
- 7) Machine table

Désignation des éléments

- 1) Mandrin plat 1
- 2) Mandrin plat 2
- 3) Appui Z
- 4) Cadre de serrage
- 5) Barre de serrage
- 6) Set accessoires de serrage, petit
- 7) Table de machine

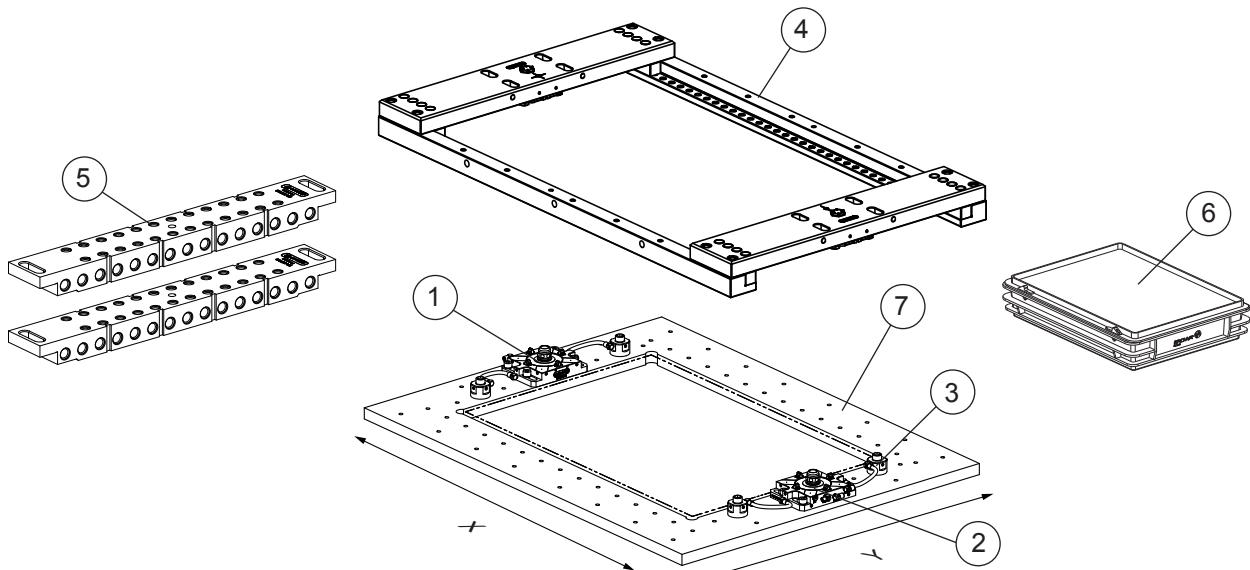

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	
Wiederholgenauigkeit in X / Y und Z-Achse:	Repeatability on X / Y and Z-axis:	Précision de répétabilité sur axes X / Y et Z :	0.002 mm
Max. Werkstückgewicht:	Max. workpiece weight:	Max. Capacité de Pièce :	70 kg
Material: rostbeständiger Stahl	Material: rustresistant steel	Matériau : acier inoxydable	
Einzugskraft pro FSF (Flachspannfutter) ohne Nachspannung:	Clamping power per flat chuck without reclamping:	Force de préhension par mandrin plat sans resserrage :	3500 N
mit Nachspannung:	with reclamping:	avec resserrage :	7000 N
Druckluft:	Compressed air:	Alimentation pneumatique :	min. 6 bar

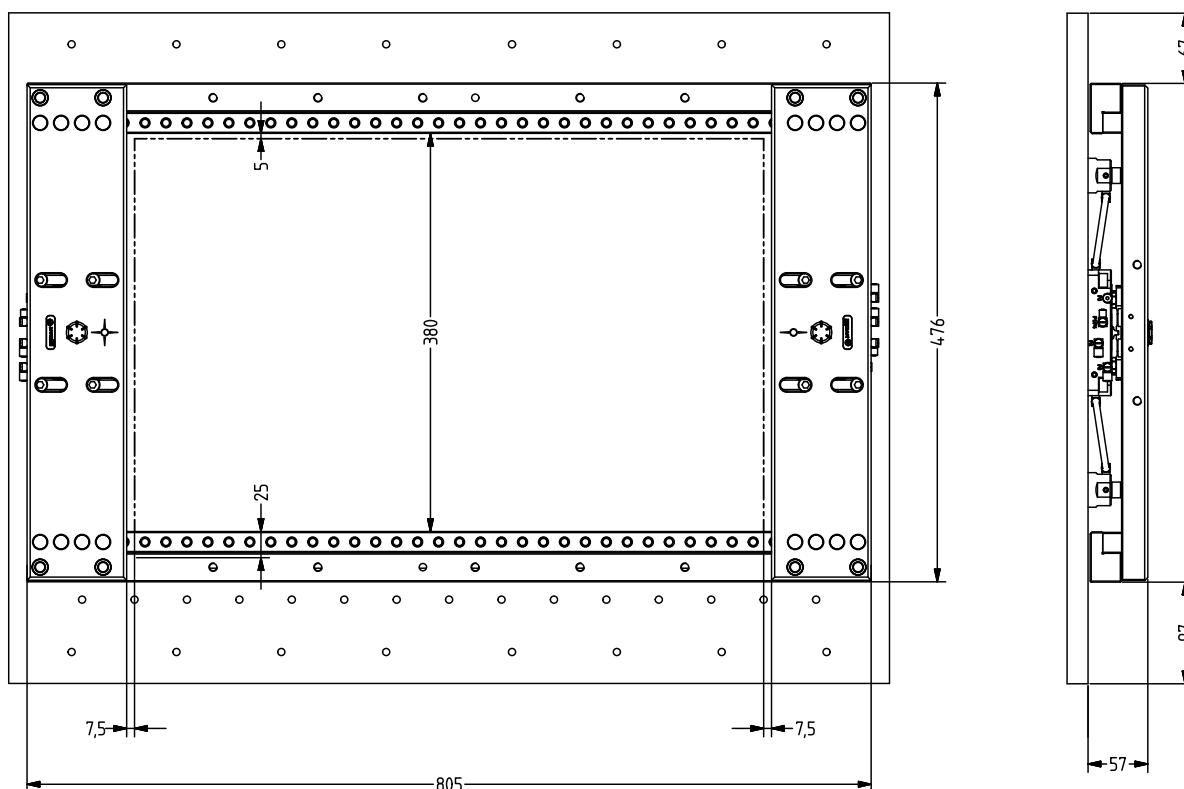

Zum Befestigen der Flachspannfutter (1, 2) werden zusätzliche Gewinde M8 (8) benötigt.


Die Gewindebohrungen sind nach den Angaben der Masszeichnung auf dem Maschinentisch anzubringen.

The additional M8 threads (8) are necessary to fit the flat chucks (1, 2).

Drill the threads into the machine table after the dimension layout below.

Les filetage additional M8 (8) sont nécessaire pour la fixation des mandrins plates (1, 2).


Appliquer les filetage sur la table de machine come il est décrirer dans le plan coté.

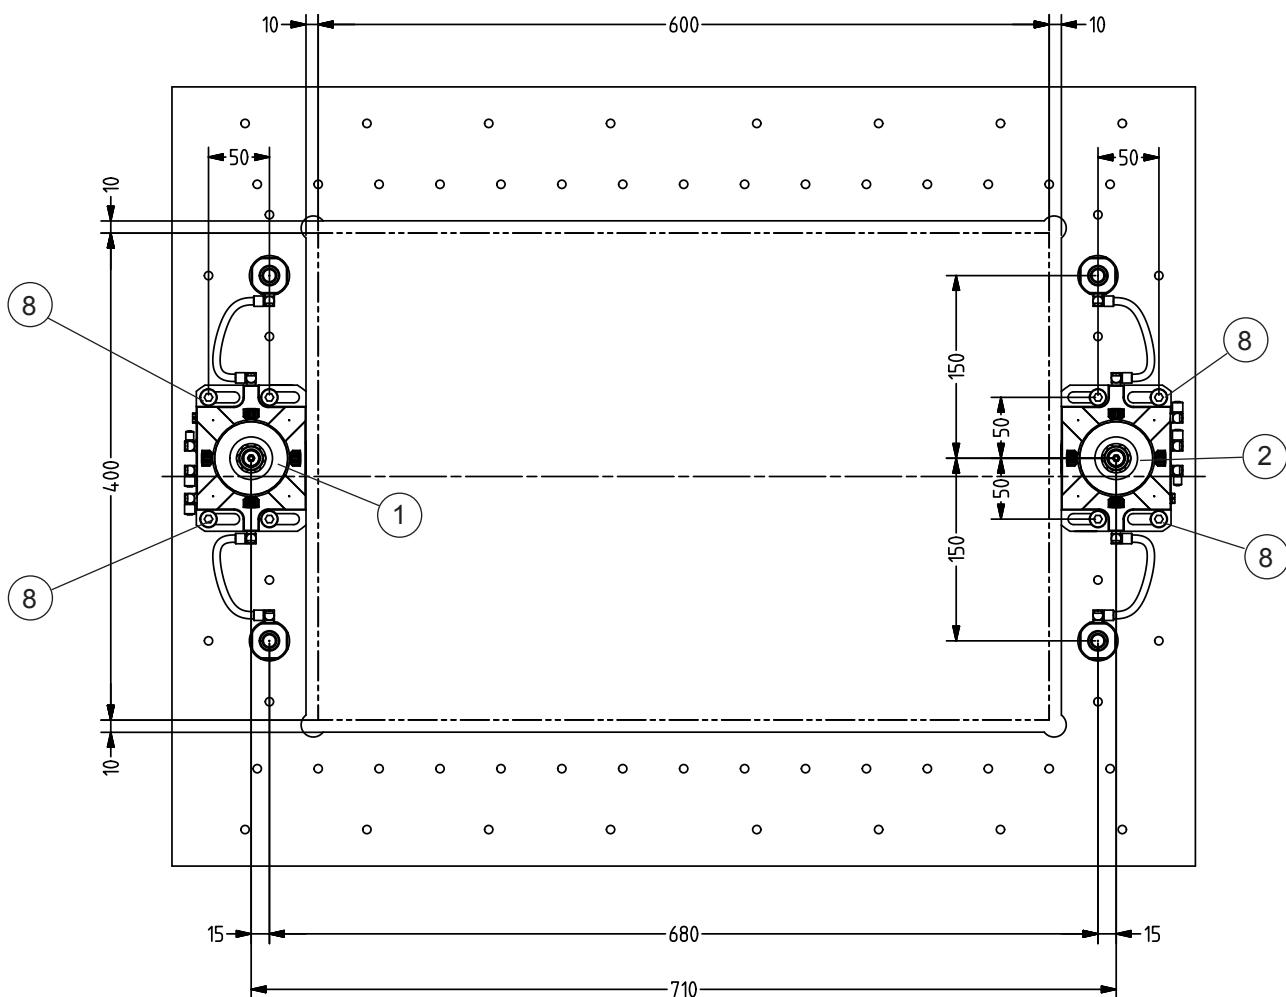


Inbetriebnahme	Setting up	Mise en service
<p>a) Vorbereiten der Maschine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spannsystem entfernen falls vorhanden. - Maschinentisch sauber reinigen, evtl. mit Oelstein abziehen. - Ebenheit der Aufspannflächen prüfen. Maximale Abweichung 0.005 mm in X und Y. 	<p>a) Prepare the machine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remove chuck. - Thoroughly clean machine-table, possibly rub off with oilstone. - Check even surface of clamping surfaces. Maximum deviation 0.005 mm in X and Y. 	<p>a) Préparation de la machine :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlever le système de serrage, si existant. - Nettoyer soigneusement la table de machine, le cas échéant la polir à la pierre à huile. - Contrôler la planéité des surfaces de serrage. Ecart maximal de 0,005 mm dans X et Y.

WICHTIG	IMPORTANT	IMPORTANT
Der verbleibende Fehler muss am Schluss des Aufbaus zum Wert der Ebenheit dazugerechnet werden.	The remaining error must be added to the value of the even surface at the end of set up.	La valeur d'erreur restante doit être ajoutée à la valeur de planéité, une fois l'installation achevée.

- b) Montage Flachspannfutter:
- FSF 1 (1) auf dem Maschinentisch positionieren.
 - Schrauben (9) nur leicht festziehen.
- b) Fit flat chuck
- Position flat chuck 1 (1) on the machine table.
 - Lightly tighten bolts (9)
- b) Montage des mandrins plats
- Positionner le mandrin plat 1 (1) sur la table de machine.
 - Serrer légèrement les vis (9)

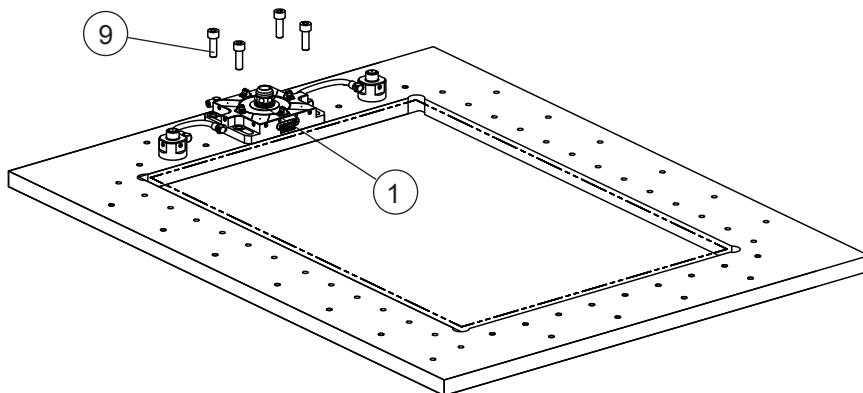

- Messuhr an der oberen Drahtführung befestigen und das FSF an der geschliffenen Referenzfläche abfahren.
Toleranz: 0.005 mm
- Attach dial gauge to the upper wire guide and move it along the ground reference surface of the flat chuck.
Tolerance: 0.005 mm
- Fixer le comparateur au guidefil supérieur et palper le mandrin plat sur la face de référence rectifiée.
Tolérance : 0,005 mm.

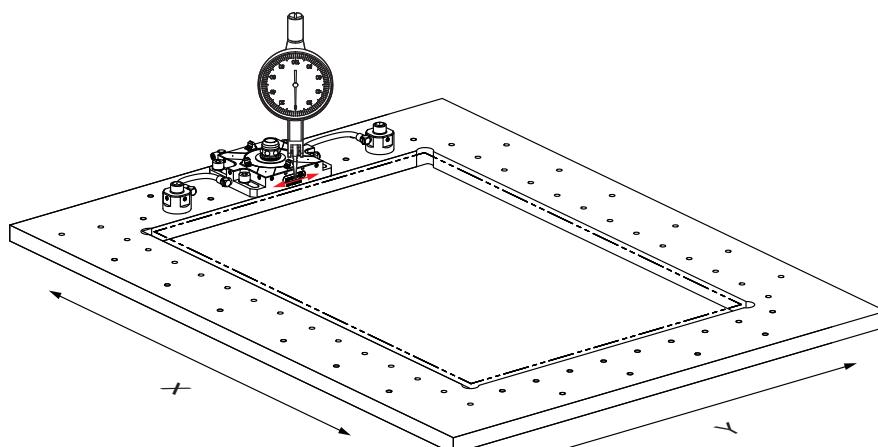


Schema für Luftanschlüsse: Air connections diagram:

Schéma des raccordements pneumatiques :

- FrameSet

- FrameSet

- FrameSet

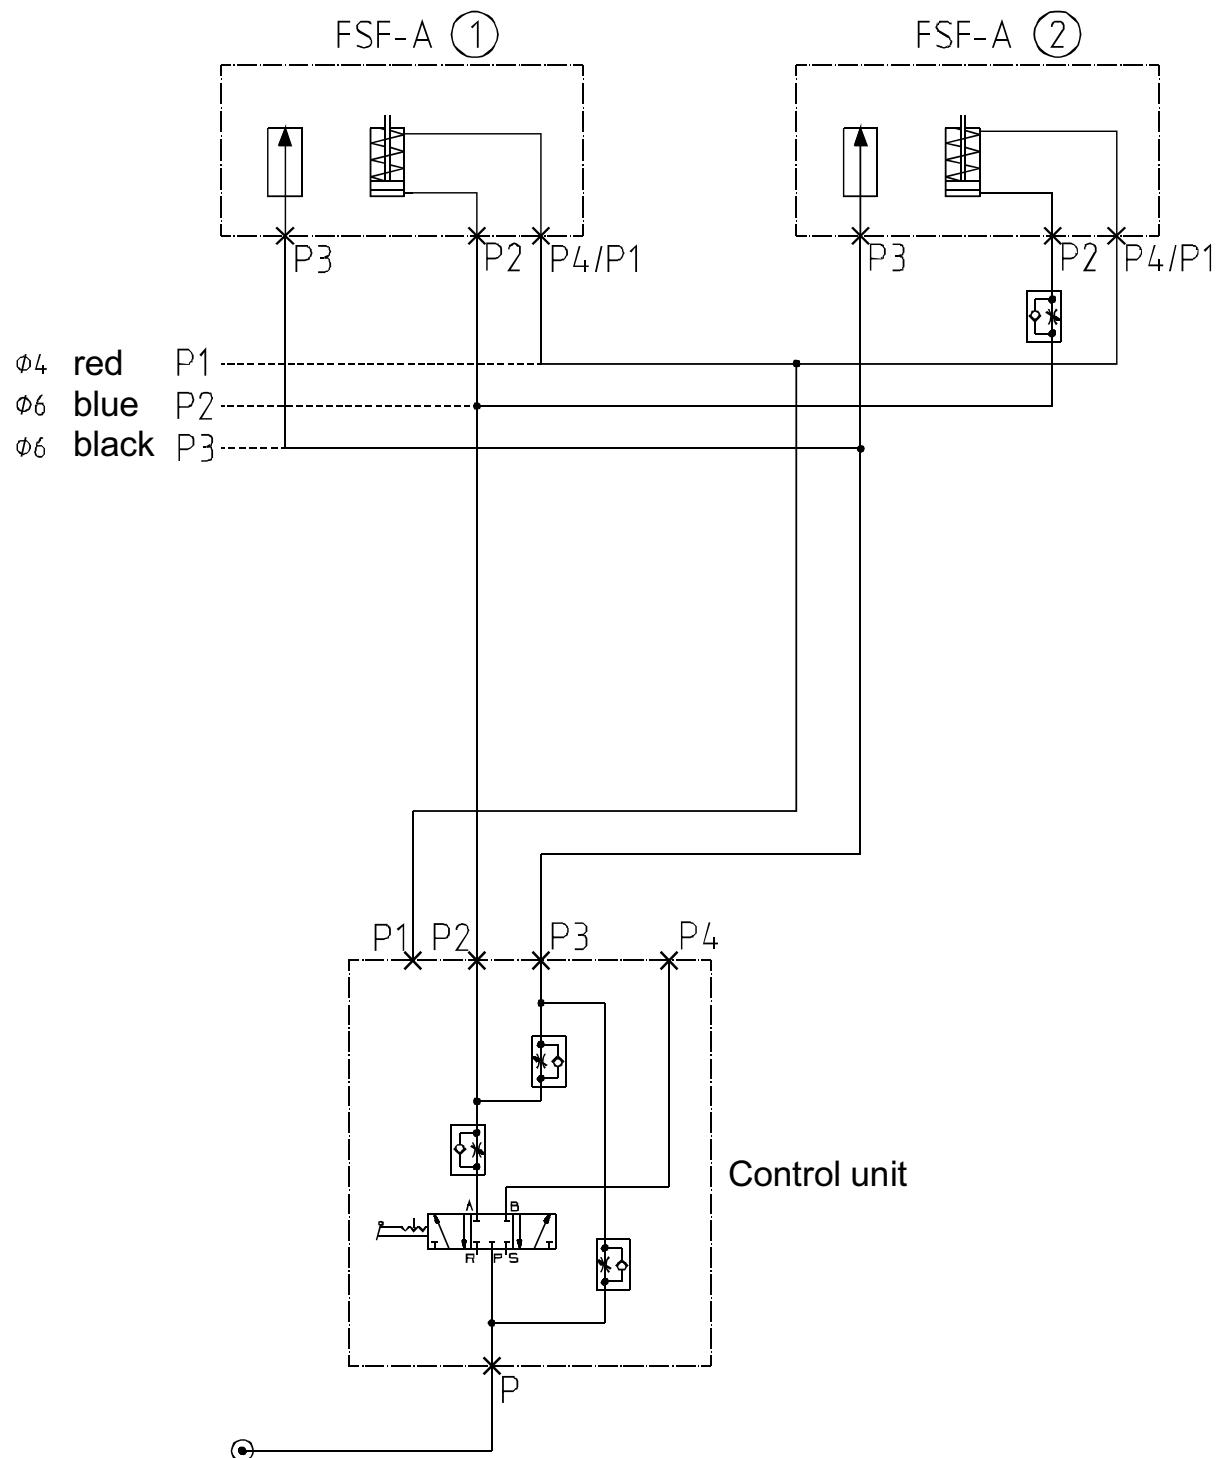


Schema für Luftanschlüsse: Air connections diagram:


- Kombination FrameSet
- PalletSet W
- Combination FrameSet
- PalletSet W

Schéma des raccordements pneumatiques :


- Combination FrameSet
- PalletSet W

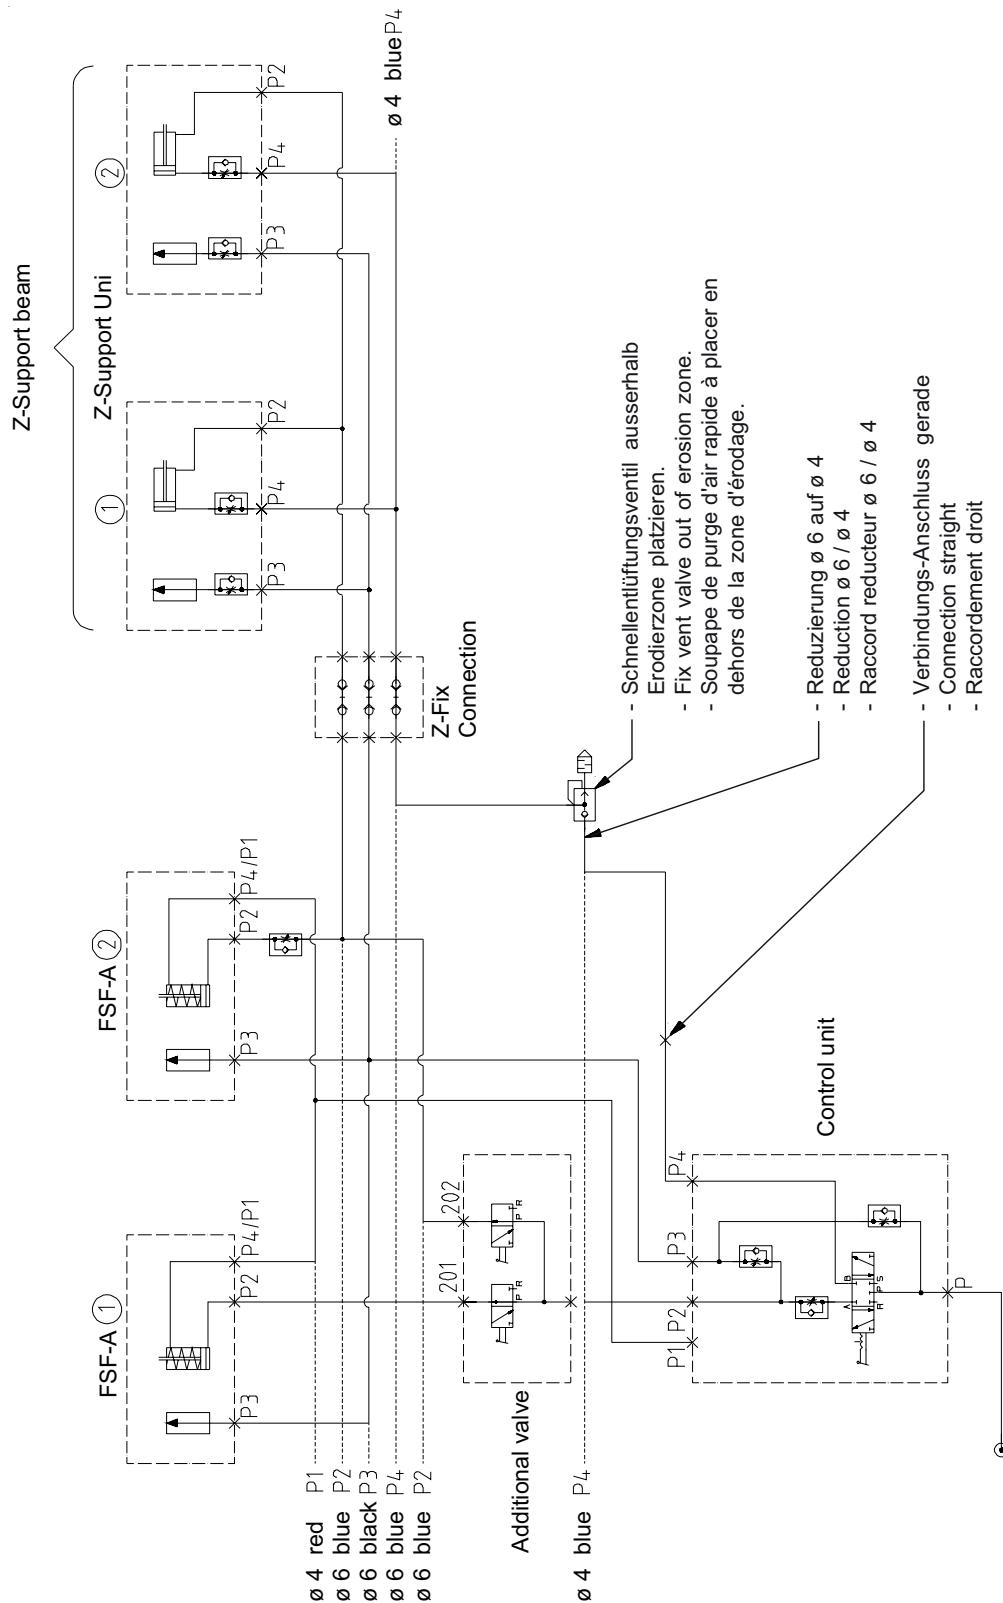


- FSF 1 festschrauben. Schrauben M8 (9) mit 20 Nm festziehen.
- FSF 2 auf dem Maschinentisch mit Schrauben lose positionieren. Z-Abstützungen (3) links und rechts vom FSF 1+2 positionieren und mit 15 Nm festschrauben.
- Luftanschlüsse gemäss Schema erstellen.
- Futterabstand (11) (Stichmasse siehe unten).
- Mitgelieferte Winkelanschlüsse an Spannfutter sowie Z-Abstützungen montieren und mit dem mitgelieferten Pneumatikschnaluch (10) verbinden.
- Mit Drossel Verzögerung von Futter 2 einstellen.
- Der Spannvorgang soll innerhalb ca. 2 sek ablaufen.
- Use M8 bolts (9) to attach flat chuck 1. Tighten bolts to 20 Nm.
- Loosely position flat chuck 2 with bolts on the machine table. Loosely position Z-supports (3) to the left and right of flat chuck 1+2 and tighten with 15 Nm.
- Prepare air connections according to the diagram.
- Chuck distance (11) (setup distance see diagram below).
- Fit square connectors supplied to chuck and Z-supports. Connect them to the pneumatic tube supplied (10).
- Set delay of flat chuck 2 by means of the throttle.
- The clamping process should be completed within about 2 seconds.
- Fixer par vissage le mandrin plat 1 vis M8 (9), serrées à 20 Nm.
- Positionner le mandrin plat 2 de façon amovible avec les vis sur la table de machine. Positionner les appuis Z (3) à gauche et à droite du mandrin plat 1+2 et serrées à 15 Nm.
- Réaliser les accordements pneumatiques conformément au schéma.
- Distance entre mandrins (11) (calibre voir diagram en bas).
- Monter les raccords coudés faisant partie de la livraison sur les mandrins plats et les appuis Z et y raccorder la tuyauterie flexible pneumatique (10) faisant partie de la livraison.
- Au moyen de l'étrangleur, régler le retard du mandrin plat 2.
- Le processus de serrage doit se faire en environ 2 s.

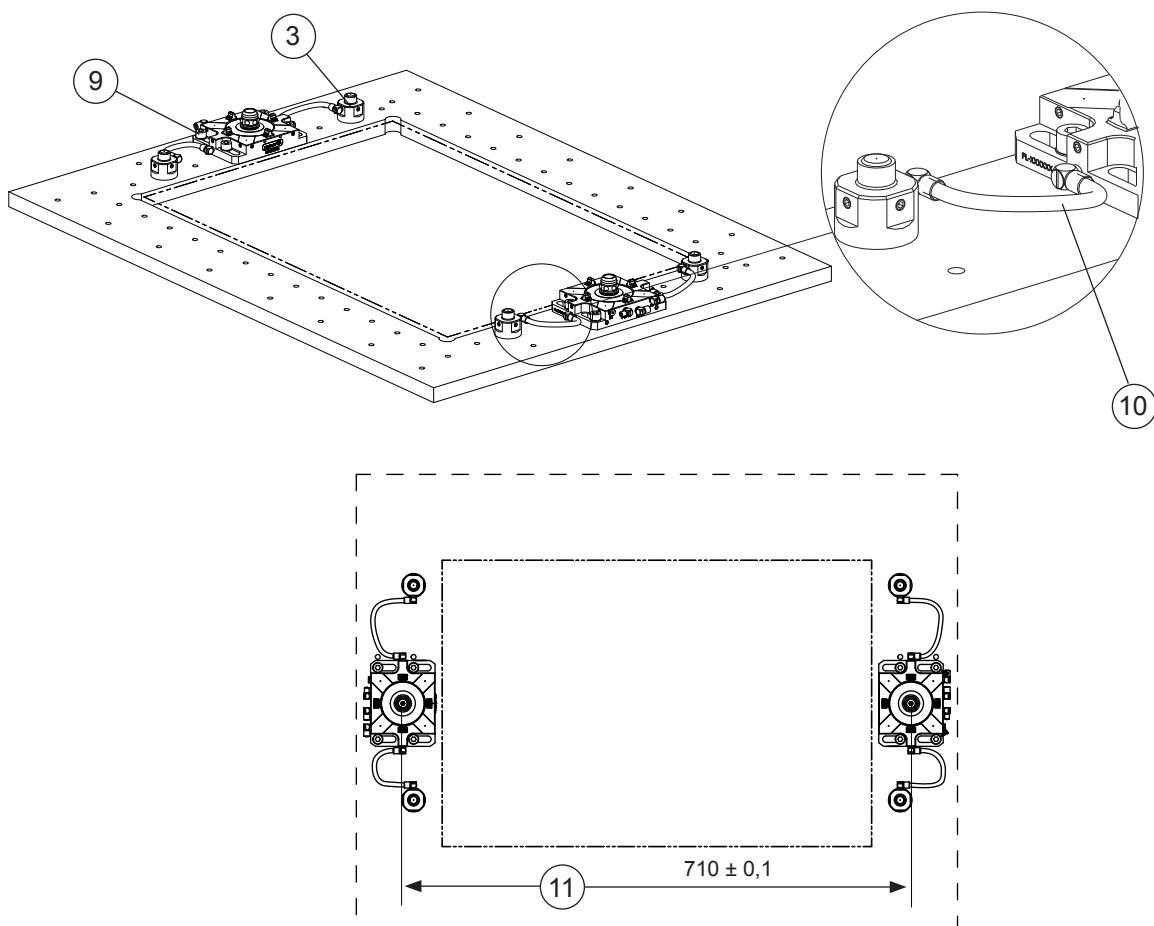


- Spannrahmen (4) einsetzen.
 - Spannfutter 1 schliessen (Markierung auf Spannrahmen beachten).
 - Spannfutter 2 schliessen (Markierung auf Spannrahmen beachten).
 - Mit Messuhr an rechter Rahmenleiste abfahren.
- Toleranz: 0.01 mm
- Insert clamping frame (4).
 - Close chuck 1 (note the marking on the clamping frame).
 - Close chuck 2 (note the marking on the clamping frame).
 - Move the dial gauge along the surface at the right side on the frame rail.
- Tolerance: 0.01 mm
- Insérer le cadre de serrage (4).
 - Fermé le mandrin 1 (noter le repérage sur le cadre de serrage).
 - Fermé le mandrin 2 (noter le repérage sur le cadre de serrage).
 - Déplacer avec le comparateur au long de la surface au côté droit du lardon de cadre.
- Tolérance : 0,01 mm.

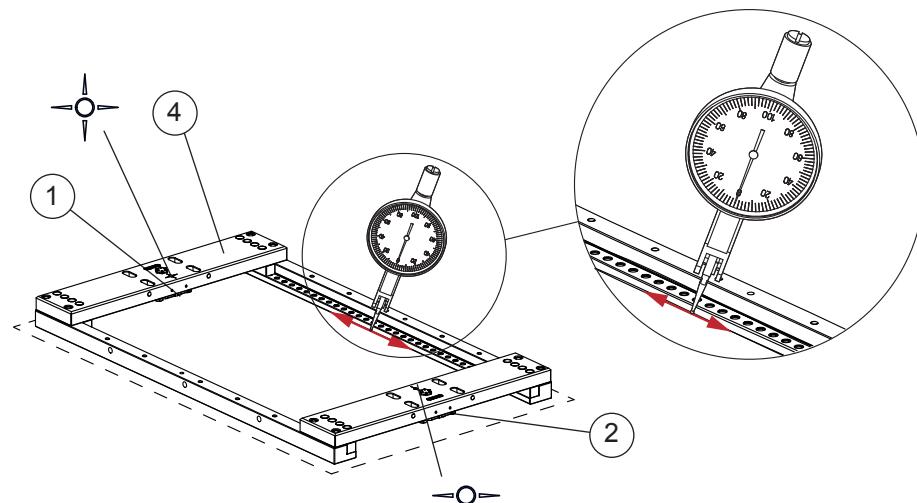

- FSF 2 mit Hilfe von Befestigungsschrauben M8 (9) mit Sechskantschlüssel durch Rahmeneaussparung hindurch festziehen.
- Use M8 bolts (9) to attach flat chuck 2 and tighten with hexagon key through the frame groove.
- Fixer le mandrin plat 2 avec vis M8 (9), serrer avec la clé mâle à six pans à travers la rainure du cadre.

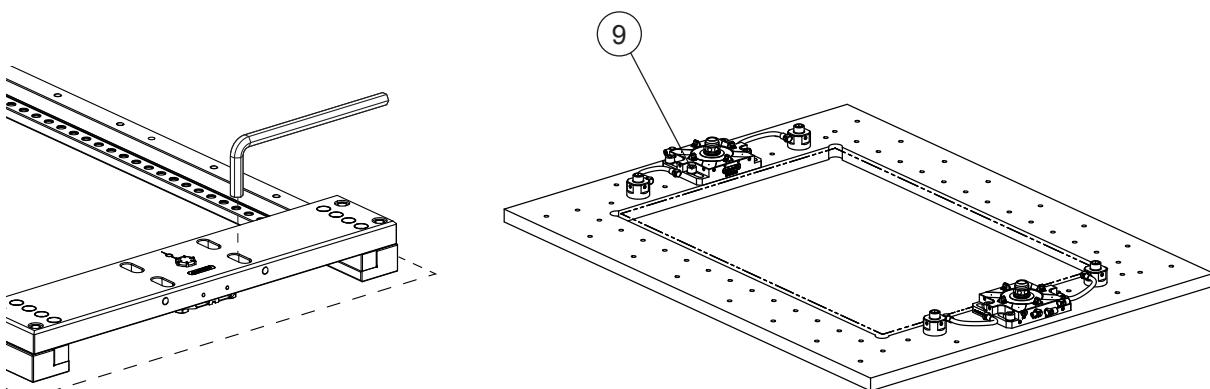

- Spannrahmen ER-039217 lösen und wieder einsetzen.
- Spannfutter 1 schliessen (Markierung auf Spannrahmen beachten).
- Spannfutter 2 schliessen (Markierung auf Spannrahmen beachten).
- Loosen clamping frame ER-039217 and insert again.
- Close chuck 1 (note the marking on the clamping frame).
- Close chuck 2 (note the marking on the clamping frame).
- Desserrer le cadre de serrage ER-039217 et insérer à nouveau.
- Fermé le mandrin 1 (noter le repérage sur le cadre de serrage).
- Fermé le mandrin 2 (noter le repérage sur le cadre de serrage).

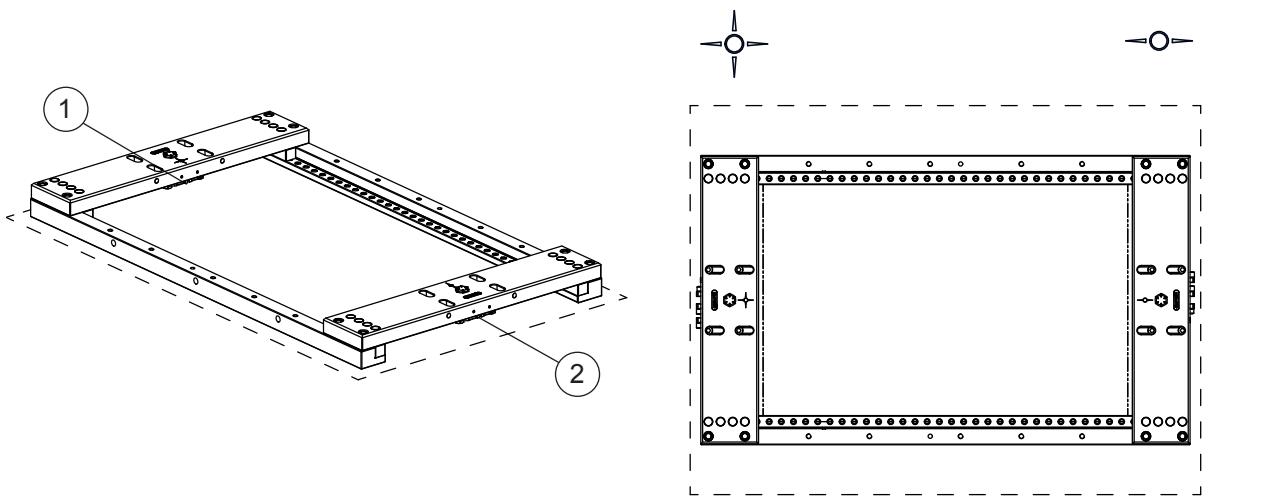

Um evtl. auftretende Wärmeausdehnungsfehler ausgleichen zu können, wird der Spannrahmen im FSF 1 in den X und Y-Achsen zentriert und in FSF 2 nur in der X-Achse.

To balance out any possible thermal expansion error, the clamping frame is centered in the X- and Y-axes of flat chuck 1, but only in the X-axis of flat chuck 2.

Pour pouvoir compenser d'éventuelles erreurs dues à la dilatation thermique, centrer le cadre de serrage selon les axes X et Y dans le mandrin plat 1 et uniquement selon l'axe X dans le mandrin plat 2.

WICHTIG

Der Unterschied in der Zentrierung wird in den Zentrierplatten vorgenommen, deshalb ist es wichtig, dass der Spannrahmen immer gleich eingesetzt wird.


IMPORTANT

The difference in the centering is occurs in the centering plates. For this reason, it is important that the clamping frame is always inserted in the same way.

IMPORTANT

La compensation de l'écart de centrage se fait au niveau des plaques de centrage. Il est donc indispensable d'insérer le cadre de serrage toujours de la même façon.

- Spannrahmen im gespannten Zustand mit Messuhr kontrollieren.
Parallelität: 0.02 mm
Ebenheit: 0.02 mm
- Checked clamped clamping frame with the dial gauge.
Parallelism: 0.02mm
Evenness: 0.02mm
- Contrôler le cadre de serrage à l'état serré au comparateur.
Parallélisme : 0,02 mm
Planéité : 0,02 mm

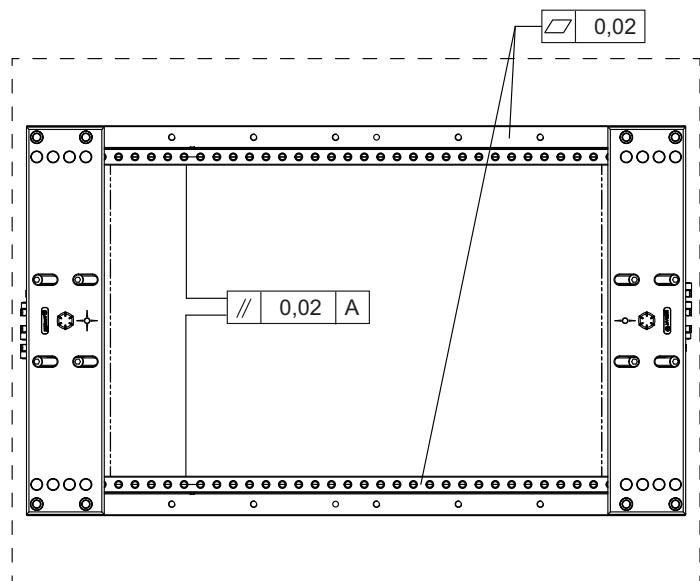**Kollisionszonen****Collision zones****Zones de collision****HINWEIS****ADVICE****INDICATION**

Unterhalb von Z + 30 mm können Verfahrwegbeschränkungen durch die obere Drahtführung auftreten.

Below Z+30, movements may be restricted by the lower wire guide.

En dessous de Z + 30 mm, la course de déplacement risque d'être limitée en raison du guidage supérieur.

Ersatzteile**Spare parts****Pièces de rechange**

Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.

Please order spare parts from your EROWA dealer.

Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

Technischer Support**Technical support****Assistance technique**

Für Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com

For questions regarding this product, please contact:
info@erowa.com

Pour toute question relative à ce produit, veuillez écrire à
info@erowa.com

Edition 12.11.2013

STANDARDIZATION

EROWA WORKPIECE HOLDING SYSTEMS

**Optionen zu
Wire EDM Tooling****Klemmelemente
zu den Spannvorrichtungen**

ER-033958



ER-008875



ER-008221

**Options for
Wire EDM Tooling****Clamping elements
for fixtures**

ER-031952



ER-008873



ER-029229

**Options pour
Wire EDM Tooling****Éléments de serrage
pour les dispositifs de bridage**

ER-016914



ER-007990



ER-029228



ER-008231



ER-008220

**Spannvorrichtungen
zu den Adaptern****Fixtures
for adapters****Dispositifs de bridage
pour les adaptateurs**

ER-031945



ER-018937



ER-028425



ER-036508



ER-018940



ER-025895



ER-039505




ER-019248



ER-038891




ER-018938

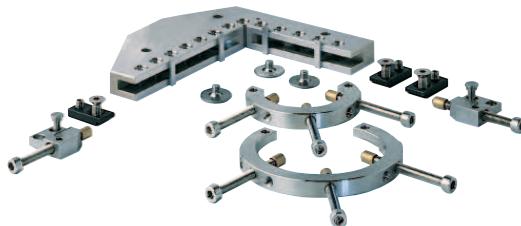

ER-017645



ER-030110

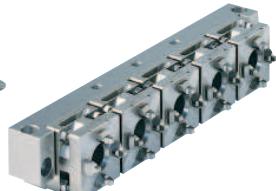

ER-018941



ER-025115



Edition 12.11.2013

STANDARDIZATION

EROWA WORKPIECE HOLDING SYSTEMS

Adapter zur Schnittstelle

ER-037888



ER-033955



ER-038710



ER-008814



ER-014722



ER-014698

**Adapters for interfaces**

ER-032035



ER-031942



ER-033933



ER-008842



ER-039504



ER-016691

**Systèmes de bridage**

ER-012727



ER-030678



ER-033974



ER-007935



ER-007877



ER-038711



ER-035294



ER-035156



ER-030923



ER-039795



ER-008856



ER-028471



ER-039214

**Schnittstellen zum Maschinentisch**

ER-040641



ER-017198

**Interfaces to machine table**

ER-035714



ER-007852

**Interfaces pour table machine**

ER-035715



ER-022583

**WICHTIG**

Weitere Produkte finden Sie im Gesamtkatalog und auf unserer Webseite www.erowa.com.

IMPORTANT

D'autres produits vous trouvez également au catalogue général et à www.erowa.com.

IMPORTANT

More products can be found in our general catalog and on our web-page www.erowa.com.

Wartung und Pflege

Maintenance

Maintenance

Material

Die Teile des EROWA Spannsystems sind grösstenteils aus gehärtetem und rostbeständigem Stahl gefertigt. Um die Rostbeständigkeit beim Einsatz auf Drahterodieranlagen zu erhalten, ist es erforderlich, dass die folgenden Wartungs- und Pflegehinweise eingehalten werden.

Wegen des Stromflusses ist auf eine feste Verbindung der Leisten und Werkstückträger untereinander zu achten. Ebenfalls ist eine feste Verbindung zu den Maschinenbasen erforderlich. Diese kann durch entsprechende Verbindungskabel hergestellt werden. Beachten Sie die Angaben des Maschinenherstellers.

Dem Leitwert des Wassers ist besondere Beachtung zu schenken. Ein falscher Leitwert beeinflusst nicht nur die Schnittleistung Ihrer WEDM-Anlage, sondern verringert auch die Korrosionsbeständigkeit des Spannsystems. Ein Leitwert zwischen 5 und 20 μ S ist anzustreben. Der pH-Wert des Dielektriums darf 5,5 nicht unterschreiten. Der Idealwert von 7 ist anzustreben. Beachten Sie auch die Angaben des Maschinenherstellers.

Um die Korrosionsbeständigkeit und die Funktion des Spannsystems zu erhalten, ist es erforderlich, dass alle Elemente des Spannsystems wöchentlich von Erodierrückständen befreit werden.

Bei Verwendung des Spannsystems im Mehrschichtbetrieb sind die Reinigungs- und Pflegearbeiten den Wartungsintervallen für Drahtführungen der WEDM-Anlage anzupassen.

Lagern Sie nicht benutzte Teile des Spannsystems immer gereinigt, trocken und konserviert. Verwenden sie die von EROWA empfohlenen Reiniger und Konservierungsmittel.

Empfehlung

Reiniger WIRASOL

Starke Ablagerung auf Systemteilen mit unverdünntem WIRASOL behandeln. Nach der Reinigung Teile mit Wasser abspülen und mit Lappen trocken reiben.

Bezugsquelle:

Rathgeber GmbH
Daimlerstr. 1-3
D-73037 Göppingen

Korrosionsschutz

BRANOTec ER-010734

Zur Pflege und Konservierung der Systemteile-Verpackung: Spraydose 0,4l.

Korrosionsschutz

EROGREASE ER-001674

Für dauerhafte Schmierung der Führungen, Gelenke und Gewinde im Wasserbad. Verpackung: Büchse à 0,3 kg.

Materials

Most of the components of the EROWA tooling system are made of hardened and corrosion-resistant steel. In order to preserve their corrosion resistance when used on WEDM centers, it is imperative that the following maintenance instructions be complied with.

On account of current conduction, ensure that the rails and workpiece carriers are firmly attached to each other. Firm contact with the machine table is also necessary; this can be guaranteed by means of suitable connection cables. Follow the machine manufacturer's instructions.

Particular attention must be paid to water conductance. Faulty conductance does not only have an impact on the cutting performance of your WEDM center but also impairs the corrosion resistance of the tooling system. Ensure that conductance is between 5 and 20 μ S. The pH value of the dielectric must not be below 5.5; the ideal value to achieve is 7. Again, follow the machine manufacturer's instructions.

To preserve the tooling system's working order and corrosion resistance, it is imperative to free all the elements of the tooling system from electric discharge residue once a week. When the tooling system is used in multiple-shift operation, cleaning and maintenance work must be adjusted to the maintenance intervals of the WEDM center's wire guide system.

Always clean, dry and conserve tooling system components before storage. Use the cleaning conserving agents recommended by EROWA.

Recommendation

WIRASOL cleaning agent

Treat strong deposits on system components with undiluted WIRASOL. When you have cleaned them, rinse the parts in water and rub dry with a soft cloth.

Available from:

Rathgeber GmbH
Daimlerstr. 1-3
D-73037 Göppingen/Germany

Anti-corrosive

BRANOTec ER-010734

For the maintenance and conservation of system components: spray can, 0.4 l.

Anti-corrosive

EROGREASE ER-001674

For the durable lubrication of submerged guides, joints and threads. Packaging: can, 0.3 kg.

Matériaux

Les éléments du système de serrage EROWA sont en grande partie réalisés en acier inoxydable trempé. Pour maintenir leurs caractéristiques de résistance à la rouille en utilisation d'installations d'enfonçage par étincelage, il est indispensable d'appliquer les directives de maintenance suivantes.

En raison de la conduction de courant, il convient de veiller à une liaison efficace entre les barres et les supports de pièce, ainsi qu'avec les bases de machine. Cette liaison peut être réalisée au moyen d'un câble de jonction approprié. Se référer à cet effet aux indications données par le constructeur de la machine.

Il convient de veiller tout particulièrement à la conductance de l'eau. Une conductance inappropriée agit d'une part sur la capacité de coupe de l'installation de découpage par étincelage (WEDM) et diminue d'autre part la résistance à la corrosion du système de serrage. Une conductance comprise entre 5 et 20 μ S est recommandée. Le pH du fluide diélectrique ne doit pas être inférieure à 5,5, une valeur de 7 étant recommandée. Se référer à cet effet aux indications données par le constructeur de la machine.

Pour maintenir les caractéristiques de résistance à la corrosion et de fonctionnement du système de serrage, il est indispensable d'éliminer une fois par semaine les résidus d'étincelage sur tous les éléments du système. En cas d'utilisation du système de serrage en exploitation multiposte, il convient d'adapter les interventions de maintenance et de soins à la périodicité des interventions de maintenance préventive du guide-fil de l'installation WEDM. Les éléments de système de serrage non utilisés doivent toujours être stockés à l'état nettoyé et sec. Utiliser à cet effet les produits nettoyants et les agents de conservation recommandés par EROWA.

Recommendation

Produit nettoyant WIRASOL

Traiter les dépôts importants sur les éléments de système de serrage avec du WIRASOL non dilué. Après nettoyage, rincer les éléments à l'eau et les sécher au moyen de chiffons.

Fournisseur :

Rathgeber GmbH
Daimlerstr. 1-3
D-73037 Göppingen

Produit anticorrosif

BRANOTec ER-010734

Pour l'entretien et la conservation des éléments du système de serrage. Emballage : boîte aérosol de 0,4 l.

Produit anticorrosif

EROGREASE ER-001674

Pour une lubrification durable des guides, articulations et filetages sous eau. Emballage : boîte de 0,3 kg.



Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

