

FrameSet

FrameSet

FrameSet

Montageanleitung
FrameSet Kit - P
Fanuc Alpha 1iB / 1iC

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

Mounting instructions
FrameSet Kit - P
Fanuc Alpha 1iB / 1iC

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Instructions de montage
FrameSet Kit - P
Fanuc Alpha 1iB / 1iC

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

Verpackungsinhalt überprüfen

1 x Spannrahmen
650 x 380 / 555

2 x Flachspannfutter pneumatisch

1 x Set Abdeckung zu Flachspannfutter

1 x Z-Abstützung (Satz à 4 Stk)

1 x Manuelle Steuereinheit

1 x Schlauchsatz

2 x Spannbalken

1 x Satz Spannmittel klein

Check package contents

1 x Clamping frame
650 x 380 / 555

2 x Flat chucks,
pneumatic

1 x Set covers for flat chucks

1 x Z-support (set of 4)

1 x Manual control unit

1 x Set of tubes

2 x Clamping beam

1 x Set clamping accessories, small

Vérifier l'intégralité de la livraison

1 x Cadre de serrage
650 x 380 / 555

2 x Mandrin plat pneumatique

1 x Set Couvercle pour mandrin plat

 
 
 
1 x Appui Z (jeu de 4 unités)

1 x Unité de commande manuelle

1 x Jeu de tuyauteries flexibles

2 x Barre de serrage

1 x Set accessoires de serrage, petit

**Bezeichnung der Teile**


- A) Maschinentisch
- B) Flachspannfutter
- C) Z-Abstützung
- D) Spannrahmen
- K) Spannbalken
- L) Satz Spannmittel klein

 
Description of parts

- A) Machine table
- B) Flat chuck
- C) Z-support
- D) Clamping frame
- K) Clamping beam
- L) Set clamping accessories, small

Désignation des éléments

- A) Table de machine
- B) Mandrin plat
- C) Appui Z
- D) Cadre de serrage
- K) Barre de serrage
- L) Set accessoires de serrage, petit

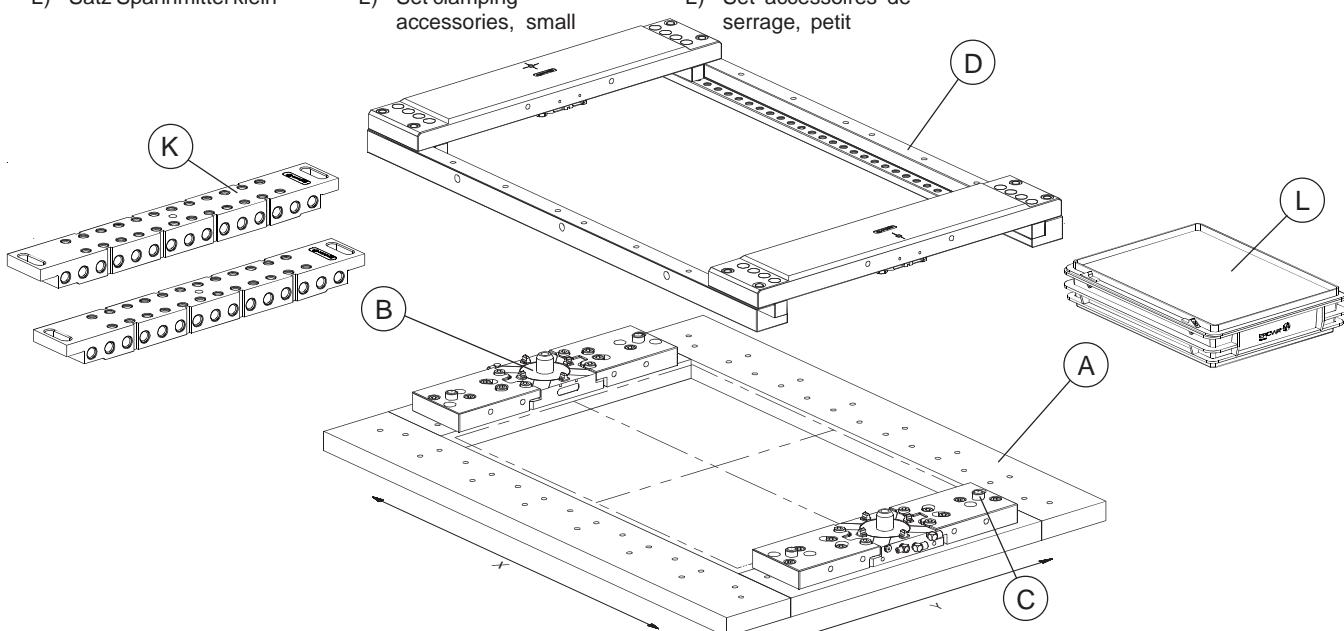



FrameSet

FrameSet

FrameSet

Technische Daten

Wiederholgenauigkeit in X / Y und Z-Achse:

Max. Werkstückgewicht:

Material: rostbeständiger Stahl

Einzugskraft pro FSF (Flachspannfutter)
ohne Nachspannung :

mit Nachspannung 6 bar :

Druckluft:

Technical data

Repeatability on X / Y and Z-axis:

Max. workpiece weight:

Material: rust-resistant steel

Clamping power per flat chuck
without reclamping:

with reclamping 6 bar:

Compressed air:

Caractéristiques techniques

Précision de répétabilité sur axes X / Y et Z :

0.002 mm

Max. Capacité de Pièce :

70 kg

Matériau : acier inoxydable

Force de préhension par mandrin plat sans resserrage :


3500 N

 
avec resserrage 6 bar :

7000 N

Alimentation pneumatique :

min. 6 bar

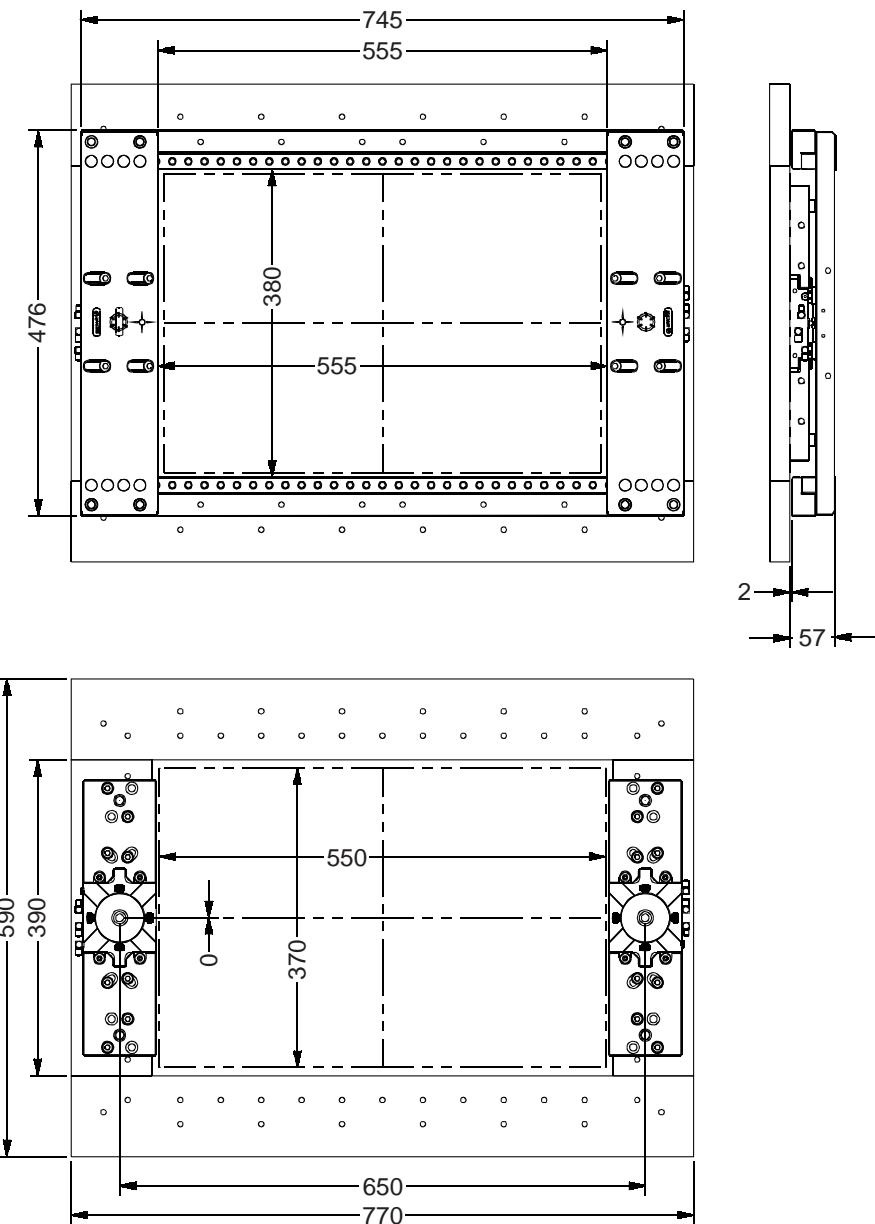



FrameSet


FrameSet

FrameSet

Inbetriebnahme

- a) Vorbereiten der Maschine:
- Spannsystem entfernen falls vorhanden
 - Maschinentisch sauber reinigen, evtl. mit Oelstein abziehen.
 - Ebenheit der Aufspannflächen prüfen. Maximale Abweichung 0,005 mm in X und Y.
 - Hinweis: Der verbleibende Fehler muss am Schluss des Aufbaus zum Wert der Ebenheit dazugerechnet werden.

- b) Montage Flachspannfutter:
- FSF 1 Verschlussstopfen (F) links und rechts demontieren. Z-Auflagen Verschlussstopfen (G) demontieren.
 - O-Ring einlegen (H).

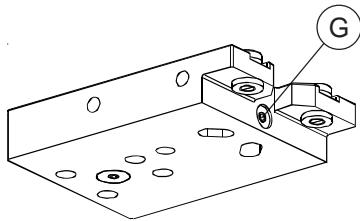


- FSF 1 auf dem Maschinentisch positionieren.
- Schrauben (E) nur leicht festziehen.
- Z-Abstützungen (C) links und rechts vom FSF lose positionieren.

Setting up

- a) Prepare the machine:
- Remove chuck.
 - Thoroughly clean machine table, possibly rub off with oilstone.
 - Check even surface of clamping surfaces. Maximum deviation 0,0005 mm in X and Y.
 - Note: The remaining error must be added to the value of the even surface at the end of set up.

- b) Fit flat chuck:
- Remove plugs (F) on the left and right of flat chuck 1. Remove plugs (G) from Z-supports. Insert O-ring (H).

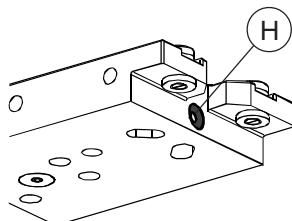


- Position flat chuck 1 on the machine table.
- Lightly tighten bolts (E)
- Loosely position Z-supports (C) to the left and right of the flat chuck.


Mise en service


- a) Préparation de la machine :
- Enlever le système de serrage, si existant.
 - Nettoyer soigneusement la table de machine, le cas échéant la polir à la pierre à huile.
 - Contrôler la planéité des surfaces de serrage. Ecart maximal de 0,005 mm dans X et Y.
 - Remarque: La valeur d'erreur restante doit être ajoutée à la valeur de planéité, une fois l'installation achevée.

- b) Montage des mandrins plats :
- Démonter les bouchons obturateurs (F) gauche et droit du mandrin plat 1. Démonter les bouchons obturateurs des appuis Z (G). Insérer le joint torique (H).

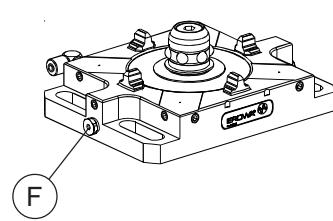

 - Positionner le mandrin plat 1 sur la table de machine.
- Serrer légèrement les vis (E)
- Positionner les appuis Z (C) de façon amovible à gauche et à droite du mandrin plat.

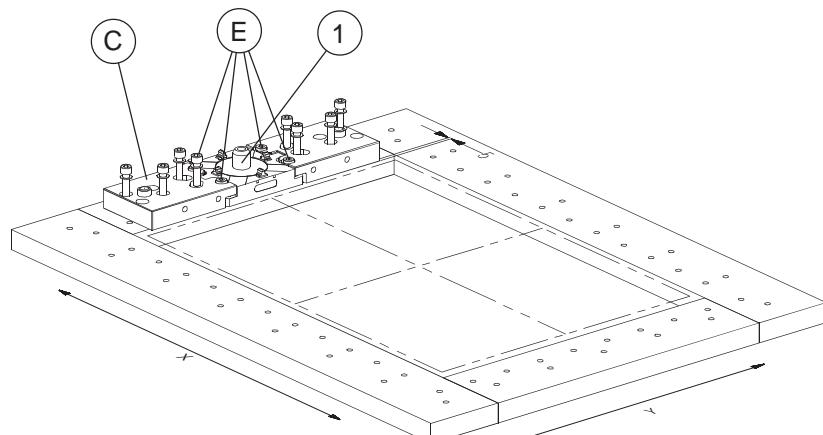



FrameSet


FrameSet

FrameSet

- Messuhr an der oberen Drahtführung befestigen und das FSF an der geschliffenen Referenzfläche abfahren.
Toleranz 0,005 mm

- Attach dial gauge to the upper wire guide and move it along the ground reference surface of the flat chuck.
Tolerance: 0.005mm

- Fixer le comparateur au guide-fil supérieur et palper le mandrin plat sur la face de référence rectifiée.
Tolérance : 0,005 mm.

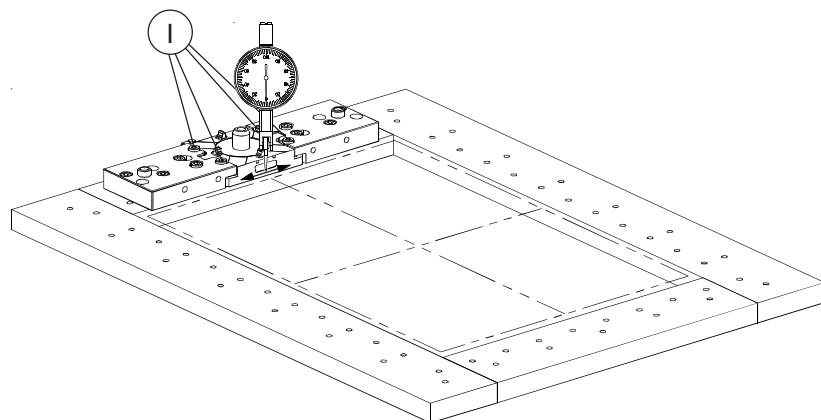

- FSF 1 festschrauben Schrauben M8 (E) mit 20 Nm festziehen.
- FSF 2 auf dem Maschinentisch mit Schrauben lose positionieren. Z-Abstützungen (C) links und rechts vom FSF 1+2 positionieren und mit 15Nm festschrauben.



- Use M8 bolts (E) to attach flat chuck 1. Tighten bolts to 20Nm.
- Loosely position flat chuck 2 with bolts on the machine table. Loosely position Z-supports (C) to the left and right of flat chuck 1+2 and tighten with 15Nm.

 
- Fixer par vissage le mandrin plat 1 vis M8 (E), serrées à 20 Nm.
- Positionner le mandrin plat 2 de façon amovible avec les vis sur la table de machine. Positionner les appuis Z (C) à gauche et à droite du mandrin plat 1+2 et serrées à 15 Nm.

- Luftanschlüsse gem. Schema erstellen. (siehe auch folgende Seite)
- Futterabstand (W) (Stichmasse siehe unten)
- Mit Drossel Verzögerung von Futter 2 einstellen. Der Spannvorgang soll innerhalb ca. 2 sek ablaufen.

- Prepare air connections according to the diagram (cf. also next page).
- Chuck distance (W) (set-up distance see diagram below)
- Set delay of flat chuck 2 by means of the throttle. The clamping process should be completed within about 2 seconds.

- Réaliser les raccordements pneumatiques conformément au schéma.
(Se référer également à la page suivante.)
- Distance entre mandrins (W) (calibre voir diagram en bas)
- Au moyen de l'étrangleur, régler le retard du mandrin plat 2. Le processus de serrage doit se faire en environ 2 s.

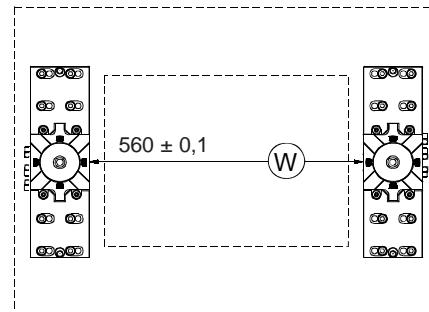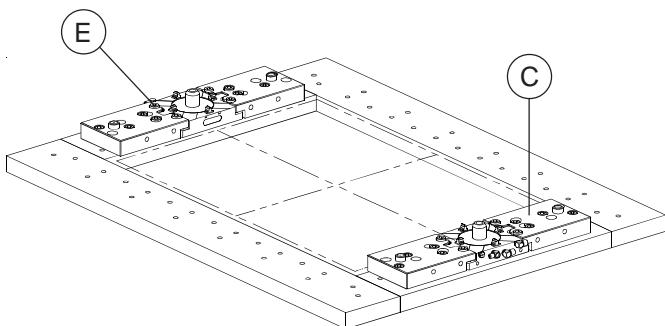



FrameSet

FrameSet

FrameSet

**Schema für
Luftanschlüsse :**


-FrameSet


**Air connections
diagram:**

-FrameSet

**Schéma des raccordements
pneumatiques :**

 -FrameSet

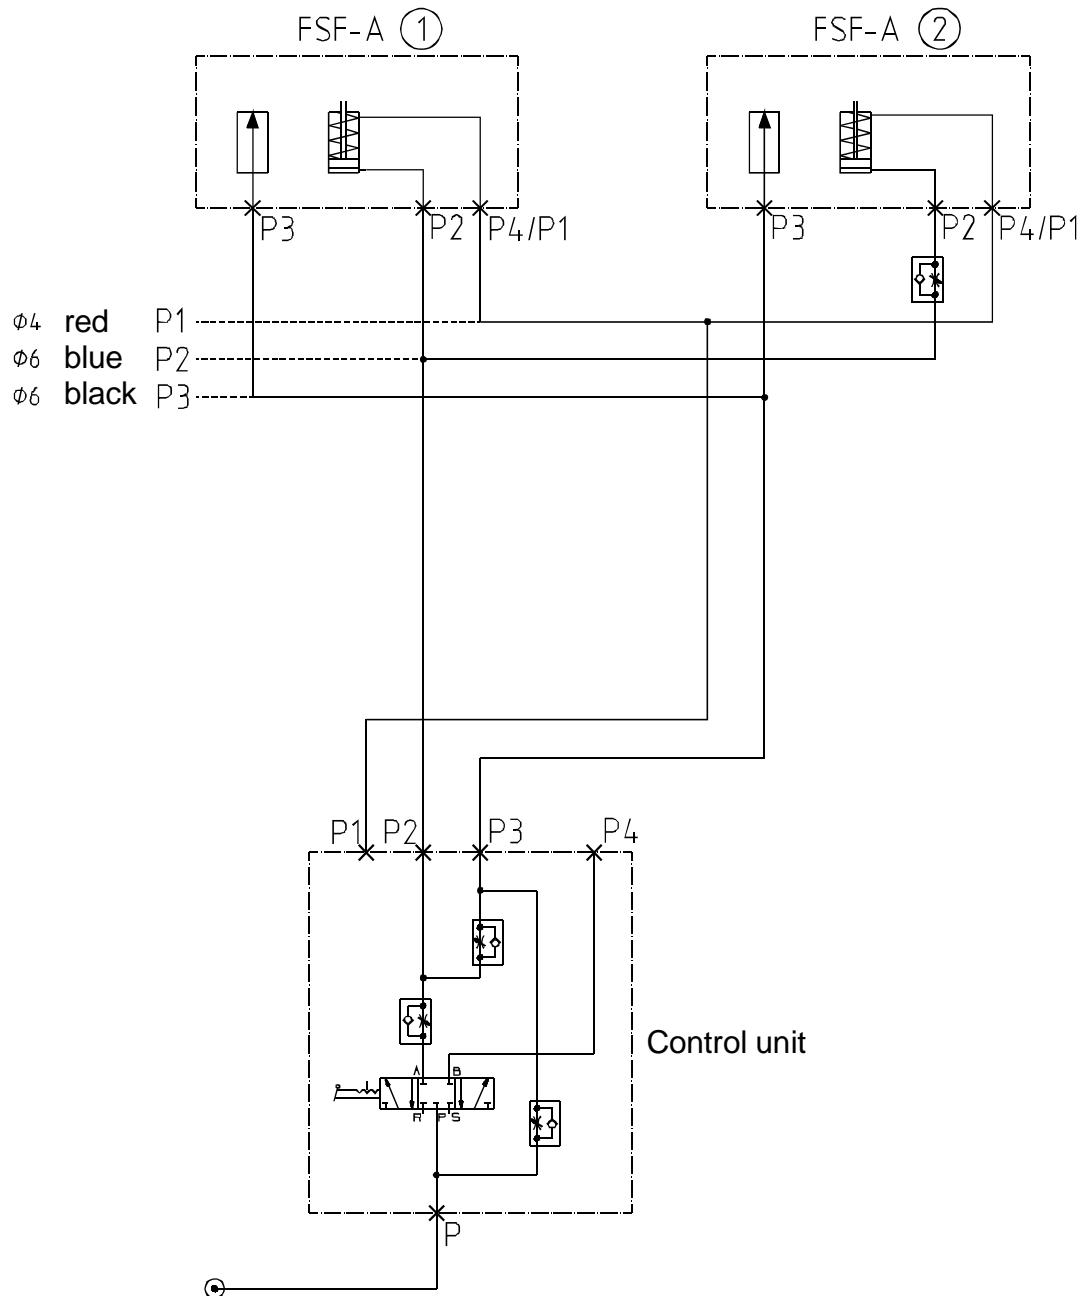



FrameSet

FrameSet

FrameSet

Schema für
Luftanschlüsse:


- Kombination FrameSet -
PalletSet W


Air connections
diagram:

- Combination FrameSet -
PalletSet W

Schéma des raccordements
pneumatiques :

 - Combination FrameSet -
PalletSet W

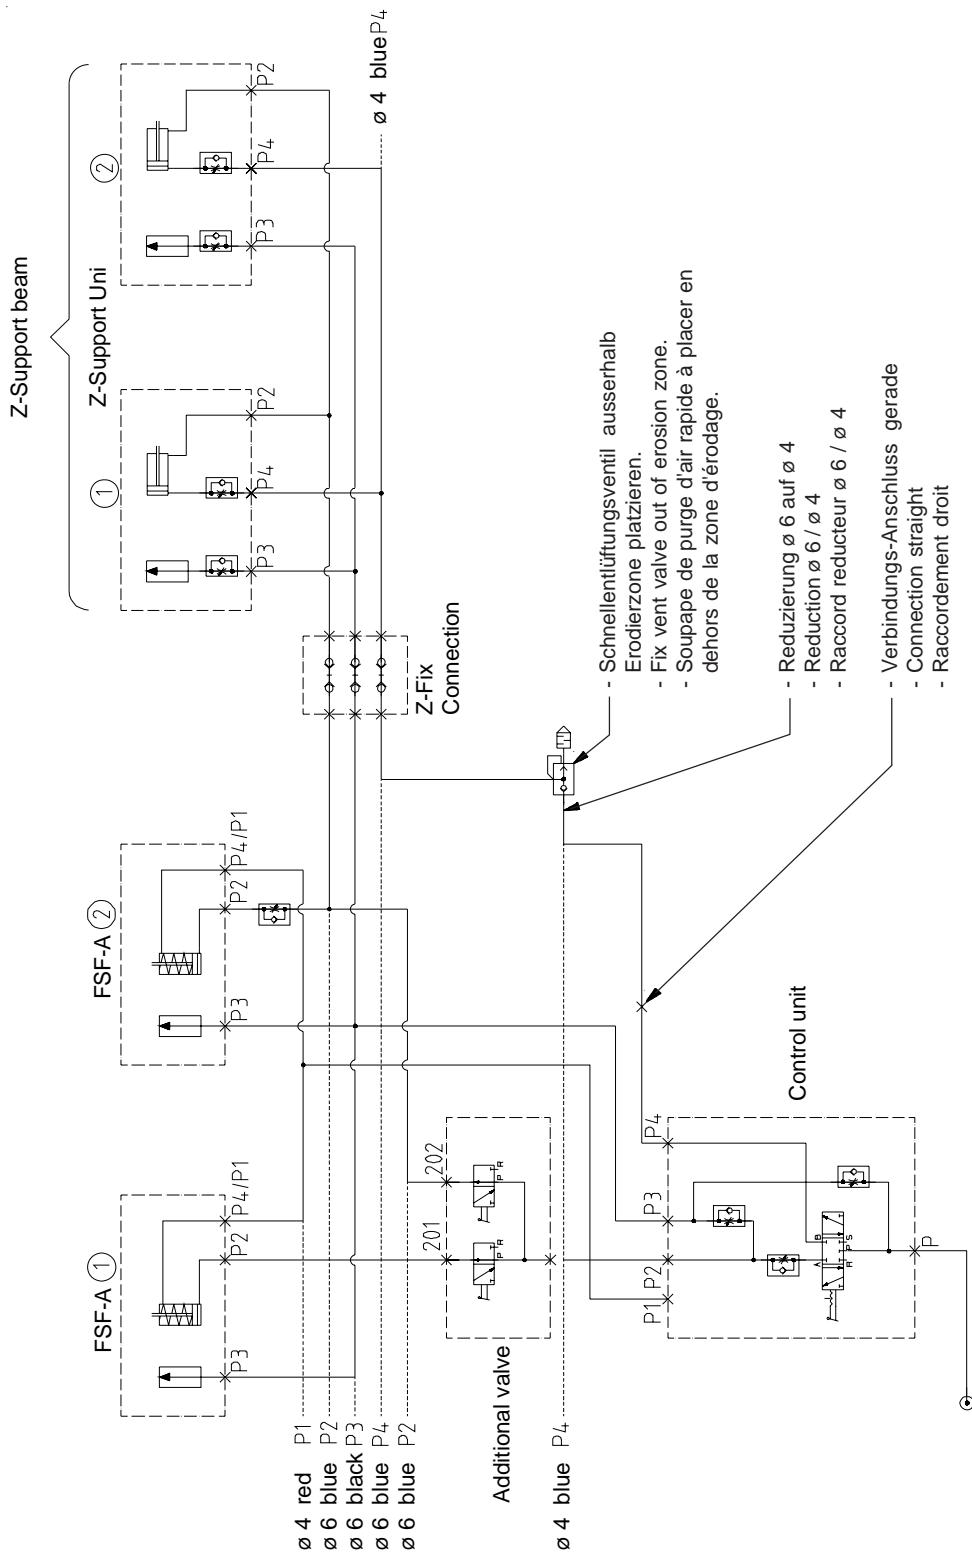



FrameSet


FrameSet

FrameSet

- Spannrahmen (D) einsetzen
- Spannfutter 1 schliessen
(Markierung auf Spannrahmen beachten →)
- Spannfutter 2 schliessen
(Markierung auf Spannrahmen beachten ←)
- Mit Messuhr an rechter Rahmenleiste abfahren.
Toleranz 0.01 mm

- Insert clamping frame(D)
- Close chuck 1
(Note the marking on the clamping frame →)
- Close chuck 2
(Note the marking on the clamping frame ←)
- Move the dial gauge along the surface at the right side on the frame rail. Tolerance 0.01 mm



- Insérer le cadre de serrage (D).
- Fermé le mandrin 1
(Noter le repérage sur le cadre de serrage →)
- Fermé le mandrin 2
(Noter le repérage sur le cadre de serrage ←)
- Déplacer avec le comparateur au long de la surface au côté droit du lardon de cadre.
Tolérance : 0,01 mm.

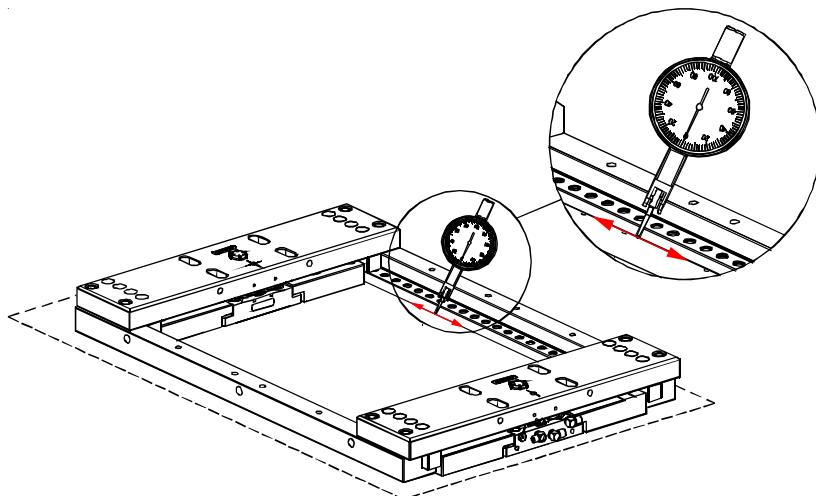


- FSF 2 mit Hilfe von Befestigungsschrauben M8 (E) mit Sechskantschlüssel durch Rahmenaussparung hindurch festziehen.

- Use M8 bolts (E) to attach flat chuck 2 and tighten with hexagon key through the frame groove.

 - Fixer le mandrin plat 2 avec vis M8 (E), serrer avec la clé mâle à six pans à travers la rainure du cadre.

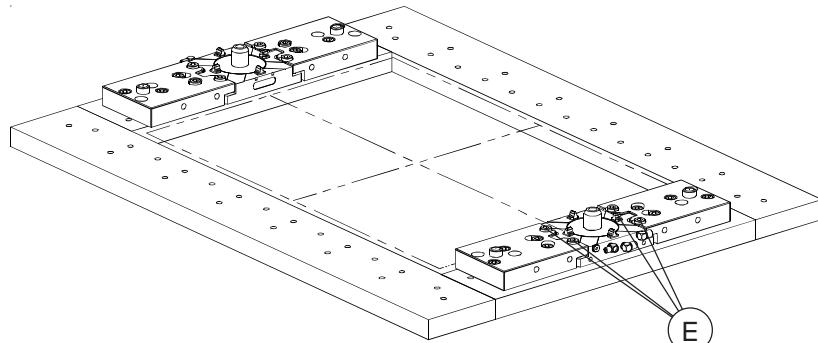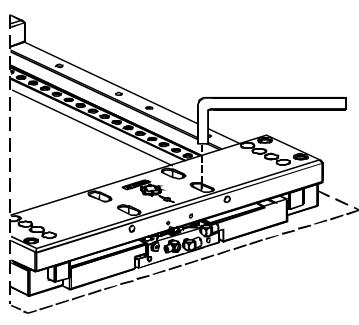





FrameSet

FrameSet

FrameSet

- Spannrahmen ER-039213 lösen und wieder einsetzen.
- Spannfutter 1 schliessen (Markierung auf Spannrahmen beachten →)
- Spannfutter 2 schliessen (Markierung auf Spannrahmen beachten ↔)
- Loosen clamping frame ER-039213 and insert again.
- Close chuck 1
(Note the marking on the clamping frame →)
- Close chuck 2
(Note the marking on the clamping frame ↔)
- Desserrer le cadre de serrage ER-039213 et insérer à nouveau.
- Fermé le mandrin 1
(Noter le repérage sur le cadre de serrage →)
- Fermé le mandrin 2
(Noter le repérage sur le cadre de serrage ↔)

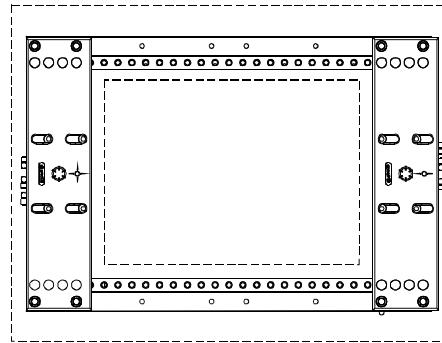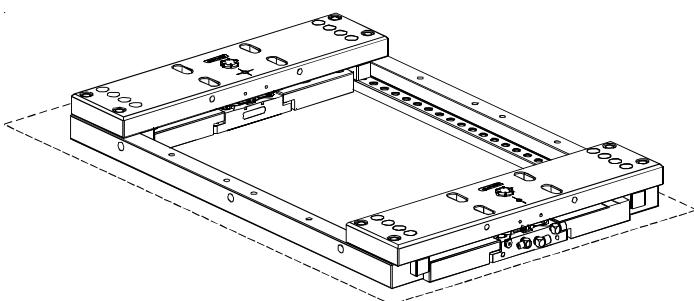

Um evtl. auftretende Wärmeausdehnungsfehler ausgleichen zu können wird der Spannrahmen im FSF 1 in den X und Y-Achsen zentriert, und in FSF 2 nur in der X-Achse.

To balance out any possible thermal expansion error, the clamping frame is centered in the X- and Y-axes of flat chuck 1, but only in the X-axis of flat chuck 2.

Pour pouvoir compenser d'éventuelles erreurs dues à la dilatation thermique, centrer le cadre de serrage selon les axes X et Y dans le mandrin plat 1 et uniquement selon l'axe X dans le mandrin plat 2.

Achtung:

Der Unterschied in der Zentrierung wird in den Zentrierplatten vorgenommen, deshalb ist es wichtig dass der Spannrahmen immer gleich eingesetzt wird.

 
Caution:

The difference in the centering is occurs in the centering plates. For this reason, it is important that the clamping frame is always inserted in the same way.

Attention :

La compensation de l'écart de centrage se fait au niveau des plaques de centrage. Il est donc indispensable d'insérer le cadre de serrage toujours de la même façon.





FrameSet


FrameSet

FrameSet

- Spannrahmen im gespannten Zustand mit Messuhr kontrollieren.
Parallelität 0,02 mm
Ebenheit 0,02 mm

- Checked clamped clamping frame with the dial gauge.
Parallelism: 0.02mm.
Evenness: 0.02mm.

- Contrôler le cadre de serrage à l'état serré au comparateur.
Parallélisme : 0,02 mm.
Planéité : 0,02 mm.

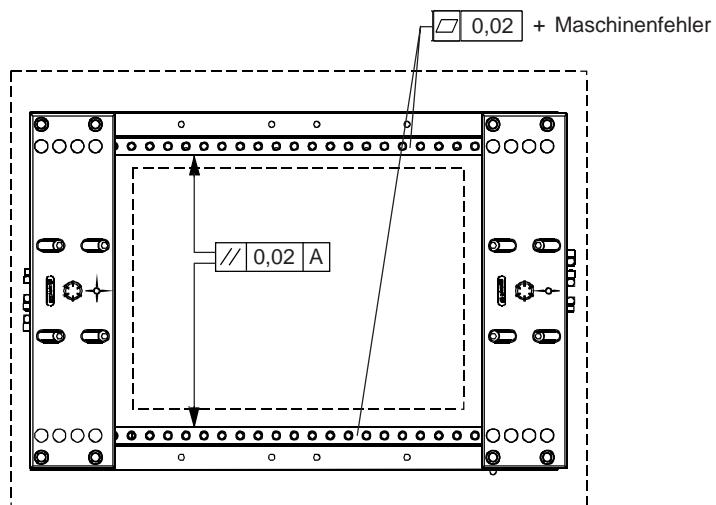

Kollisionszonen

Collision zones

Zones de collision

Achtung:

Unterhalb von Z + 30 mm können Verfahrweg-
beschränkung durch die
obere Drahtführung auftreten.

Take care:

Below Z+30, movements may
be restricted by the lower wire
guide.

Attention :

En dessous de Z + 30 mm, la
course de déplacement risque
d'être limitée en raison du
guide-fil supérieur.

**Ersatzteile**

Beziehen Sie Ersatzteile bei
Ihrem EROWA Fachhändler.

Spare parts

Please order spare parts from
your EROWA dealer.

Pièces de rechange

Commandez les pièces de
rechange chez votre agent
EROWA.

Technischer Support

Für Fragen zu dieser Betriebs-
anleitung kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com.

Technical support

For technical support about
this operating instruction,
please contact: info@erowa.com.

Assistance technique

Pour l'assistance technique
relative aux présentes instructions
de service veuillez prendre contact
avec info@erowa.com.






Wire EDM Tooling

Wire EDM Tooling

Wire EDM Tooling

Edition 10.04

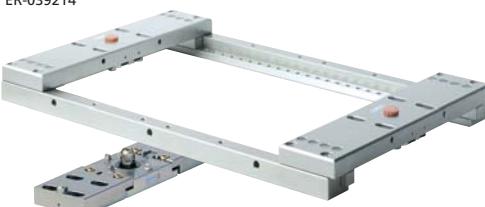Clamping elements
for fixturesFixtures
for adaptersAdapters
for interfacesInterfaces
to machine table

Wartung und Pflege

Maintenance

Maintenance

Material

Die Teile des EROWA Spannsystems sind grösstenteils aus gehärtetem und rostbeständigem Stahl gefertigt. Um die Rostbeständigkeit beim Einsatz auf Drahterodieranlagen zu erhalten, ist es erforderlich, dass die folgenden Wartungs- und Pflegehinweise eingehalten werden.

Wegen des Stromflusses ist auf eine feste Verbindung der Leisten und Werkstückträger untereinander zu achten. Ebenfalls ist eine feste Verbindung zu den Maschinenbasen erforderlich. Diese kann durch entsprechende Verbindungs-kabel hergestellt werden. Beachten Sie die Angaben des Maschinenherstellers.

Dem Leitwert des Wassers ist besondere Beachtung zu schenken. Ein falscher Leitwert beeinflusst nicht nur die Schnittleistung Ihrer WEDM-Anlage, sondern verringert auch die Korrosionsbeständigkeit des Spannsystems. Ein Leitwert zwischen 5 und 20µS ist anzustreben. Der pH-Wert des Dielektrikums darf 5,5 nicht unterschreiten. Der Idealwert von 7 ist anzustreben. Beachten Sie auch die Angaben des Maschinenherstellers.

Um die Korrosionsbeständigkeit und die Funktion des Spannsystems zu erhalten, ist es erforderlich, dass alle Elemente des Spannsystems wöchentlich von Erodierrückständen befreit werden. Bei Verwendung des Spannsystems im Mehrschichtbetrieb sind die Reinigungs- und Pflegearbeiten den Wartungsintervallen für Drahtführungen der WEDM-Anlage anzupassen. Lagern Sie nicht benutzte Teile des Spannsystems immer gereinigt, trocken und konserviert. Verwenden sie die von EROWA empfohlenen Reiniger und Konservierungsmittel.

Empfehlung

Reiniger WIRASOL

Starke Ablagerung auf Systemteilen mit unverdünntem WIRASOL behandeln. Nach der Reinigung Teile mit Wasser abspülen und mit Lappen trocken reiben.

Bezugssquelle:

Rathgeber GmbH
Daimlerstr. 1-3
D-73037 Göppingen

Korrosionsschutz

BRANOTec ER-010734

Zur Pflege und Konservierung der Systemteile-Verpackung: Spraydose 0,4l.

Korrosionsschutz

EROGREASE ER-001674

Für dauerhafte Schmierung der Führungen, Gelenke und Gewinde im Wasserbad. Verpackung: Büchse à 0,3 kg.

Materials

Most of the components of the EROWA tooling system are made of hardened and corrosion-resistant steel. In order to preserve their corrosion resistance when used on WEDM centers, it is imperative that the following maintenance instructions be complied with.

On account of current conduction, ensure that the rails and workpiece carriers are firmly attached to each other. Firm contact with the machine table is also necessary; this can be guaranteed by means of suitable connection cables. Follow the machine manufacturer's instructions.

Particular attention must be paid to water conductance. Faulty conductance does not only have an impact on the cutting performance of your WEDM center but also impairs the corrosion resistance of the tooling system. Ensure that conductance is between 5 and 20µS. The pH value of the dielectric must not be below 5.5; the ideal value to achieve is 7. Again, follow the machine manufacturer's instructions.

To preserve the tooling system's working order and corrosion resistance, it is imperative to free all the elements of the tooling system from electric discharge residue once a week.

When the tooling system is used in multiple-shift operation, cleaning and maintenance work must be adjusted to the maintenance intervals of the WEDM center's wire guide system. Always clean, dry and conserve tooling system components before storage. Use the cleaning conserving agents recommended by EROWA.

Recommendation

WIRASOL cleaning agent

Treat strong deposits on system components with undiluted WIRASOL. When you have cleaned them, rinse the parts in water and rub dry with a soft cloth.

Available from:

Rathgeber GmbH
Daimlerstr. 1-3
D-73037 Göppingen/Germany

Anti-corrosive

BRANOTec ER-010734

For the maintenance and conservation of system components: spray can, 0,4 l.

Anti-corrosive

EROGREASE ER-001674

For the durable lubrication of submersed guides, joints and threads. Packaging: can, 0,3 kg.

Matériaux

Les éléments du système de serrage EROWA sont en grande partie réalisés en acier inoxydable trempé. Pour maintenir leurs caractéristiques de résistance à la rouille en utilisation d'installations d'enfonçage par étincelage, il est indispensable d'appliquer les directives de maintenance suivantes.

En raison de la conduction de courant, il convient de veiller à une liaison efficace entre les barres et les supports de pièce, ainsi qu'avec les bases de machine. Cette liaison peut être réalisée au moyen d'un câble de jonction approprié. Se référer à cet effet aux indications données par le constructeur de la machine.

Il convient de veiller tout particulièrement à la conductance de l'eau. Une conductance inappropriée agit d'une part sur la capacité de coupe de l'installation de découpage par étincelage (WEDM) et diminue d'autre part la résistance à la corrosion du système de serrage. Une conductance comprise entre 5 et 20µS est recommandée. Le pH du fluide diélectrique ne doit pas être inférieure à 5,5, une valeur de 7 étant recommandée. Se référer à cet effet aux indications données par le constructeur de la machine.

Pour maintenir les caractéristiques de résistance à la corrosion et de fonctionnement du système de serrage, il est indispensable d'éliminer une fois par semaine les résidus d'étincelage sur tous les éléments du système. En cas d'utilisation du système de serrage en exploitation multiposte, il convient d'adapter les interventions de maintenance et de soins à la périodicité des interventions de maintenance préventive du guide-fil de l'installation WEDM. Les éléments de système de serrage non utilisés doivent toujours être stockés à l'état nettoyé et sec. Utiliser à cet effet les produits nettoyants et les agents de conservation recommandés par EROWA.

Recommendation

Produit nettoyant WIRASOL

Traiter les dépôts importants sur les éléments de système de serrage avec du WIRASOL non dilué. Après nettoyage, rincer les éléments à l'eau et les sécher au moyen de chiffons.

Fournisseur :

Rathgeber GmbH
Daimlerstr. 1-3
D-73037 Göppingen

Produit anticorrosif

BRANOTec ER-010734

Pour l'entretien et la conservation des éléments du système de serrage.

Emballage : boîte aérosol de 0,4 l.

Produit anticorrosif

EROGREASE ER-001674

Pour une lubrification durable des guidages, articulations et filetages sous eau.
Emballage : boîte de 0,3 kg.

Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaisins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

