

PM Tooling

PM Tooling

Outillage PM

Ausrichtdorn PM134 Multi**Positioning pin PM134 Multi****Tasseau de positionnement PM134 Multi**

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.


Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service: voir annexe A.

Verpackungsinhalt überprüfen**Check package contents****Vérifier l'intégralité de la livraison**

1 x Ausrichtdorn

1 x Positioning pin

1 x Tasseau de positionnement

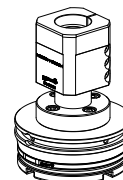

1 x Gewindeinsatz M88 x 1.5

1 x Threaded insert M88 x 1.5

 
1 x Douille filetée M88 x 1.5



1 x Ausrichtflansch PM134 Multi

1 x Alignment flange PM134 Multi


1 x Flasque de positionnement PM134 Multi



1 x Ring ø 187

1 x Ring ø 187

 1 x Bague ø 187



3 x Zylinderschraube M6 x 12

3 x Socket head bolt M6 x 12

3 x Vis à tête cylindrique M6 x 12



1 x Sechskantschraube M8 x 50

1 x Hex head screw M8 x 50

1 x Vis à tête hexagonale M8 x 50



1 x Scheibe ø 8.4 / 16

1 x Washer ø 8.4 / 16

1 x Rondelle ø 8.4 / 16



6 x Zylinderschraube M10 x 35

6 x Hexagon bolt M10 x 35

 
6 x Vis à tête cylindrique M10 x 35



1 x Steckschlüssel

1 x Socket wrench

1 x Clé mâle droite



1 x Sechskantestiftschlüssel SW 4

1 x Hexagon key SW 4

1 x Clé mâle à six pans cote sur plats 4

**HINWEIS**

 
Der Ausrichtdorn ist ein sehr genaues Messmittel und ist mit entsprechender Vorsicht und Sauberkeit zu behandeln. Sollten Spuren von unsach- gemäsem Einsatz, Schlägen oder einer Nachbearbeitung ersichtlich sein, so erlöschen jegliche Garantieansprüche.

ADVICE

The Positioning pin is a very accurate measuring instrument and must be treated with the appropriate cleanness. If the alignment pallet shows any signs of improper handling, hits or any subsequent machining, this shall preclude any claims to indemnification under guarantee.

INDICATION

Le tasseau de positionnement constitue un moyen de mesure particulièrement précis. Aussi doitelle être traitée avec les précautions d'usage, et être maintenue dans un parfait état de propreté. La présence de traces d'utilisation non conforme aux règles de l'art, de traces de chocs ou de retouches entraîne l'exclusion de toute garantie.

**Symbolerklärung**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

Explanation of the symbols

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Description des symboles utilisés

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

⚠ GEFAHR

Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ DANGER

Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.

⚠ DANGER

Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ WARNUNG

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können.

⚠ WARNING

Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.

⚠ AVERTISSEMENT

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.

⚠ VORSICHT

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.

⚠ CAUTION

Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.

⚠ ATTENTION

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.

HINWEIS

Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

ADVICE

Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.

INDICATION

Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.

WICHTIG

Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

 
IMPORTANT

Highlights information on usage and other useful information.

IMPORTANT

Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.





PM Tooling

PM Tooling


Outillage PM

 
Bezeichnung der Teile**Description of parts****Désignation des éléments****Ausrichtdorn (A)****Positioning pin (A)****Tasseau de positionnement (A)**

- B) Messfläche (4 x)
- C) 1/2 IST-Mass zwischen
Messflächen
- D) Referenzmarke

- B) Measuring surface (4 x)
- C) Actual half distance
between measuring surfaces
- D) Reference mark

- B) Surface de mesure (4 x)
- C) Cote effective (1/2) entre
surfaces de mesure
- D) Marque de référence

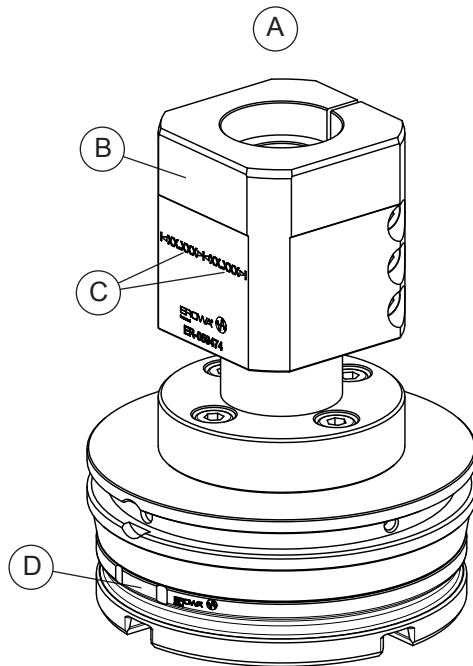



PM Tooling

PM Tooling

Outillage PM

Ausrichtflansch (E)

- F) Schraube (2 x) zum Einstellen der seitlichen Position des Positionierings PM134 Multi
- G) Befestigungsbohrung $\varnothing 11$ (6 x)
- H) Winkeleinstellschraube (2 x)
- I) Schraube zum Ziehen/Stossen des Positionierings

Alignment flange (E)

- F) Bolt (2 x) for the adjustment of the lateral position of the positioning ring PM134 Multi
- G) Attachment borehole $\varnothing 11$ (6 x)
- H) Angle-adjustment bolt (2 x)
- I) Bolt for pushing/pulling the positioning ring

Flasque de positionnement (E)

- F) Vis (2 x) pour le positionnement latéral de la bague de positionnement PM134 Multi
- G) Perçage de fixation $\varnothing 11$ (6 x)
- H) Vis de positionnement angulaire (2 x)
- I) Vis pour déplacer la bague de positionnement vers l'avant / vers l'arrière

HINWEIS

Zur Montage des Ausrichtflansches können die gleichen Befestigungsbohrungen verwendet werden, welche für das Spannfutter PM134 Multi (ER-057195) nötig sind.


ADVICE

 
To fit the alignment flange, you can use the same attachment boreholes, which are necessary for the Chuck PM134 Multi (ER-057195).

INDICATION

Pour le montage du flasque de positionnement, on peut utiliser les mêmes perçages de fixation que celles prévues pour le mandrin PM134 Multi (ER-057195).

E

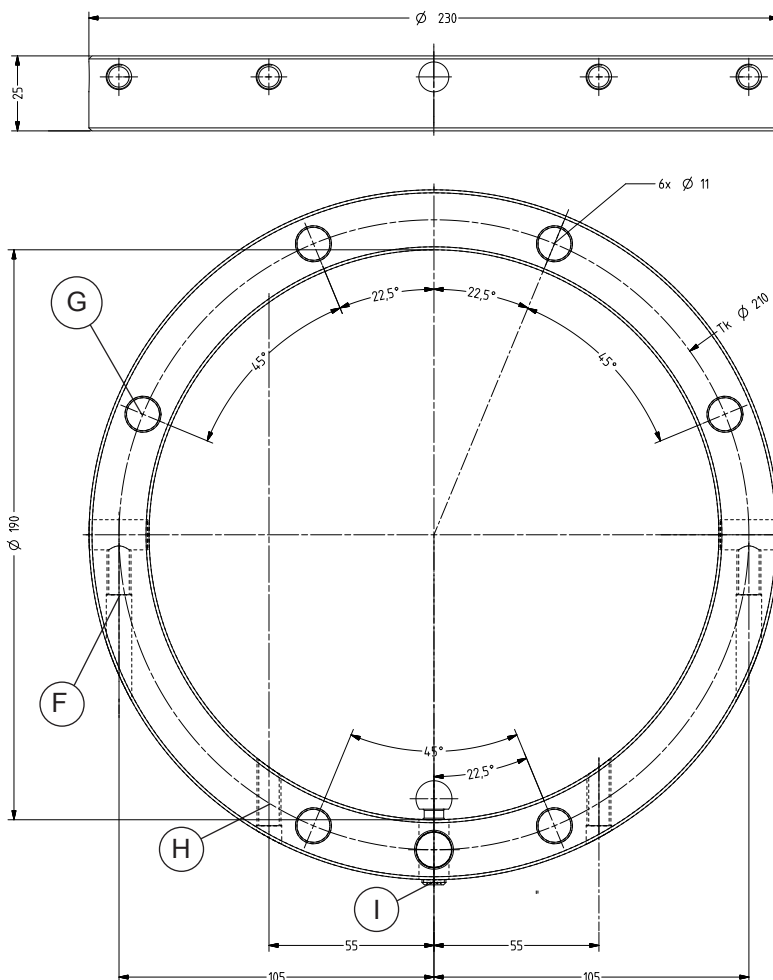



PM Tooling

PM Tooling

Outillage PM

Technische Daten

Repetiergenauigkeit:

Anwendung:

Der Ausrichtdorn PM134 Multi wird in Kombination mit der Ausrichtmatrize PM190 Multi (ER-059408, Option) verwendet.

Diese Elemente dienen zum genauen Ausrichten der Unter- und Oberstempelspannfutter PM134 Multi (ER-057195) zum Matrizen-spannfutter PM190 Multi.

Einsatzgebiet: Pulverpressen

Technical data

Repeatability:

Application:

The alignment pin PM134 Multi is used in combination with the positioning die-plate PM190 Multi (ER-059408, option).

These items are used for precise alignment of the upper and lower punch chucks PM134 Multi (ER-057195) to the die-plate chuck PM190 Multi.

Application: Powder presses

Caractéristiques techniques

Précision de répétabilité :


0,002 mm

Utilisation :

Le tasseau de positionnement PM134 Multi est utilisé en combinaison avec la matrice de positionnement PM190 Multi (ER-059408, option).

Ces éléments servent au positionnement précis des mandrins de poinçons inférieurs et supérieurs PM134 Multi (ER-057195) par rapport au mandrin à matrice PM190 Multi.

Domaine d'application : Presses à moulage de poudre

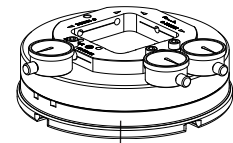

ER-059408

Inbetriebnahme**Beispiel: Ausrichten des ER-057195 Spannfüßers PM134 Multi (Unterstempel)**


1. (Bild 1)
Positionierring PM134 Multi (K) und Montagefläche in der Maschine sauber reinigen. Positionierring (K) vorsichtig auf der Montagefläche platzieren. Korrekte Lage der Bohrung (J) und den Zentrierprismen (P) beachten! Zwölf M6 x 16 Schrauben (L) und Spannscheiben (M) einschrauben und nur leicht anziehen.

Setting up**Example: Alignment of ER-057195 chuck PM134 Multi bottom punch**

1. (Diagram 1)
Clean positioning ring PM134 Multi (K) and mounting surface in the machine. Place positioning ring (K) carefully on the mounting surface. Ensure correct position of hole (J) and the centring prisms (P)! Insert twelve M6 x 16 screws (L) and spring washers (M) and tighten only slightly.

Mise en service**Exemple : Positionnement du mandrin ER-057195 du poinçon inférieur PM134 Precise**

1. (figure 1)
Nettoyer soigneusement la bague de positionnement PM134 Multi (K) et la surface de montage de la machine. Placer la bague de positionnement (K) avec précaution sur la surface de montage. Veiller au positionnement correct du perçage (J) et des prismes de centrage (P). Visser douze vis M6 x 16 (L) avec rondelles (M) et les serrer légèrement.

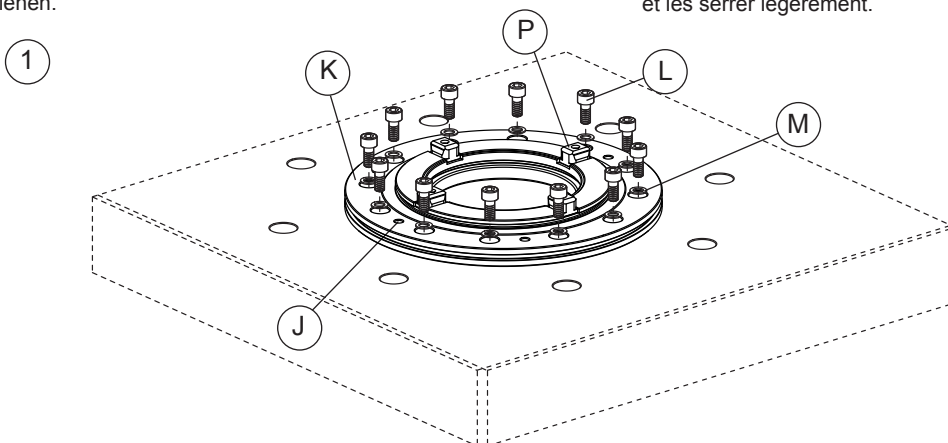**HINWEIS**

Die Komponenten K, L, M sind im Lieferumfang des Spannfüßers PM134 Multi enthalten.

 
ADVICE

The components K, L, M are included in the chuck PM134 Multi.

INDICATION

Les éléments K, L, M sont fournis avec le mandrin PM134 Multi.





PM Tooling


PM Tooling

Outillage PM

2.
(Bild 2)
Ring \varnothing 187 (T) auf Positionier-
ring legen (Ausparung (W)
frontseitig zum Bediener). Drei
M6 x 12 Schrauben (V) ein-
schrauben und festziehen.

2.
(Diagram 2)
Place ring \varnothing 187 (T) on position-
ing ring (slot (W) to the front).
Screw and tighten three M6 x 12
bolts (V).


2.
(figure 2)
Placer la bague \varnothing 187 (T) sur la
bague de positionnement (com-
mander l'emplacement (W) fron-
tal). Serrer trois vis M6 x 12 (V).

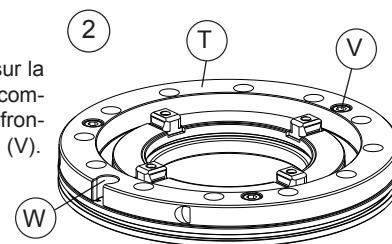

3.
(Bild 3)
Ausrichtflansch (E) anbringen.
Sechs M10 x 35 Schrauben (N)
montieren. Schrauben nicht an-
ziehen, Ausrichtflansch soll frei
verschiebbar sein.

3.
(Diagram 3)
Fit alignment flange (E). Insert
six M10 x 35 screws (N). Do not
tighten the screws, alignment
flange should be freely movable.


3.
(figure 3)
Monter le flasque de positionne-
ment (E). Monter six vis M10 x
35 (N). Ne pas serrer les vis, le
flasque d'alignement doit pouvo
ir bouger librement.

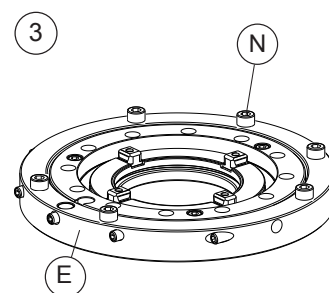

4.
(Bild 4)
Gewindeeinsatz M88 x 1.5 (O)
in Positioniering (K) einschrau-
ben.

4.
(Diagram 4)
Screw threaded insert M88 x 1.5
(O) into positioning ring (K).


4.
(figure 4)
Visser la douille filetée
M88 x 1.5 (O) dans la bague de
positionnement (K).

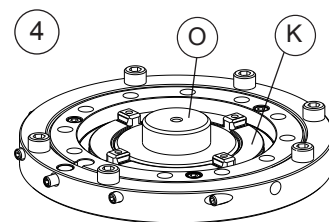


5.
(Bild 5)
Ausrichtdorn unter Berücksich-
tigung der Referenzmarken (D)
vorsichtig auf den Positionier-
ring (K) setzen. Die Befestig-
ung des Ausrichtdorns erfolgt
mit Schraube M8 x 50 (X), inkl.
Scheibe (U) und Steckschlüssel.
Schraube satt, aber kontrolliert,
anziehen.

5.
(Diagram 5)
Observing the reference marks
(D), carefully place alignment
pin on the positioning ring (K).
Fasten the alignment pin with
M8 x 50 screw (X) with washer
(U) and socket wrench. Tighten
screw fully, but do not overtigh-
ten.

 5.
(figure 5)
Placer avec précaution le tas-
seau de positionnement sur la
bague de positionnement (K)
en tenant compte des repères
de référence (D). La fixation du
tasseau de positionnement est
effectuée avec la vis M8 x 50
(X) avec rondelle (U) et une clé
à pipe. Serrer la vis fermement,
mais de manière contrôlée.

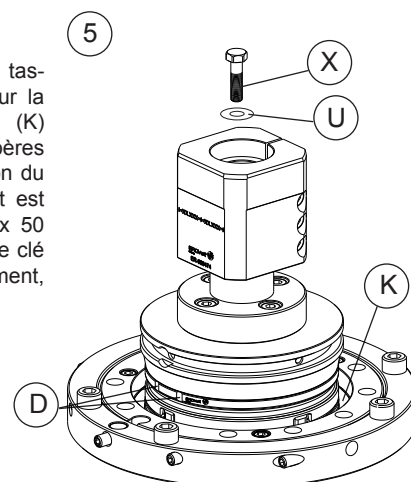



PM Tooling


PM Tooling

Outillage PM

6.
(Bild 6)
Zwölf Schrauben M6 (L) lösen, so dass der Positioniererring von Hand verschiebbar ist. Danach mit Ausrichtdorn vorsichtig nach oben durch die Öffnung des fest montierten Matrizenspannfutters (Q) fahren. Dabei Position des Ausrichtdorns kontrollieren und bei Bedarf von Hand korrigieren.

6.
(Diagram 6)
Loosen twelve M6 screws (L) so that the positioning ring can be moved by hand. Then carefully move with the alignment pin up through the opening of the fixed mounting die-plate chuck (Q). Check the position of the alignment pin and correct by hand if necessary.


6.
(figure 6)
Desserrer les douze vis M6 (L) de sorte que la bague de positionnement puisse être déplacée à la main. Ensuite, passer le tasseau de positionnement avec précaution vers le haut à travers l'orifice du mandrin à matrice (Q) monté en fixe. Ce faisant, contrôler la position du tasseau de positionnement et la corriger à la main le cas échéant.

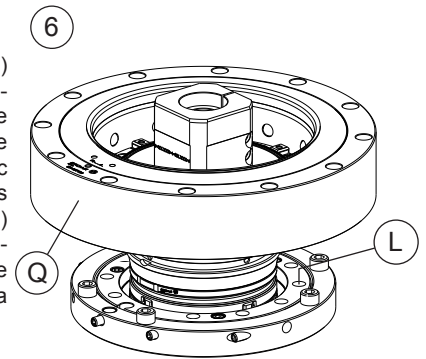

7.
(Bild 7)
Ausrichtmatrize (R) unter Berücksichtigung der Referenzmarken (D) vorsichtig in das Matrizenspannfutter (Q) einspannen. Dazu Matrizenspannfutter pneumatisch betätigen (min. 6 bar), Ausrichtmatrize einsetzen und Spannfutter schliessen.

7.
(Diagram 7)
Carefully clamp the positioning die-plate (R) in the die-plate chuck (Q), while observing the reference marks (D). To do so, operate the pneumatic die-plate chuck (min. 6 bar), insert the positioning die-plate and close the chuck.

7.
(figure 7)
Serrer avec précaution la matrice de positionnement (R) dans le mandrin à matrice (Q) en tenant compte des repères de référence (D). A cet effet, actionner pneumatiquement le mandrin à matrice (min. 6 bar), insérer le tasseau de positionnement et fermer le mandrin.

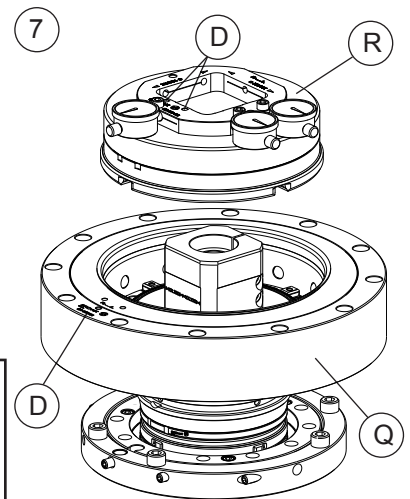**HINWEIS**

Die Berechnung der Einstellmasse sowie das Voreinstellen der Ausrichtmatrize entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der Ausrichtmatrize (ER-059408).

ADVICE

For the calculation of the setting dimensions and presetting the alignment die plate, please refer to the instruction manual of the alignment die plate (ER-059408).


INDICATION

 
Le calcul des dimensions de réglage ainsi que le pré réglage de la matrice de positionnement figurent dans le manuel d'utilisation de la matrice de positionnement (ER-059408).

8.
(Bild 8)
Mit Ausrichtdorn auf die gewünschte Höhe fahren. Wert an Messuhren (U1, U2) ablesen und Ausrichtdorn von Hand grob ausrichten. Sechs Schrauben (L) über Kreuz leicht anziehen. Ausrichtflansch (E) zentrieren und sechs Schrauben (N) festziehen.

8.
(Diagram 8)
Move to the desired height using the alignment pin. Read off the values on the dial gauges (U1, U2) and roughly align the alignment pin by hand. Slightly tighten the six screws (L) in a crosswise pattern. Center the alignment flange (E) and tighten the six screws (N).

8.
(figure 8)
Déplacer le tasseau de positionnement sur la hauteur souhaitée. Relever la valeur sur les comparateurs (U1, U2) et aligner le tasseau de positionnement grossièrement à la main. Serrer légèrement les six vis (L) en croix. Centrer le flasque d'alignement (E) et serrer les six vis (N).

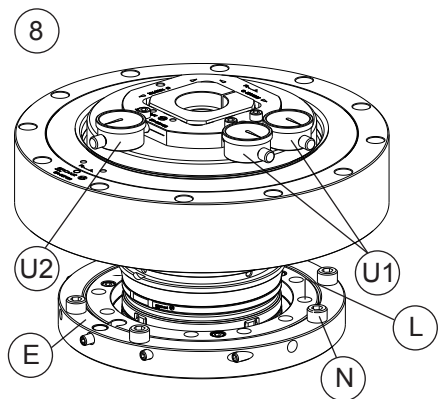



PM Tooling

PM Tooling

Outillage PM

9.

(Bild 9)

Durch Drehen an den Einstellschrauben (H) kann der Positioniererring im Winkel ausgerichtet werden. Die seitliche Positionierung erfolgt über die Schrauben (F). Mit der Schraube (I) kann der Positioniererring nach hinten oder vorne verschoben werden.

Position des Positionierings korrigieren, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

9.

(Diagram 9)

Turn adjustment bolts (H) to adjust the positioning ring's angle. Position the chuck laterally with bolts (F). Use bolt (I) to push or pull the positioning ring to the rear or to the front.


Correct the position of the positioning ring until you have reached the desired value.

9.

(figure 9)

Le fait de tourner les vis de réglage (H) permet le positionnement angulaire de la bague de positionnement. Le positionnement latéral se fait avec les vis (F). La vis (I) permet de déplacer la bague de positionnement vers l'arrière ou vers l'avant.

Corriger la bague de positionnement jusqu'à obtenir les valeurs souhaitées.

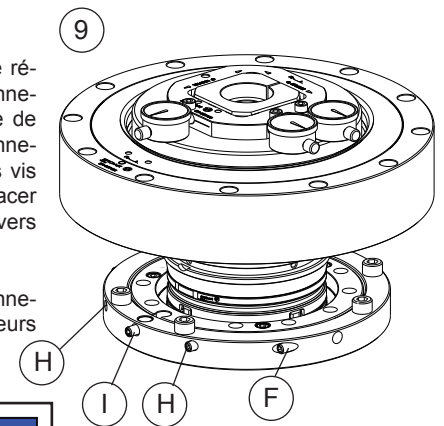**HINWEIS**

Endposition: Grosser Zeiger auf 0, kleiner Zeiger gemäss Berechnung.

ADVICE

End position: Large pointer to 0, small pointer as calculated.

INDICATION

Position finale : grande aiguille sur 0, petite aiguille selon le calcul.

10.

(Bild 10)

Sofern möglich, sämtliche Schrauben (L) im eingefahrenen Zustand vorsichtig festziehen. Somit können allfällige Veränderungen an den Messuhren direkt abgelesen und korrigiert werden.

Ansonsten mit Ausrichtdorn in Ausgangsposition fahren und Befestigungsschrauben (L) festziehen. Zur Kontrolle noch einmal in Ausrichtmatrize einfahren und Werte kontrollieren.

Wenn Werte an Messuhren korrekt sind, in Ausgangsposition fahren.

Bei Abweichungen Befestigungsschrauben (L) etwas lösen und Ausrichtvorgang fortsetzen.

10.

(Diagram 10)

If possible, carefully tighten all the screws (L) in the retracted state. This allows you to read off any changes from the dial gauges and to correct them.

Otherwise, move with alignment pin to the initial position and tighten the fastening screws (L). Move again into alignment die and check the values.

If the values on the gauges are correct, move to the initial position.

In case of deviations, slightly loosen the fastening screws (L) and continue the alignment process.

10.


(figure 10)

Dans la mesure du possible, serrer avec précaution toutes les vis (L) à l'état rétracté. Ainsi, les dérives éventuelles peuvent être relevées directement sur les comparateurs et corrigées.

Dans le cas contraire, déplacer le tasseau de positionnement sur sa position initiale et serrer les vis de fixation (L). Pour contrôler, rentrer une nouvelle fois la matrice de positionnement et contrôler les valeurs.

Si les valeurs des comparateurs sont correctes, approcher la position initiale.

En cas de divergences, desserrer légèrement les vis de fixation (L) et poursuivre le processus d'alignement.

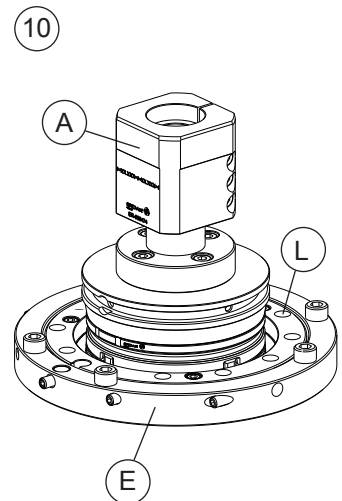**HINWEIS**

Die Befestigungsschrauben (L) des Positionierendes müssen nach dem Ausrichten mit **14 Nm** festgezogen sein.

ADVICE

After the positioning ring has been aligned, tighten the attachment bolts (L) to **14 Nm**.


INDICATION

 
Après alignement de la bague de positionnement, serrer les vis de fixation (L) à **14 Nm**.

Nach Beendigung des Ausrichtvorgangs Ausrichtdorn (A), Gewindeinsatz M88 x 1.5 (O), Ausrichtflansch (E) und Ring ø 187 (T) entfernen.

After the positioning process has been completed, remove positioning pin (A), threaded insert M88 x 1.5 (O), alignment flange (E) and ring ø 187 (T).

Une fois la procédure de positionnement terminée, retirer le tasseau de positionnement (A), la douille filetée M88 x 1.5 (O), le flasque de positionnement (E) et la bague ø 187 (T).

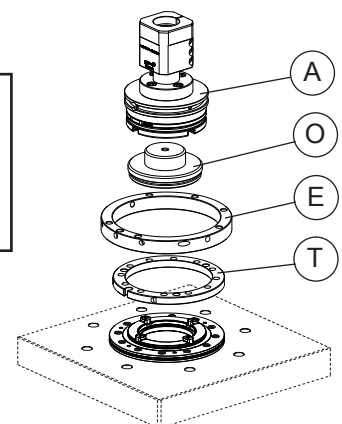

**HINWEIS**


Die weitere Montage und Inbetriebnahme des Spannfutters (S) entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Spannfutters PM134 Multi (ER-057195).

ADVICE

For the further setting up process of the chuck (S), please have a look to the operating manual of the Chuck PM134 Multi (ER-057195).

INDICATION

Pour la suite du montage et de la mise en service du mandrin (S), veuillez vous référer aux instructions de service du mandrin PM134 Multi (ER-057195).

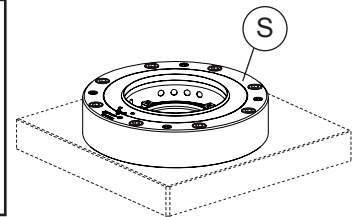

11.
(Bild 11)


Nach erfolgter Montage des Spannfutters PM134 Multi, Spannfutter pneumatisch betätigen (min. 6 bar) und Ausrichtdorn vorsichtig einsetzen unter Berücksichtigung der Referenzmarken (D). Spannfutter schliessen. Durch einfahren in die Ausrichtmatrize Werte an den Messuhren (U1, U2) nochmals kontrollieren.

11.
(Diagram 11)

When the chuck PM134 Multi has been mounted, operate the chuck pneumatically (min. 6 bar) and carefully insert the alignment pin while observing the reference marks (D). Close the chuck. Check again the values on the dial gauges (U1, U2) while moving into the alignment die plate.

11.
(figure 11)

Après le montage du mandrin PM134 Multi, actionner pneumatiquement le mandrin (min. 6 bar) et insérer avec précaution le tasseau de positionnement, en tenant compte des repères de référence (D). Fermer le mandrin. Contrôler une nouvelle fois les valeurs sur les comparateurs (U1, U2) en rentrant dans la matrice de positionnement.

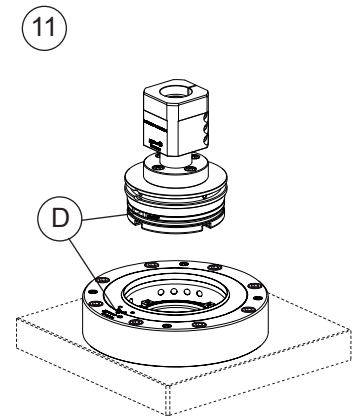

12.
Oberstempelspannfutter ausrichten

12.
Aligning the upper punch chuck

12.
Aligner le mandrin du poinçon supérieur

HINWEIS

Der Ausrichtvorgang für das Unter- sowie das Oberstempelspannfutter sind nahezu identisch.

Unterschied: Die Ausrichtmatrize muss vor dem Einfahren des Ausrichtdorns im Matrizen-spannfutter gespannt werden.

ADVICE


The alignment processes for the lower and the upper punch chucks are almost identical.

Difference: The positioning die-plate must be clamped in the die-plate chuck before inserting the alignment pin.

INDICATION

Les processus d'alignement pour les mandrins de poinçons supérieurs et inférieurs sont presque identiques.

Différence: la matrice de positionnement doit être serrée dans le mandrin à matrice avant la rentrée du tasseau de positionnement.

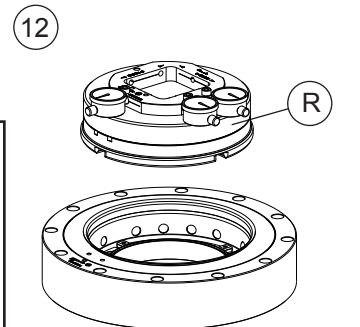

(Bild 12)

Nach Beendigung des Ausrichtvorgangs Matrizen-spannfutter betätigen und Ausrichtmatrize (R) entfernen.

(Diagram 12)

After the positioning process has been completed, operate the die-plate chuck and remove positioning die-plate (R).

(figure 12)

 
Une fois la procédure de positionnement terminée, actionner le mandrin à matrice et retirer la matrice de positionnement (R).

Das System ist nun betriebsbereit.

The system is now operational.

Le système est maintenant prêt à fonctionner.





PM Tooling

PM Tooling

Outillage PM

Wartung und Pflege


Ausrichtdorn und Einzelteile nach Gebrauch sauber reinigen, gegen Rost schützen und in die Originalverpackung zurücklegen.

Maintenance

After use, thoroughly clean the positioning pin and the other parts, protect it against corrosion, and return it to its original packaging.

Maintenance

Après utilisation, nettoyer soigneusement le tasseau de positionnement, la protéger contre la rouille et la remettre dans son emballage d'origine.

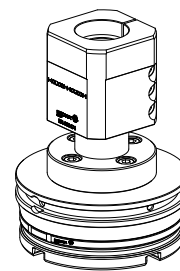**Optionen**


ER-059408
Ausrichtmatrize PM190 Multi

Options

ER-059408
Positioning die-plate PM190
Multi

Options

ER-059408
Matrice de positionnement
PM190 Multi

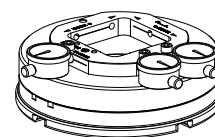**Ersatzteile**

ER-015710
Sechskantstiftschlüssel SW4

Spare parts

ER-015710
Hexagon key SW4

Pièces de rechange

ER-015710
Clé mâle à six pans cote sur
plats 4



ER-000951
Zylinderschraube M6 x 12

ER-000951
Socket head bolt M6 x 12

ER-000951
Vis à tête cylindrique M6 x 12



ER-000977
Zylinderschraube M10 x 35

ER-000977
Socket head bolt M10 x 35

ER-000977
Vis à tête cylindrique M10 x 35



Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.

Please order spare parts from your EROWA dealer.

Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

Technischer Support

Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte: info@erowa.com.

Technical support

For technical support about this operating instruction, please contact: info@erowa.com.

Support technique

Pour support technique à cette instruction de service veuillez prendre contact: info@erowa.com.



Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
 EROWA AG
 Knutwilerstrasse
 CH-6233 Büron LU /
 Switzerland
 Tel. ++41 (0)41-935 11 11
 Fax ++41 (0)41-935 12 13
 e-mail: info@erowa.com
 www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissstelle, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Patente:

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4.615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4.621,821	US 4.934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

Security, guarantee and liability

Manufacturer
 EROWA AG
 Knutwilerstrasse
 6233 Büron LU /
 Switzerland
 Tel. +41 (0)41 935 11 11
 Fax +41 (0)41 935 12 13
 Email: info@erowa.com
 www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.

Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Patents:

These products are protected by one or more of the following patents (applications).



Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
 EROWA AG
 Knutwilerstrasse
 CH-6233 Büron LU /
 Suisse
 Tél. ++41 (0)41-935 11 11
 Fax ++41 (0)41-935 12 13
 e-mail: info@erowa.com
 www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

Brevets :

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

Tochtergesellschaften Subsidiaries / Filiales

Deutschland
 EROWA System Technologien GmbH
 Gewerbepark Schwadernmühle
 Rossendorferstrasse 1
 DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.
 Deutschland
 Tel. 09103 7900-0
 Fax 09103 7900-10
 info@erowa.de
 www.erowa.de

Frankreich
 EROWA Distribution France Sàrl
 PAE Les Glaisins
 12, rue du Bulloz
 FR-74940 Annecy-le-Vieux
 France
 Tel. 4 50 64 03 96
 Fax 4 50 64 03 49
 info@erowa.tm.fr
 www.erowa.com

Italien
 EROWA Tecnologie S.r.l.
 Strada Statale 24 km 16,200
 IT-10091 Alpignano (TO)
 Italia
 Tel. 011 9664873
 Fax 011 9664875
 info@erowa.it
 www.erowa.com

Italien
 EROWA Tecnologie S.r.l.
 Via Leonardo Da Vinci n. 8
 IT-31020 Villorba (TV)
 Italia
 Tel. 011 9664873
 Fax -
 info@erowa.it
 www.erowa.com

Spanien
 EROWA Technology Ibérica S.L.
 c/ Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
 E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
 España
 Tel. 093 265 51 77
 Fax 093 244 03 14
 erowa.iberica.info@erowa.com
 www.erowa.com

Skandinavien
 EROWA Technology Scandinavia A/S
 Fasanvej 2
 DK-5863 Ferritslev Fyn
 Denmark
 Tel. 65 98 26 00
 Fax 65 98 26 06
 info@erowa.com
 www.erowa.com

Osteuropa
 EROWA Technology Sp. z o.o.
 Eastern Europe
 ul. Spółdzielcza 37-39
 55-080 Kąty Wrocławskie
 Poland
 Tel. 71 363 5650
 Fax 71 363 4970
 info@erowa.com.pl
 www.erowa.com

Indien
 EROWA Technology (India) Private Limited
 No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
 Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
 Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
 India
 Tel. 040 4013 3639
 Fax 040 4013 3630
 salesindia@erowa.com
 www.erowa.com

USA
 EROWA Technology, Inc.
 North American Headquarters
 2535 South Clearbrook Drive
 Arlington Heights, IL 60005
 USA
 Tel. 847 290 0295
 Fax 847 290 0298
 e-mail: info@erowa.com
 www.erowa.com

China
 EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
 G/F, No. 24 Factory Building House
 69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
 Shanghai 200233, PRC
 China
 Tel. 021 6485 5028
 Fax 021 6485 0119
 info@erowa.cn
 www.erowa.cn

Singapur
 EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
 CSE Global Building
 No.2 Ubi View, #03-03
 Singapore 408556
 Singapore
 Tel. 65 6547 4339
 Fax 65 6547 4249
 sales.singapore@erowa.com
 www.erowa.com

Japan
 EROWA Nippon Ltd.
 Sasano Bldg.
 2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
 105-0012 Tokyo
 Japan
 Tel. 03 3437 0331
 Fax 03 3437 0353
 info@erowa.co.jp
 www.erowa.co.jp

