

## PM Tooling

## PM Tooling

## Outillage PM

**Ausrichtdorn PM56 / PM60  
Precise****Positioning pin PM56 / PM60  
Precise****Tasseau de positionnement  
PM56 / PM60 Precise**

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.


Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service: voir annexe A.

**Verpackungsinhalt  
überprüfen****Check package  
contents****Vérifier l'intégralité de la  
livraison**

1 x Ausrichtdorn

1 x Positioning pin


1 x Tasseau de positionnement

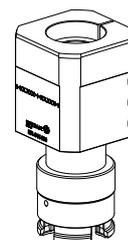

1 x Gewindeinsatz M8

1 x Threaded insert M8


1 x Douille fileté M8

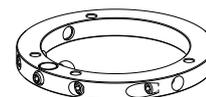1 x Ausrichtflansch  
PM56 / PM60 Precise1 x Alignment flange  
PM56 / PM60 Precise1 x Flasque de positionnement  
PM56 / PM60 Precise4 x Zylinderschraube  
M6 x 204 x Socket head bolt  
M6 x 204 x Vis à tête cylindrique  
M6 x 201 x Sechskantschraube  
M8 x 301 x Hex head screw  
M8 x 301 x Vis à tête hexagonale  
M8 x 30

1 x Steckschlüssel

1 x Socket wrench

1 x Clé mâle droite

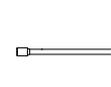1 x Sechskantestiftschlüssel  
SW 4

1 x Hexagon key SW 4

1 x Clé mâle à six pans  
cote sur plats 4**HINWEIS**


Der Ausrichtdorn ist ein sehr genaues Messmittel und ist mit entsprechender Vorsicht und Sauberkeit zu behandeln. Sollten Spuren von unsachgemäßem Einsatz, Schlägen oder einer Nachbearbeitung ersichtlich sein, so erlöschen jegliche Garantieansprüche.

**ADVICE**

The Positioning pin is a very accurate measuring instrument and must be treated with the appropriate cleanliness. If the alignment pallet shows any signs of improper handling, hits or any subsequent machining, this shall preclude any claims to indemnification under guarantee.

**INDICATION**

Le tasseau de positionnement constitue un moyen de mesure particulièrement précis. Aussi doitelle être traitée avec les précautions d'usage, et être maintenue dans un parfait état de propreté. La présence de traces d'utilisation non conforme aux règles de l'art, de traces de chocs ou de retouches entraîne l'exclusion de toute garantie.

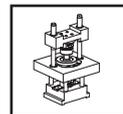**Symbolerklärung**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

**Explanation of the symbols**

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

**Description des symboles utilisés**

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

**GEFAHR**

Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.

**DANGER**

Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.

**DANGER**

Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.

**WARNUNG**

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können.

**WARNING**

Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.

**AVERTISSEMENT**

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.

**VORSICHT**

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.

**CAUTION**

Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.

**ATTENTION**

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.

**HINWEIS**

Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

**ADVICE**

Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.

**INDICATION**

Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.

**WICHTIG**

Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.


**IMPORTANT**

Highlights information on usage and other useful information.

**IMPORTANT**

Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

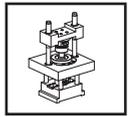



**Bezeichnung der Teile****Description of parts****Désignation des éléments****Ausrichtdorn (A)****Positioning pin (A)****Tasseau de positionnement (A)**

- B) Messfläche (4 x)
- C) 1/2 IST-Mass zwischen  
Messflächen
- D) Referenzmarke

- B) Measuring surface (4 x)
- C) Actual half distance  
between measuring surfaces
- D) Reference mark

- B) Surface de mesure (4 x)
- C) Cote effective (1/2) entre  
surfaces de mesure
- D) Marque de référence

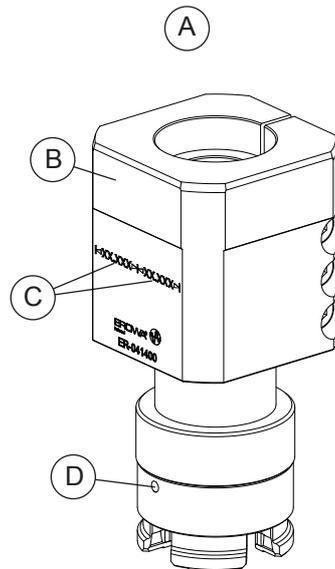

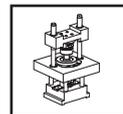

## PM Tooling

## PM Tooling

## Outillage PM

**Ausrichtflansch (E)**

- F) Schraube (2 x) zum Einstellen der seitlichen Position des Positionierings PM56 / PM60
- G) Befestigungsbohrung  $\varnothing 6.3$  (4 x)
- H) Winkeleinstellschraube (2 x)
- I) Schraube zum Ziehen/Stossen des Positionierings

**Alignment flange (E)**

- F) Bolt (2 x) for the adjustment of the lateral position of the PM56 / PM60 positioning ring
- G) Attachment borehole  $\varnothing 6.3$  (4 x)
- H) Angle-adjustment bolt (2 x)
- I) Bolt for pushing/pulling the positioning ring

**Flasque de positionnement (E)**

- F) Vis (2 x) pour le positionnement latéral de la bague de positionnement PM56 / PM60
- G) Perçage de fixation  $\varnothing 6.3$  (4 x)
- H) Vis de positionnement angulaire (2 x)
- I) Vis pour déplacer la bague de positionnement vers l'avant / vers l'arrière

**HINWEIS**

Zur Montage des Ausrichtflansches können die gleichen Befestigungsbohrungen verwendet werden, welche für die Spannfutter PM56 und PM60 Precise (ER-041366, ER-055370) nötig sind.


**ADVICE**


To fit the alignment flange, you can use the same attachment boreholes, which are necessary for the Chucks PM56 and PM60 Precise (ER-041366, ER-055370).

**INDICATION**

Pour le montage du flasque de positionnement, on peut utiliser les mêmes perçages de fixation que celles prévues pour les mandrins PM56 et PM60 Precise (ER-041366, ER-055370).

E

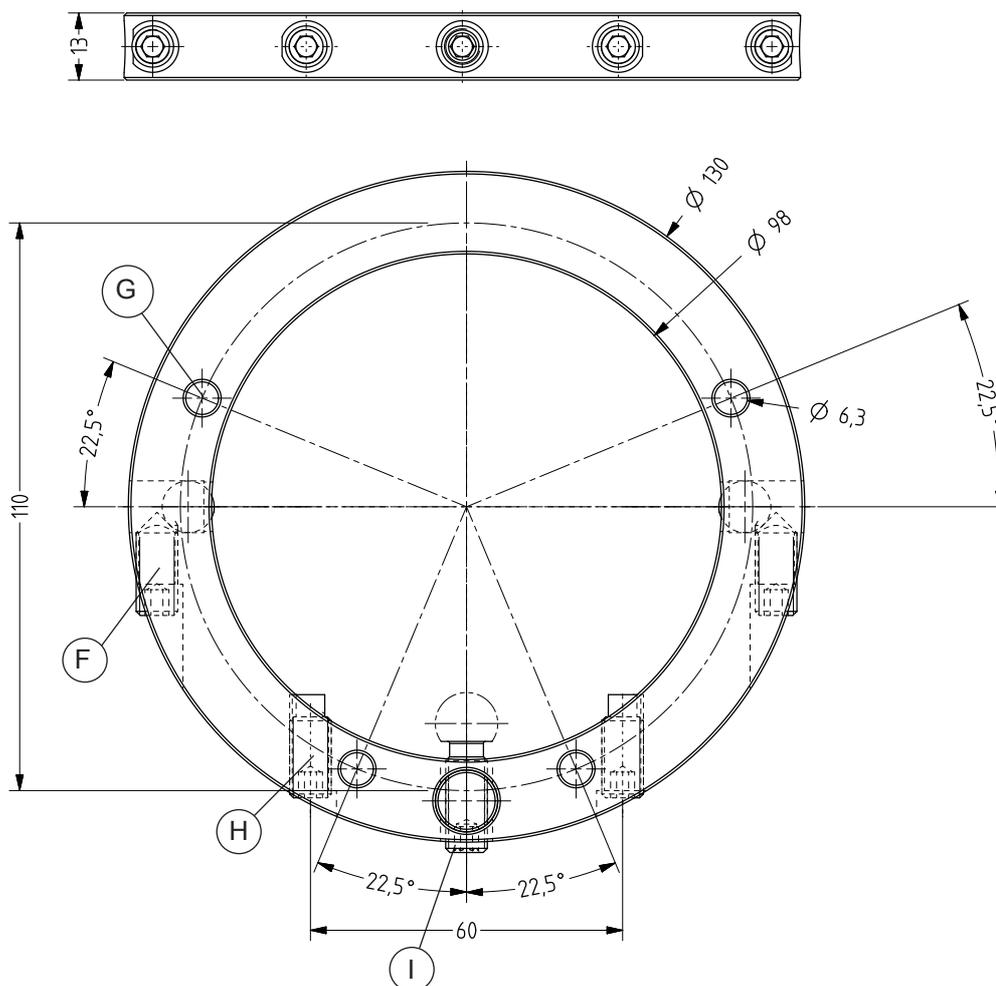

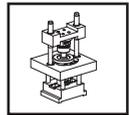

## PM Tooling

## PM Tooling

## Outillage PM

**Technische Daten**

Repetiergenauigkeit:

**Technical data**

Repeatability:

**Caractéristiques techniques**

Précision de répétabilité :

0,002 mm

**Anwendung:**

Der Ausrichtdorn PM56 / PM60 Precise wird in Kombination mit der Ausrichtmatrize (z.B. ER-047905 PM128, Option) verwendet.

**Application:**

The alignment pin PM56 / PM60 Precise is used in combination with the alignment die plate (e.g., ER-047905 PM128, option).


**Utilisation :**

Le tasseau de positionnement PM56 / PM60 Precise est utilisé en combinaison avec la matrice de positionnement (par ex. ER-047905 PM128, option).

Diese Elemente dienen zum genauen Ausrichten der Unter- und Oberstempelspannfutter PM56 und PM60 Precise (ER-041366, ER-055370) zum Matrizenspannfutter.

These items are used for precise alignment of the upper and lower punch chucks PM56 and PM60 Precise (ER-041366, ER-055370) to the die plate chuck.

Ces éléments servent au positionnement précis des mandrins de poinçons inférieurs et supérieurs PM56 et PM60 Precise (ER-041366, ER-055370) par rapport au mandrin à matrice.

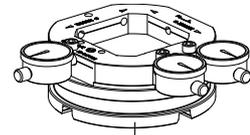

ER-047905

Einsatzgebiet: Pulverpressen

Application: Powder presses

Domaine d'application : Presses à moulage de poudre

**Inbetriebnahme****Beispiel: Ausrichten des ER-055370 Spannfutters PM60 Precise (Unterstempel)**


1.  
(Bild 1)  
Positionierung PM56 / PM60 (K) und Montagefläche in der Maschine sauber reinigen. Positioniererring (K) vorsichtig auf der Montagefläche platzieren. Aussparung (J) muss auf der Referenzseite des Spannfutters liegen. Acht M6 x 14 Schrauben (L) und Spannscheiben (M) einschrauben und nur leicht anziehen.

**Setting up****Example: Alignment of ER-055370 chuck PM60 Precise bottom punch**

1.  
(Diagram 1)  
Clean positioning ring PM56 / PM60 (K) and mounting surface in the machine. Place positioning ring (K) carefully on the mounting surface. Recess (J) must be on the reference side of the chuck. Insert eight M6 x 14 screws (L) and spring washers (M) and tighten only slightly.

**Mise en service****Exemple : Positionnement du mandrin ER-055370 du poinçon inférieur PM60 Precise**

1.  
(figure 1)  
Nettoyer soigneusement la bague de positionnement PM56 / PM60 (K) et la surface de montage de la machine. Placer la bague de positionnement (K) avec précaution sur la surface de montage. L'emplacement (J) doit se trouver sur le côté de référence du mandrin. Visser huit vis M6 x 14 (L) avec rondelles (M) et les serrer légèrement.

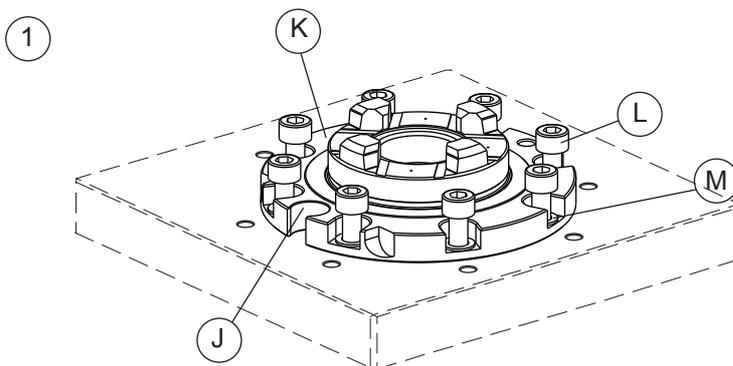**HINWEIS**

Die Komponenten K, L, M sind im Lieferumfang der Spannfutter PM56 und PM60 Precise enthalten.


**ADVICE**

The components K, L, M are included in the chucks PM56 and PM60 Precise.

**INDICATION**

Les éléments K, L, M sont fournis avec les mandrins PM56 et PM60 Precise.



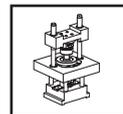

## PM Tooling

## PM Tooling

## Outillage PM

2.

(Bild 2)

Ausrichtflansch (E) anbringen. Vier M6 x 20 Schrauben (N) montieren. Schrauben nicht anziehen, Ausrichtflansch soll frei verschiebbar sein.

2.


(Diagram 2)

Fit alignment flange (E). Insert four M6 x 20 screws (N). Do not tighten the screws, alignment flange should be freely movable.

2.

(figure 2)

Monter le flasque de positionnement (E). Monter quatre vis M6 x 20 (N). Ne pas serrer les vis, le flasque d'alignement doit pouvoir bouger librement.

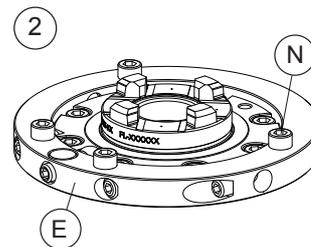

3.

(Bild 3)

Gewindeeinsatz (O) in Positioniering (K) einschrauben.

3.


(Diagram 3)

Screw threaded insert (O) into positioning ring (K).

3.

(figure 3)

Visser la douille filetée (O) dans la bague de positionnement (K).

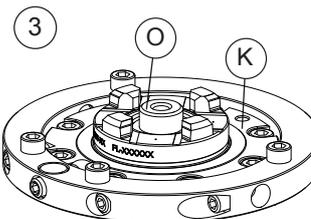

4.

(Bild 4)

Ausrichtdorn unter Berücksichtigung der Referenzmarken (D) vorsichtig auf den Positioniering (K) setzen. Die Befestigung des Ausrichtdorns erfolgt mit Schraube M8 x 30 (X) und Steckschlüssel. Schraube satt, aber kontrolliert, anziehen.

4.


(Diagram 4)

Observing the reference marks (D), carefully place alignment pin on the positioning ring (K). Fasten the alignment pin with M8 x 30 screw (X) and socket wrench. Tighten screw fully, but do not overtighten.

4.

(figure 4)

Placer avec précaution le tasseau de positionnement sur la bague de positionnement (K) en tenant compte des repères de référence (D). La fixation du tasseau de positionnement est effectuée avec la vis M8 x 30 (X) et une clé à pipe. Serrer la vis fermement, mais de manière contrôlée.

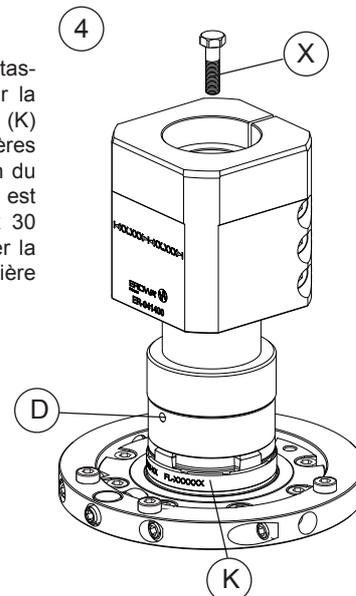

5.

(Bild 5)

Acht Schrauben M6 (L) lösen, so dass der Positioniering von Hand verschiebbar ist. Danach mit Ausrichtdorn vorsichtig nach oben durch die Öffnung des fest montierten Matrizenstanzfüßers (Q) fahren. Dabei Position des Ausrichtdorns kontrollieren und bei Bedarf von Hand korrigieren.

5.


(Diagram 5)


Loosen eight M6 screws (L) so that the positioning ring can be moved by hand. Then carefully move with the alignment pin up through the opening of the fixed die plate chuck (Q). Check the position of the alignment pin and correct by hand if necessary.

5.

(figure 5)

Desserrer les huit vis M6 (L) de sorte que la bague de positionnement puisse être déplacée à la main. Ensuite, passer le tasseau de positionnement avec précaution vers le haut à travers l'orifice du mandrin à matrice (Q) monté en fixe. Ce faisant, contrôler la position du tasseau de positionnement et la corriger à la main le cas échéant.

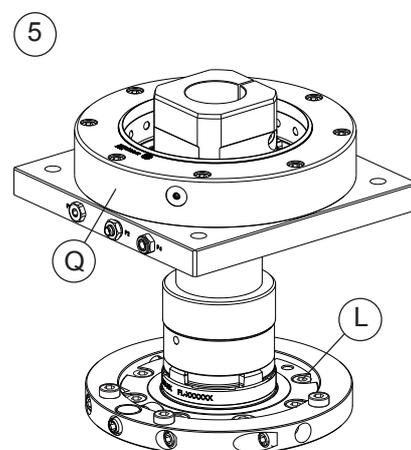

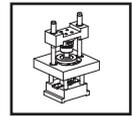

## PM Tooling


## PM Tooling

## Outillage PM

6.  
(Bild 6)  
Ausrichtmatrize (R) unter Berücksichtigung der Referenzmarken (D) vorsichtig in das Matrizenstanzfutter (Q) einspannen. Dazu Matrizenstanzfutter pneumatisch betätigen (min. 6 bar), Ausrichtmatrize einsetzen und Stanzfutter schliessen.

6.  
(Diagram 6)  
Carefully clamp the alignment die plate (R) in the die plate chuck (Q), while observing the reference marks (D). To do so, operate the pneumatic die plate chuck (min. 6 bar), insert the alignment die plate and close the chuck.

6.  
(figure 6)  
Serrer avec précaution la matrice de positionnement (R) dans le mandrin à matrice (Q) en tenant compte des repères de référence (D). A cet effet, actionner pneumatiquement le mandrin à matrice (min. 6 bar), insérer le tasseau de positionnement et fermer le mandrin.

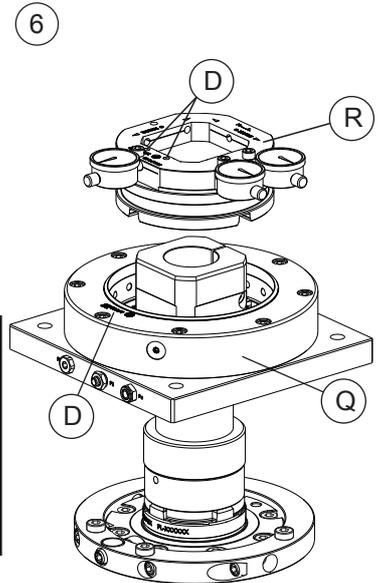**HINWEIS**

Die Berechnung der Einstellmasse sowie das Voreinstellen der Ausrichtmatrize entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der Ausrichtmatrize (z.B.: ER-047905).

**ADVICE**

For the calculation of the setting dimensions and presetting the alignment die plate, please refer to the instruction manual of the alignment die plate (e.g., ER-047905).


**INDICATION**

Le calcul des dimensions de réglage ainsi que le préréglage de la matrice de positionnement figurent dans le manuel d'utilisation de la matrice de positionnement (par ex. : ER-047905).

7.  
(Bild 7)  
Mit Ausrichtdorn auf die gewünschte Höhe fahren. Wert an Messuhren (U1, U2) ablesen und Ausrichtdorn von Hand grob ausrichten. Vier Schrauben (L) über Kreuz leicht anziehen. Ausrichtflansch (E) zentrieren und vier Schrauben (N) festziehen.

7.  
(Diagram 7)  
Move to the desired height using the alignment pin. Read off the values on the dial gauges (U1, U2) and roughly align the alignment pin by hand. Slightly tighten the four screws (L) in a crosswise pattern. Center the alignment flange (E) and tighten the four screws (N).

7.  
(figure 7)  
Déplacer le tasseau de positionnement sur la hauteur souhaitée. Relever la valeur sur les comparateurs (U1, U2) et aligner le tasseau de positionnement grossièrement à la main. Serrer légèrement les quatre vis (L) en croix. Centrer le flasque d'alignement (E) et serrer les quatre vis (N).

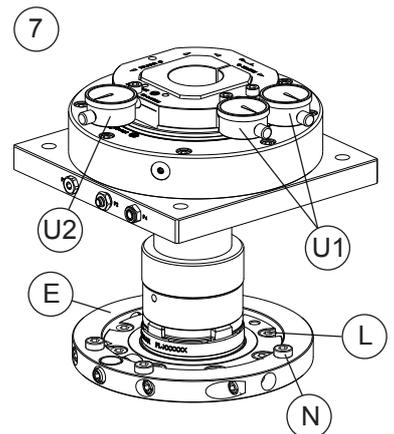

8.  
(Bild 8)  
Durch Drehen an den Einstellschrauben (H) kann der Positioniering im Winkel ausgerichtet werden. Die seitliche Positionierung erfolgt über die Schrauben (F). Mit der Schraube (I) kann der Positioniering nach hinten oder vorne verschoben werden.


8.  
(Diagram 8)  
Turn adjustment bolts (H) to adjust the positioning ring's angle. Position the chuck laterally with bolts (F). Use bolt (I) to push or pull the positioning ring to the rear or to the front.

8.  
(figure 8)  
Le fait de tourner les vis de réglage (H) permet le positionnement angulaire de la bague de positionnement. Le positionnement latéral se fait avec les vis (F). La vis (I) permet de déplacer la bague de positionnement vers l'arrière ou vers l'avant.

Position des Positionierings korrigieren, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

Correct the position of the positioning ring until you have reached the desired value.

Corriger la bague de positionnement jusqu'à obtenir les valeurs souhaitées.

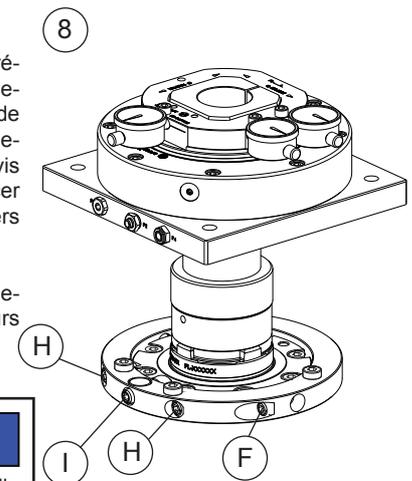**HINWEIS**

Endposition: Grosser Zeiger auf 0, kleiner Zeiger gemäss Berechnung.


**ADVICE**

End position: Large pointer to 0, small pointer as calculated.

**INDICATION**

Position finale : grande aiguille sur 0, petite aiguille selon le calcul.



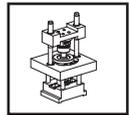

## PM Tooling

## PM Tooling

## Outillage PM

9.

(Bild 9)

Sofern möglich, sämtliche Schrauben (L) im eingefahrenen Zustand vorsichtig festziehen. Somit können allfällige Veränderungen an den Messuhren direkt abgelesen und korrigiert werden.

Ansonsten mit Ausrichtdorn in Ausgangsposition fahren und Befestigungsschrauben (L) festziehen. Zur Kontrolle noch einmal in Ausrichtmatrize einfahren und Werte kontrollieren.

Wenn Werte an Messuhren korrekt sind, in Ausgangsposition fahren.

Bei Abweichungen Befestigungsschrauben (L) etwas lösen und Ausrichtvorgang fortsetzen.

9.

(Diagram 9)

If possible, carefully tighten all the screws (L) in the retracted state. This allows you to read off any changes from the dial gauges and to correct them.

Otherwise, move with alignment pin to the initial position and tighten the fastening screws (L). Move again into alignment plate and check the values.

If the values on the gauges are correct, move to the initial position.

In case of deviations, slightly loosen the fastening screws (L) and continue the alignment process.

9.


(figure 9)

Dans la mesure du possible, serrer avec précaution toutes les vis (L) à l'état rentré. Ainsi, les dérives éventuelles peuvent être relevées directement sur les comparateurs et corrigées.

Dans le cas contraire, déplacer le tasseau de positionnement sur sa position initiale et serrer les vis de fixation (L). Pour contrôler, rentrer une nouvelle fois la matrice de positionnement et contrôler les valeurs.

Si les valeurs des comparateurs sont correctes, approcher la position initiale.

En cas de divergences, desserrer légèrement les vis de fixation (L) et poursuivre le processus d'alignement.

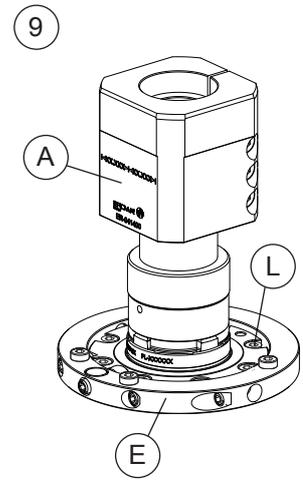**HINWEIS**

Die Befestigungsschrauben (L) des Positionierendes müssen nach dem Ausrichten mit **14 Nm** festgezogen sein.

**ADVICE**

After the positioning ring has been aligned, tighten the attachment bolts (L) to **14 Nm**.

**INDICATION**

Après alignement de la bague de positionnement, serrer les vis de fixation (L) à **14 Nm**.

Nach Beendigung des Ausrichtvorgangs Ausrichtdorn (A), Gewindeinsatz M8 (O) und Ausrichtflansch (E) entfernen.

After the positioning process has been completed, remove positioning pin (A), threaded insert M8 (O) and alignment flange (E).

Une fois la procédure de positionnement terminée, retirer le tasseau de positionnement (A), la douille filetée M8 (O) et le flasque de positionnement (E).

**HINWEIS**


Die weitere Montage und Inbetriebnahme des Spannfutters (S) entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Spannfutters PM60 Precise (ER-055370).


**ADVICE**

For the further setting up process of the chuck (S), please have a look to the operating manual of the Chuck PM60 Precise (ER-055370).

**INDICATION**

Pour la suite du montage et de la mise en service du mandrin (S), veuillez vous référer aux instructions de service du mandrin PM60 Precise (ER-055370).

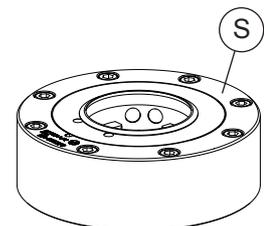

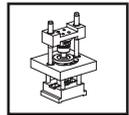

## PM Tooling

## PM Tooling

## Outillage PM

10.  
(Bild 10)


Nach erfolgter Montage des Spannfutters PM60, Spannfutter pneumatisch betätigen (min. 6 bar) und Ausrichtdorn vorsichtig einsetzen unter Berücksichtigung der Referenzmarken (D). Spannfutter schliessen. Durch einfahren in die Ausrichtmatrize Werte an den Messuhren (U1, U2) nochmals kontrollieren.

10.  
(Diagram 10)

When the chuck PM60 has been mounted, operate the chuck pneumatically (min. 6 bar) and carefully insert the alignment pin while observing the reference marks (D). Close the chuck. Check again the values on the dial gauges (U1, U2) while moving into the alignment die plate.

10.  
(figure 10)


Après le montage du mandrin PM60, actionner pneumatiquement le mandrin (min. 6 bar) et insérer avec précaution le tasseau de positionnement, en tenant compte des repères de référence (D). Fermer le mandrin. Contrôler une nouvelle fois les valeurs sur les comparateurs (U1, U2) en rentrant dans la matrice de positionnement.

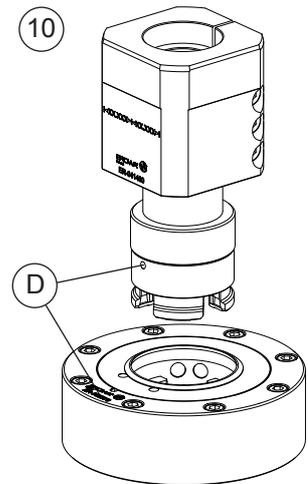

11.  
**Oberstempelspannfutter ausrichten**

11.  
**Aligning the upper punch chuck**

11.  
**Aligner le mandrin du poinçon supérieur**

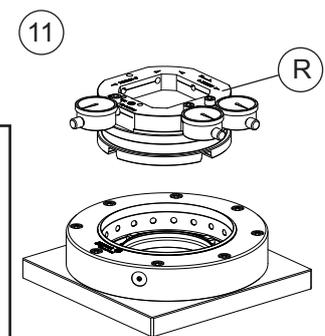**HINWEIS**

Der Ausrichtvorgang für das Unter- sowie das Oberstempelspannfutter sind nahezu identisch.

Unterschied: Die Ausrichtmatrize muss vor dem Einfahren des Ausrichtdorns im Matrizen-spannfutter gespannt werden.

**ADVICE**

The alignment processes for the lower and the upper punch chucks are almost identical.

Difference: The alignment die plate must be clamped in the die plate chuck before inserting the alignment pin.

**INDICATION**

Les processus d'alignement pour les mandrins de poinçons supérieurs et inférieurs sont presque identiques.

Différence: la matrice de positionnement doit être serrée dans le mandrin à matrice avant la rentrée du tasseau de positionnement.

(Bild 11)

Nach Beendigung des Ausrichtvorgangs Matrizen-spannfutter betätigen und Ausrichtmatrize (R) entfernen.

(Diagram 11)

After the positioning process has been completed, operate chuck for die-plate and remove positioning die-plate (R).

(figure 11)


Une fois la procédure de positionnement terminée, actionner le mandrin pour matrice et retirer la matrice de positionnement (R).

Das System ist nun betriebsbereit.

The system is now operational.

Le système est maintenant prêt à fonctionner.



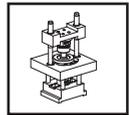

## PM Tooling

## PM Tooling

## Outillage PM

**Wartung und Pflege**


Ausrichtdorn und Einzelteile nach Gebrauch sauber reinigen, gegen Rost schützen und in die Originalverpackung zurücklegen.

**Maintenance**

After use, thoroughly clean the positioning pin and the other parts, protect it against corrosion, and return it to its original packaging.

**Maintenance**

Après utilisation, nettoyer soigneusement le tasseau de positionnement, la protéger contre la rouille et la remettre dans son emballage d'origine.

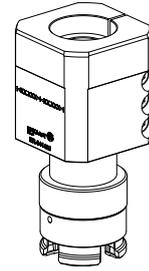**Optionen**


ER-047905  
Ausrichtmatrize PM128  
Precise / Multi

**Options**

ER-047905  
Positioning die-plate PM128  
Precise / Multi

**Options**

ER-047905  
Matrice de positionnement  
PM128 Precise / Multi

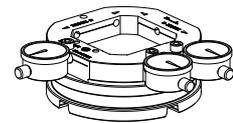**Ersatzteile**


ER-041398  
Ausrichtflansch PM56 / PM60  
Precise

**Spare parts**

ER-041398  
Alignment flange PM56 / PM60  
Precise

**Pièces de rechange**

ER-041398  
Flasque de positionnement  
PM56 / PM60 Precise

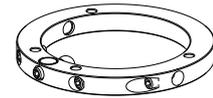

ER-015710  
Sechskantstiftschlüssel SW4

ER-015710  
Hexagon key SW4

ER-015710  
Clé mâle à six pans cote sur  
plats 4



ER-000957  
Zylinderschraube M6 x 20

ER-000957  
Socket head bolt M6 x 20

ER-000957  
Vis à tête cylindrique M6 x 20



Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.

Please order spare parts from your EROWA dealer.

Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

**Technischer Support**

Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte: [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).

**Technical support**

For technical support about this operating instruction, please contact: [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).

**Support technique**

Pour support technique à cet-  
te instruction de service veuillez  
prendre contact:  
[info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).



**Sicherheit, Garantie und Haftung**

**Der Hersteller**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 CH-6233 Büron LU /  
 Switzerland  
 Tel. ++41 (0)41-935 11 11  
 Fax ++41 (0)41-935 12 13  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4.615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4.621,821	US 4.934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

**Security, guarantee and liability**

**Manufacturer**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 6233 Büron LU /  
 Switzerland  
 Tel. +41 (0)41 935 11 11  
 Fax +41 (0)41 935 12 13  
 Email: info@erowa.com  
 www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.

Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

**Patents:**

These products are protected by one or more of the following patents (applications).



**Sécurité, garantie et responsabilité**

**Le fabricant**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 CH-6233 Büron LU /  
 Suisse  
 Tél. ++41 (0)41-935 11 11  
 Fax ++41 (0)41-935 12 13  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Brevets :**

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

**Tochtergesellschaften Subsidiaries / Filiales**

**Deutschland**  
 EROWA System Technologien GmbH  
 Gewerbepark Schwadernmühle  
 Rossendorferstrasse 1  
 DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.  
 Deutschland  
 Tel. 09103 7900-0  
 Fax 09103 7900-10  
 info@erowa.de  
 www.erowa.de

**Frankreich**  
 EROWA Distribution France Sàrl  
 PAE Les Glaisins  
 12, rue du Bulloz  
 FR-74940 Annecy-le-Vieux  
 France  
 Tel. 4 50 64 03 96  
 Fax 4 50 64 03 49  
 info@erowa.tm.fr  
 www.erowa.com

**Italien**  
 EROWA Tecnologie S.r.l.  
 Strada Statale 24 km 16,200  
 IT-10091 Alpignano (TO)  
 Italia  
 Tel. 011 9664873  
 Fax 011 9664875  
 info@erowa.it  
 www.erowa.com

**Italien**  
 EROWA Tecnologie S.r.l.  
 Via Leonardo Da Vinci n. 8  
 IT-31020 Villorba (TV)  
 Italia  
 Tel. 011 9664873  
 Fax -  
 info@erowa.it  
 www.erowa.com

**Spanien**  
 EROWA Technology Ibérica S.L.  
 c/ Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.  
 E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona  
 España  
 Tel. 093 265 51 77  
 Fax 093 244 03 14  
 erowa.iberica.info@erowa.com  
 www.erowa.com

**Skandinavien**  
 EROWA Technology Scandinavia A/S  
 Fasanvej 2  
 DK-5863 Ferritslev Fyn  
 Denmark  
 Tel. 65 98 26 00  
 Fax 65 98 26 06  
 info@erowa.com  
 www.erowa.com

**Osteuropa**  
 EROWA Technology Sp. z o.o.  
 Eastern Europe  
 ul. Spółdzielcza 37-39  
 55-080 Kąty Wrocławskie  
 Poland  
 Tel. 71 363 5650  
 Fax 71 363 4970  
 info@erowa.com.pl  
 www.erowa.com

**Indien**  
 EROWA Technology (India) Private Limited  
 No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building  
 Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,  
 Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)  
 India  
 Tel. 040 4013 3639  
 Fax 040 4013 3630  
 salesindia@erowa.com  
 www.erowa.com

**USA**  
 EROWA Technology, Inc.  
 North American Headquarters  
 2535 South Clearbrook Drive  
 Arlington Heights, IL 60005  
 USA  
 Tel. 847 290 0295  
 Fax 847 290 0298  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

**China**  
 EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
 G/F, No. 24 Factory Building House  
 69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)  
 Shanghai 200233, PRC  
 China  
 Tel. 021 6485 5028  
 Fax 021 6485 0119  
 info@erowa.cn  
 www.erowa.cn

**Singapur**  
 EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.  
 CSE Global Building  
 No.2 Ubi View, #03-03  
 Singapore 408556  
 Singapore  
 Tel. 65 6547 4339  
 Fax 65 6547 4249  
 sales.singapore@erowa.com  
 www.erowa.com

**Japan**  
 EROWA Nippon Ltd.  
 Sasano Bldg.  
 2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku  
 105-0012 Tokyo  
 Japan  
 Tel. 03 3437 0331  
 Fax 03 3437 0353  
 info@erowa.co.jp  
 www.erowa.co.jp

