


MTS 2.0 Basisplatte
410 x 410 P/A
Stichmass 250

MTS 2.0 base plate
410 x 410 P/A
Pitch 250

Plaque de base MTS 2.0
410 x 410 P/A
Entre axes 250

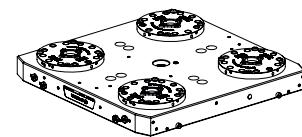

Inhalt:

1.	Verpackungsinhalt überprüfen.....	001
2.	Symbolerklärung	002
3.	Bezeichnung der Teile	005
4.	Technische Daten	006
5.	Inbetriebnahme	007
6.	Befestigung Basisplatte auf einem Maschinentisch	009
7.	Air connections from the side	010
8.	Air connections from bottom	010
9.	Control via rotatable pneumatic connector in the center of the table	011
10.	Operation	012
11.	Operation with the EROWA MTS manual control unit ER-099200	013
12.	Changing heavy pallets	014
13.	Application	016
14.	Maintenance	017
15.	Removing MTS chuck from base plate	020
16.	Failures: cause and action	021
17.	Options	022
18.	Ersatzteile	023

Contents:

1.	Check package contents.....	001
2.	Explanation of the symbols	002
3.	Description of parts	005
4.	Technical data	006
5.	Setting up	007
6.	Mounting base plate on a machine table	009
7.	Air connections from the side	010
8.	Air connections from bottom	010
9.	Control via rotatable pneumatic connector in the center of the table	011
10.	Operation	012
11.	Operation with the EROWA MTS manual control unit ER-099200	013
12.	Changing heavy pallets	014
13.	Application	016
14.	Maintenance	017
15.	Removing MTS chuck from base plate	020
16.	Failures: cause and action	021
17.	Options	022
18.	Spare parts	023

Table des matières:

1.	Vérifier l'intégralité de la livraison	001
2.	Description des symboles utilisés	002
3.	Désignation des éléments	005
4.	Caractéristiques techniques	006
5.	Mise en service	007
6.	Fixation de la plaque de base sur la table de la machine	009
7.	Raccordements pneumatiques sur le côté	010
8.	Raccordements pneumatiques par la face inférieure	010
9.	Commande par raccord tournant au centre de la table	011
10.	Conduite	012
11.	Conduite avec unité de commande manuelle MTS EROWA ER-099200	013
12.	Utilisation de transfert de palettes lourdes	014
13.	Application	016
14.	Maintenance	017
15.	Démonter le mandrin MTS de la plaque de base	020
16.	Pannes, dépannage	021
17.	Options	022
18.	Pièces de rechange	023

MTS 2.0 Basisplatte**410 x 410 P/A****Stichmass 250**


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

MTS 2.0 base plate**410 x 410 P/A****Pitch 250**

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Plaque de base MTS 2.0**410 x 410 P/A****Entre axes 250**

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

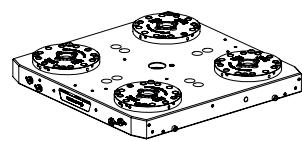**1. Verpackungsinhalt überprüfen**

1x Basisplatte

3x Einschraubanschluss 8mm

1x Einschraubanschluss 4mm

4x Stopfen

4x O-Ring Ø17x1.5mm

2x Lasche 100x30x4mm

2x Zylinderschraube I6KT
M10 x 20**1. Check package contents**

1x Baseplate

3x Threaded connections 8 mm

1x Threaded connection 4 mm

4x Plug

4x O-ring Ø17x1.5mm

2x Strap 100x30x4mm

2x Socket head bolt I6KT
M10 x 20**1. Vérifier l'intégralité de la livraison**

1x Plaque de base


3x Connection filetée 8mm

1x Connection filetée 4mm

4x Bouchon

4x Joint torique Ø17x1.5mm

2x Sangle 100x30x4mm

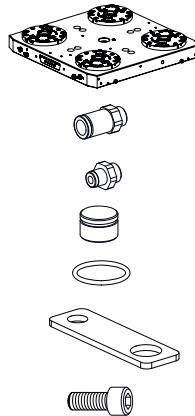4x Vis à tête cylindrique I6KT
M10 x 20**Anwendung** (bestimmungsge- mässige Verwendung)

EROWA Spannfutter werden verwendet um Werkstückträger und Werkstückspanner zu halten.

Montage auf Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Aufspannvorrichtungen.

Application (intended purpose)

EROWA chucks are used to hold workpiece carriers and workpiece clamping systems.

To be fitted to milling machines, machining centers and clamping fixtures.

Utilisation (conformément à sa destination)

Les mandrins EROWA sont utilisés pour maintenir le porte-pièce et le dispositif de serrage de pièce.

Montage sur fraiseuses, centres d'usinage et dispositifs de fixation.

2. Symbolerklärung**2. Explanation of the symbols****2. Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

GEFAHR

Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.

DANGER

Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.

DANGER

Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.

WARNUNG

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen kann.

WARNING

Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.

AVERTISSEMENT

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.

VORSICHT

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen kann.

CAUTION

Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.

ATTENTION

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.

HINWEIS

Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

NOTICE

Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.

INDICATION

Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.

WICHTIG

Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

IMPORTANT

Highlights information on usage and other useful information.

IMPORTANT

Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

Schutzeinrichtungen	Protection devices	Dispositifs de protection
GEFAHR	DANGER	DANGER
Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen. Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.	Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury. The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).	Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémédiables. Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).
Persönliche Schutzausrüstung	Personal protective equipment	Équipement de protection individuelle
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen. Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.	Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury. The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).	Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles. L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).
HINWEIS	NOTICE	INDICATION
Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.	The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.	L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.
Arbeiten mit Druckluft	Working with compressed air	Travailler avec de l'air comprimé
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Maximaler Reinigungsdruck beachten. Zu starkes Abblasen und Lärm mit der Druckluft vermeiden, Gehörschutz tragen.	Be sure to observe the maximum cleaning pressure. Avoid excessive blowing and noise with compressed air, wear hearing protection.	Observer la pression de nettoyage maximale. Éviter un nettoyage par soufflage et bruit à trop forte pression, porter une protection auditive.
Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille tragen (auch Drittpersonen). Gefährdung durch Versprühen von Flüssigkeit und wegfliegenden Spänen, etc.	To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses (including third parties). Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.	Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux (tierces personnes également). Risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.
Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.	If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.	Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.

WARNUNG

Versuchen Sie nie ein MTS Spannfutter zu zerlegen ohne über die notwendige Ausbildung und das richtige Hilfsmaterial zu verfügen. MTS Spannfutter stehen unter hoher FEDERSPANNUNG.

WARNING

Never attempt to disassemble an MTS chuck without having the necessary training and accessories to do so. MTS chucks are subjected to high spring tension at all times.

AVERTISSEMENT

Ne jamais tenter de démonter un mandrin MTS sans avoir la formation et les accessoires nécessaires pour le faire. Mandrins MTS sont soumis à la tension du ressort haute en tout temps.

HINWEIS


Fette und Pasten mit Fest-schmierstoffen dürfen nicht verwendet werden. Sie können im Zentrierkonus (2) zu unlösbar-en Verbindungen führen.

NOTICE

Do not use any masses or pastes containing solid lubricants. They may cause the chucking spigot to be stuck in the centering taper (2).

INDICATION

L'utilisation de graisses ou de pâtes contenant des lubrifiants solides est prohibée car risquant de provoquer des phénomènes de métallisation dans le cône de centrage (2).

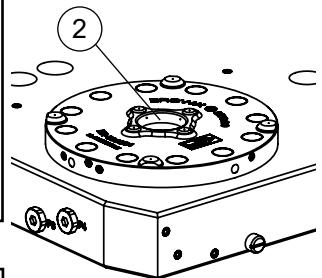**HINWEIS**

An MTS Spannfuttern dürfen keinerlei Veränderungen, wie z.B. Bohrungen, Überschleifen, vorgenommen werden.

Auch dürfen keine beliebigen Federn oder O-Ringe eingesetzt werden.

NOTICE

No mechanical adaptions, such as additional holes or re-grinding surfaces, are allowed on any MTS chucks.

Never attempt to insert arbitrary springs or O-rings than specified.

INDICATION

Aucune adaptation mécanique, (trous supplémentaires ou rectification supplémentaire) sont admis avec les mandrins MTS. N'essayez jamais d'insérer d'autres sources où joints torique que celles spécifiées.

3. Bezeichnung der Teile



- 1) MTS 2.0 Integral Chuck
M-P/A (4x)
- 2) Zentrierkonus
- 3) Z-Auflagen
- 4) Montagebohrungen
 \varnothing 13.5/20 (8x)
- 5) Bohrung zur Bestimmung
des Plattenmittelpunktes
 \varnothing 32 H7
- 6) Gewinde M10 (2x)

3. Description of parts

- 1) MTS 2.0 Integral Chuck
M-P/A (4x)
- 2) Centering cones
- 3) Z-Support
- 4) Mounting boreholes
 \varnothing 13.5/20 (8x)
- 5) Reference borehole for de-
termining center of plate
 \varnothing 32 H7
- 6) Threaded hole M10 (2x)

3. Désignation des éléments

- 1) MTS 2.0 Integral Chuck
M-P/A (4x)
- 2) Cônes de centrage
- 3) Support - Z
- 4) Perçages de fixation
 \varnothing 13.5/20 (8x)
- 5) Percage pour determiner le
centre de la plaque :
 \varnothing 32 H7
- 6) Perçage fileté M10 (2x)

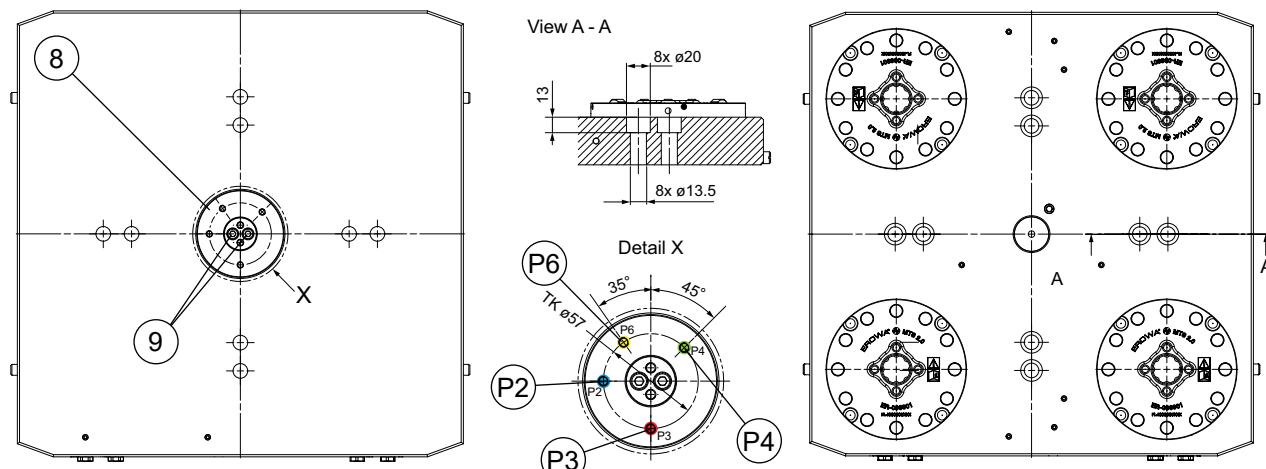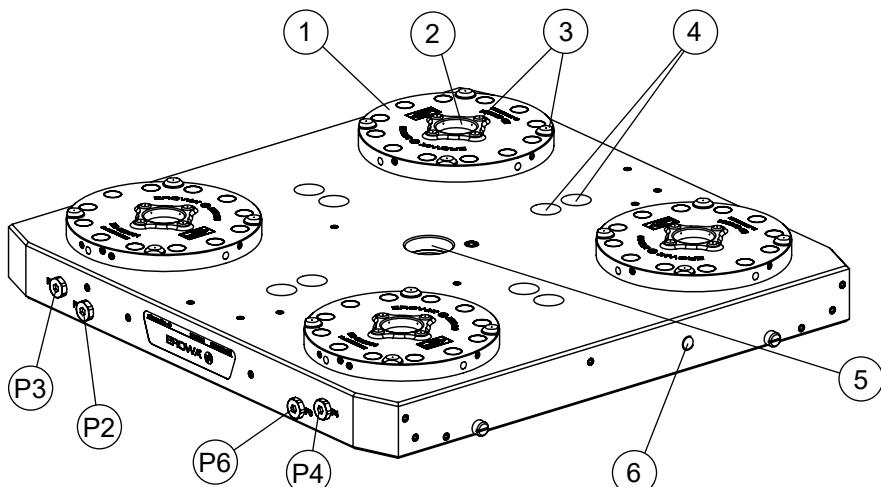

- 8) Adapterflansch Standard
- 9) Zylinderschrauben
M6x14 (2x)

- P2) Pneumatikanschluss
G1/8", Öffnen/ Schliessen
P3) Pneumatikanschluss,
G1/8", Reinigen
P4) Pneumatik Nachspannen
max. 6 bar
P6) Pneumatik Offenkontrolle
max. 6 bar

- 8) Adapter flange Standard
- 9) Cylinder head screws
M6x14 (2x)

- P2) Pneumatic connection
G1/8", Open/ Close
P3) Pneumatic connection,
G1/8", Cleaning
P4) Pneumatic connection
Re-clamping max. 6 bar
P6) Pneumatic connection
Open check max. 6 bar

- 8) Bride d'adaption Standard
- 9) Vis à tête cylindrique
M6x14 (2x)

- P2) Connexion pneumatique
G1/8", Ouvrir/ Fermer
P3) Connexion pneumatique
G1/8", Nettoyage
P4) Connexion pneumatique
Re-serrage max. 6 bar
P6) Connexion pneumatique
contrôle "Ouvert" max. 6 bar

4. Technische Daten

Dimensionen Basisplatte:

Gewicht:

Repetiergenauigkeit:

Indexierung:

Spannkraft ohne Verwendung
der Nachspannung:Spannkraft mit Nachspannung
max. 6 bar:

Druckluft:

Gespannt: drucklos

Nachspannen:

Montagebohrungen für T-Nuten-
distanz 63/100 (4):Bohrung zur Bestimmung des
Plattenmittelpunktes (5):

Material Basisplatte:

Stahl ungehärtet

Automatisierbar: ja

4. Technical data

Dimensions Baseplate:

Weight:

Repeating accuracy:

Indexing:

Clamping power without using
re-clamping:Clamping power with re-
clamping at max. 6 bar:

Compressed air:

Locked: pressureless

Re-clamping:

Mounting boreholes for T-Slotdi-
stance 63/100 (4):Borehole for determining center
of plate (5):

Material Baseplate:

Steel unhardened

Automatable: yes

**4. Caractéristiques tech-
niques**

Dimensions Plaque de Base :

Poids :

Positionnement :

Indexage :

Force de serrage sans utilisation
du resserrage :Force de serrage avec re-
serrage de max. 6 bar :

Air comprimé :

Bridge : dépressurisé

Re-serrage :

Perçages pour montage sur ta-
ble à reinures 63/100 (4) :Perçage pour déterminer le cen-
tre de la plaque (5) :

Materiel de la plaque de base :

Acier non trempé

Automatisable: oui

410 x 410 x 55 mm

54 kg

< 0.003 mm

4 x 90°

4 x 9'000 N (Tol ±10%)

4 x 20'000 N (Tol ±10%)


6 - 10 bar

6 bar max.

ø 13.5/20 8x

63 / 100 mm

ø 32 H7

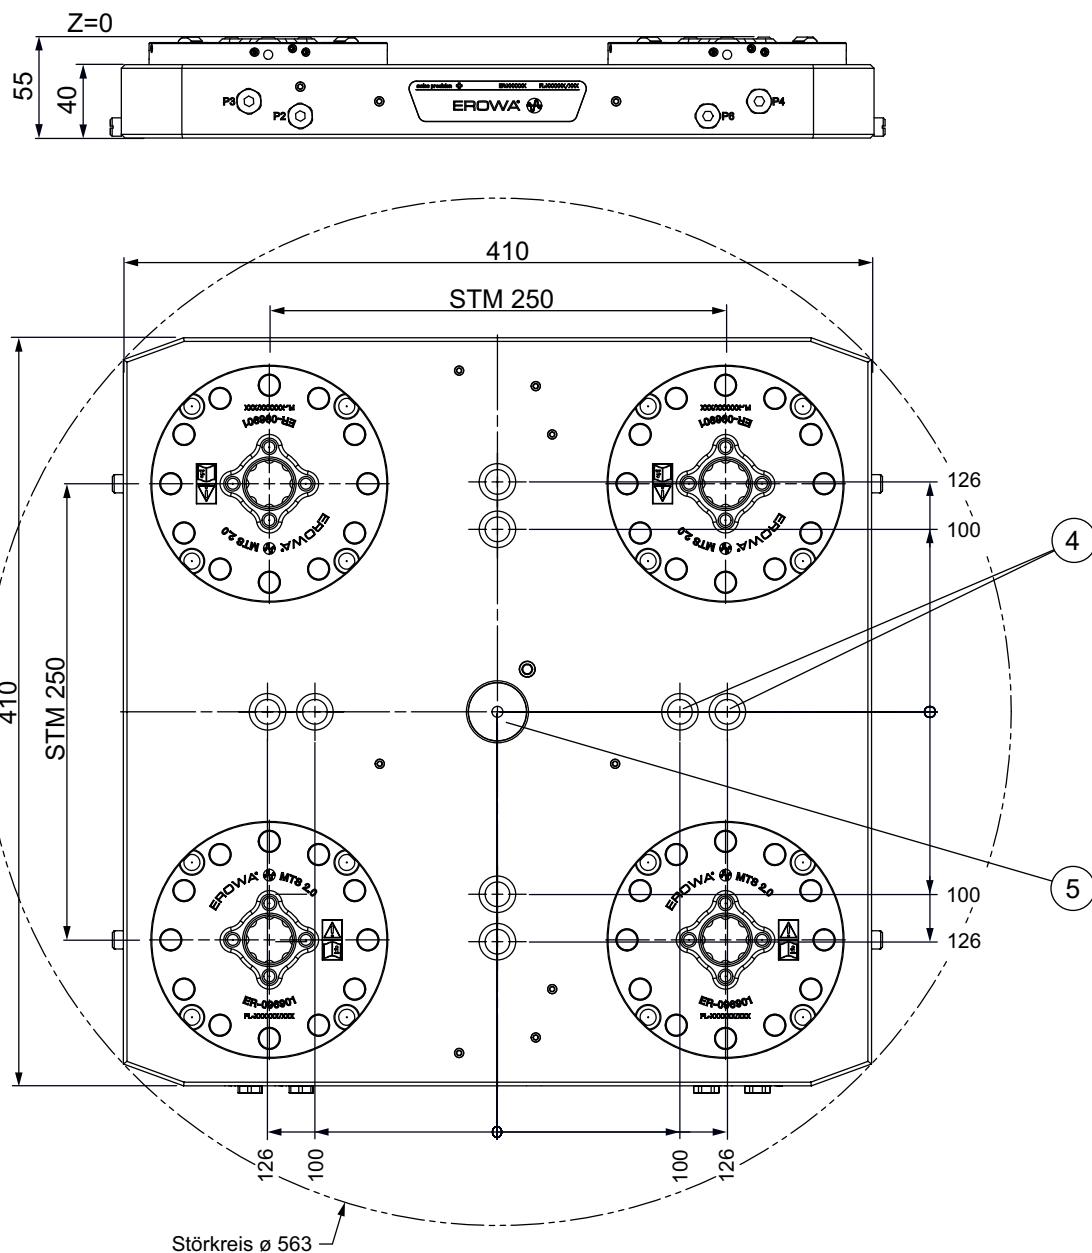

5. Inbetriebnahme

5. Setting up

5. Mise en service

HINWEIS

Der Zentrierkonus (2) muss beim Einsetzen von MTS Zentrier- und Ausgleichszapfen immer mit einem leichten Oel- oder Fettfilm versehen sein.

Fette und Pasten mit Fest-schmierstoffen dürfen nicht ver-wendet werden. Sie können im Zentrierkonus (2) zu unlösba-ren Verbindungen führen.

NOTICE


Make sure the centering cone (2) is always coated in a slight film of light oil or grease.

Do not use any masses or pastes containing solid lubri-cants. They may cause the chucking spigot to be stuck in the centering taper (2).

INDICATION

Assurez-vous que le cône de centrage (2) est toujours recouvert d'une légère couche d'huile ou de la graisse.

L'utilisation de graisses ou de pâtes contenant des lubrifiants solides est prohibée car risquant de provoquer des phénomènes de métallisation dans le cône de centrage (2).

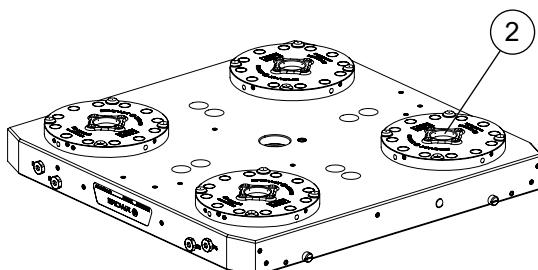**HINWEIS**

Falls das Montagelochbild nicht auf die Maschine passt, müssen weitere Bohrungen angebracht werden.

Bestehende Bohrungen nicht beschädigen.

Alle vorhandenen Bohrungen sind auf Seite 9 vermasst.

NOTICE

If the mounting hole pattern does not fit the machine, additional holes must be drilled.

Existing holes are not to be damaged.

The position of all existing holes may be checked on page 9.

INDICATION

Si le motif de trous de montage ne convient pas à la machine, des perçages supplémentaires doivent être percés.

Ne pas endommager trous existants.

La position de perçages existantes peut être vérifié à page 9.

(Bild A)

Gewünschtes Bohrbild in der MTS Basisplatte anbringen, unter Berücksichtigung der vorhandenen Bohrungen.

(Diagram A)

Drill desired borehole pattern into the MTS Base plate, taking into account existing boreholes.

(figure A)

Appliquer la configuration de perçage souhaitée sur la plaque de base MTS en tenant compte des perçages existants.



(Bild B)

Montagefläche kontrollieren, falls nötig bearbeiten.

Montagefläche und Auflageflächen der MTS Basisplatte sauber reinigen.

MTS Basisplatte auf der Montagefläche platzieren.

(Diagram B)

Check contact surface, machine if necessary.

Thoroughly clean the contact surfaces of both the MTS Base plate and the machine table.


Place MTS Base plate on desired surface.

(figure B)

Contrôler la surface de montage, la rectifier le cas échéant.

Nettoyer soigneusement la surface de montage, ainsi que les surfaces d'appui de la plaque de base MTS.

Placer la plaque de base MTS sur la surface de montage.

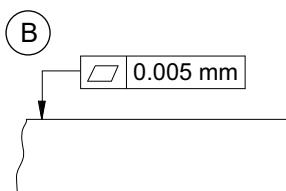

Inbetriebnahme

(Bild C)

Schrauben M12 (7) (im Lieferumfang nicht enthalten!) einsetzen, aber noch nicht festziehen.

Setting up


(Diagram C)

Insert M12 bolts (7) (not supplied!), but do not tighten yet.

Mise en service

(figure C)

Insérer des vis M12 (7) (ne faisant pas partie de la livraison), mais ne pas encore les serrer.

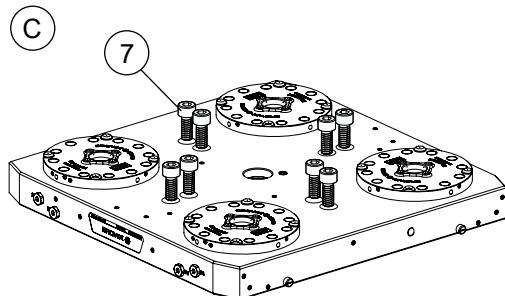

(Bild D)

Mit einer Messuhr (8) die Zentrierkonen (2) abfahren und die MTS Basisplatte in der Winkel-lage ausrichten.

Befestigungsschrauben (4) fest-ziehen.


(Diagram D)

Move alignment gauge (8) along the centering cones (2) and align the angular position of the MTS Base plate.

Tighten attachment bolts (4).

(figure D)

Avec un comparateur (8), palper les cônes de centrage (2) et procéder au positionnement angulaire de la plaque de base MTS. Serrer les vis de serrage (4).

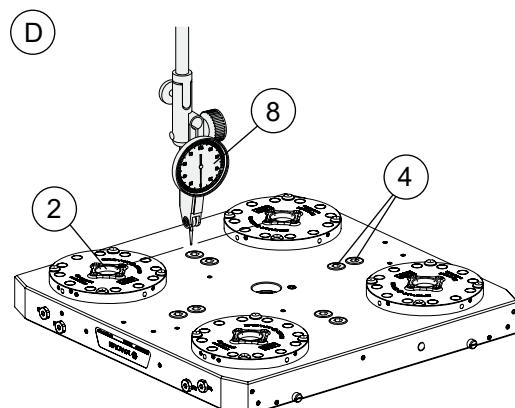

(Bild E)

Aufnehmen des Zentrums in der Bohrung ø 32 H7 (5).

Das ermittelte Zentrum entspricht dem Systemnullpunkt der MTS Basisplatte.

Es besteht auch die Möglichkeit, einen Zentrierkonus (2) als Nullpunkt zu wählen.

(Diagram E)

Determine the center in the borehole ø 32 H7 (5).

The center determined in this way corresponds to the system datum point of the MTS Base plate.


There is a possibility of choosing a centering taper (2) as the datum point.

(figure E)

Détermination de l'axe du perçage ø 32 H7 (5).

Le centre ainsi déterminé correspond au zéro de référence du système constitué par la plaque de base MTS.

Il est également possible de choisir un cône de centrage (2) comme zéro de référence.

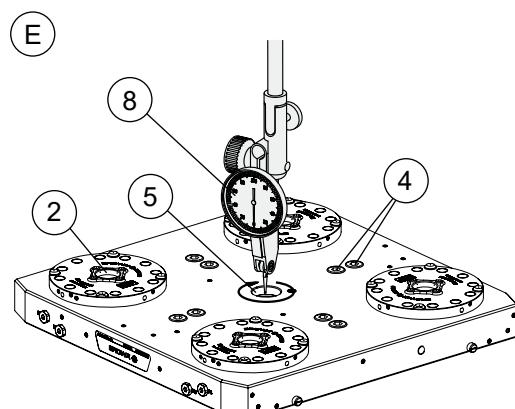

6. Befestigung Basisplatte auf einem Maschinentisch

Die vorhandenen Befestigungsbohrungen passen auf Maschinen-Tische mit T-Nuten Abstand 63 mm und/ oder 100 mm.

Werden andere Bohrungsabstände benötigt, können entsprechende Bohrungen (für M12 Zylinderschrauben) zusätzlich angefertigt werden.

6. Mounting base plate on a machine table

The existing mounting holes fit on machine tables with a T-slot spacing of 63 mm and/ or 100 mm.

If other borehole spacings are required, corresponding holes (for M12 socket head bolts) can be drilled in addition.

6. Fixation de la plaque de base sur la table de la machine

Les trous de fixation existants sont adaptés à des tables de machine à rainures en T avec une distance de 63 mm et/ ou 100 mm.

Si des distances différentes entre les trous sont nécessaires, il est possible de réaliser des perçages supplémentaires en conséquence (pour des vis à tête cylindrique M12).

HINWEIS

Die vorhandenen Querbohrungen dürfen nicht durchbohrt werden.

NOTICE

The existing cross-boreholes must not be drilled through.

INDICATION



Les perçages transversaux existants ne doivent pas être transpercés.

Nicht verwendete Bohrungen können mit den Stopfen ER-005922 inklusive O-Ringen ER-000859 (Option) abgedeckt werden. (Bild F)

Unused boreholes can be covered with plugs ER-005922 including O-rings ER-000859 (option). (Diagram F)

Les perçages non utilisés peuvent être obturés avec les bouchons ER-005922 et joints toriques ER-000859 (option). (figure F)

F

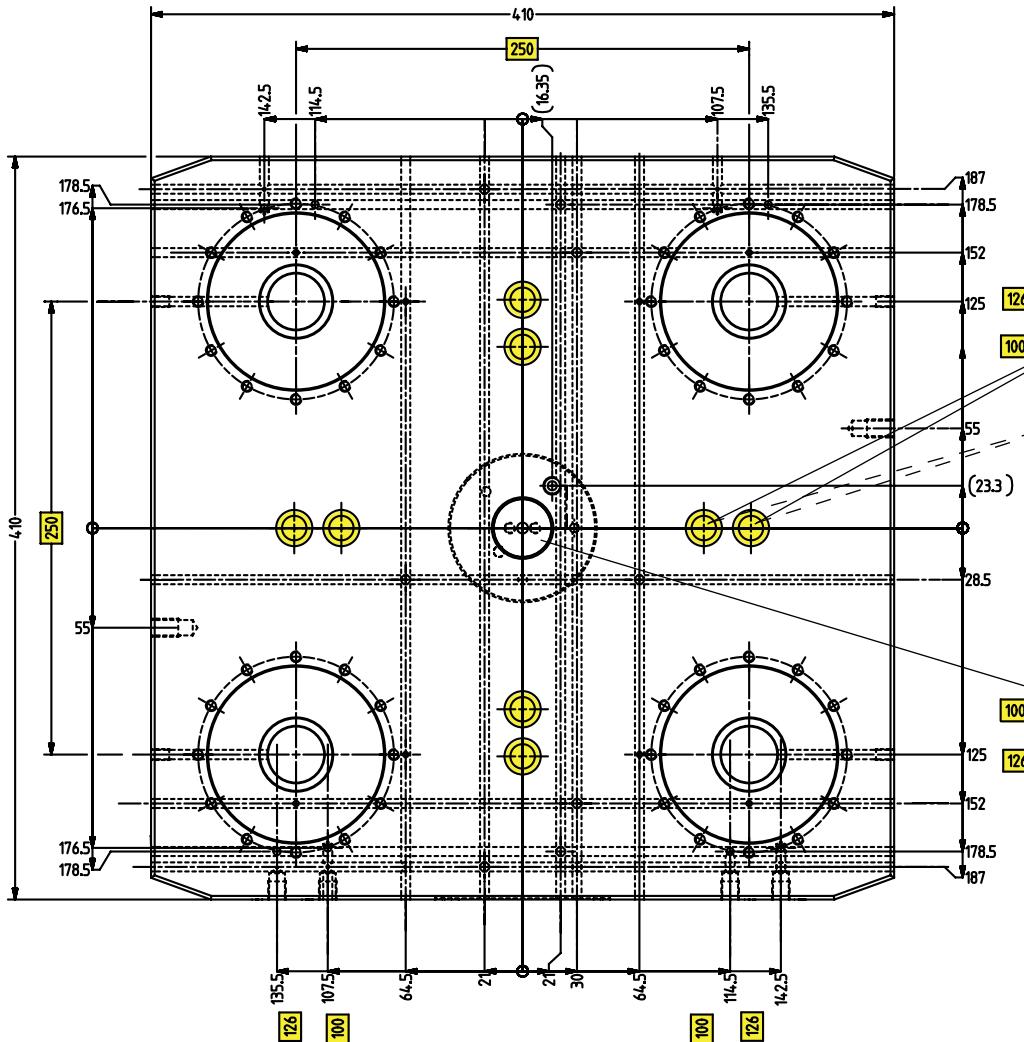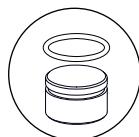

7. Luftanschlüsse von der Seite


Gewinde-Anschluss G1/8".

7. Air connections from the side

Thread connection G1/8".

7. Raccordements pneumatiques sur le côté

Raccord fileté G1/8".

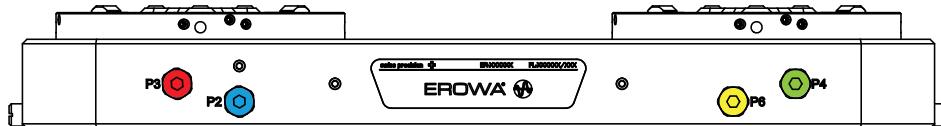**8. Luftanschlüsse von Unterseite**

Sämtliche Anschlüsse befinden sich auf dem Adapterflansch Standard, Teilkreis ø 57.

Vor der Montage auf dem Maschinentisch müssen die Madschrauben auf der Unterseite der Basisplatte bzw. jene im Adapterflansch, je nach gewünschten Leitungen (P2, P3, P4, P6), entfernt werden.

Anschlussbelegung auf der Unterseite der MTS Basisplatte.

P2= Öffnen, 6-10 bar
P3= Reinigen, max. 6bar
 (P3 nur bei automatischen Spannfuttern anwenden!)
P4= Nachspannen, max. 6bar
P6= Offenkontrolle 6bar

8. Air connections from bottom

All connections are located on the adapter flange Standard, pitch circle Ø 57.

Prior to mounting on the machine table, the grub screws on the underside of the base plate, or those of the adapter flange must be removed, depending on the required lines (P2, P3, P4, P6).

Connections on the underside of the MTS base plate.

P2= Opening, 6-10 bar
P3= Cleaning, max. 6 bar
 (P3 only apply with automatic chucks!)
P4= Reclamping, max. 6 bar
P6= Open check 6 bar



8. Raccordements pneumatiques par la face inférieure

Tous les raccordements se trouvent sur la bride d'adaptation Standard, cercle de pas Ø 57.

Avant le montage sur la table de la machine, retirer les vis sans tête de la face inférieure de la plaque de base ou de la bride d'adaptateur, en fonction des conduites souhaitées (P2, P3, P4, P6).

Affectation des raccords sur la face inférieure de la plaque de base MTS.

P2= Ouverture, 6-10 bars
P3= Nettoyage, maxi 6 bars
 (P3 seulement appliquer avec mandrins automatique !)
P4= Resserrage, maxi 6 bars
P6= Contrôle d'ouverture 6 bars

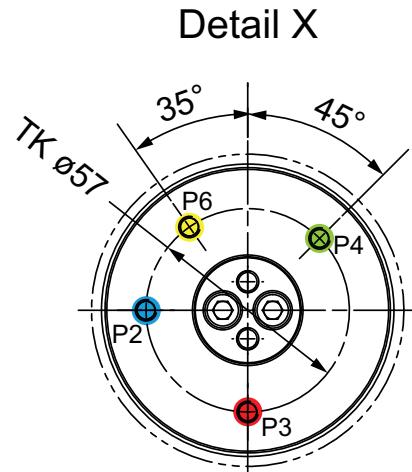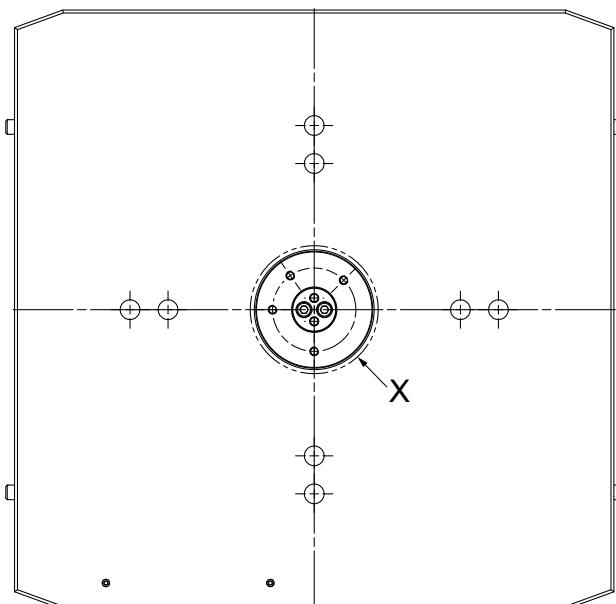

9. Ansteuerung via Drehdurchführung in der Tischmitte.

Auf Maschinen mit Rundtisch oder Drehachsen kann es sinnvoll sein, die Anschlüsse rückseitig zu verwenden.

9. Control via rotatable pneumatic connector in the center of the table.

To install this base plate onto machines with rotary tables or rotary axes, it is advisable to use the rear connectors.

9. Commande par raccord tournant au centre de la table.

Pour installer cette plaque de base sur des machines avec des tables rotatives ou axes rotatifs, il est conseillé d'utiliser les connecteurs arrière.

HINWEIS

Sollten die Luftanschlüsse nicht mit der Ansteuerung der Maschine kompatibel sein empfiehlt es sich, einen Flansch mit dem Anschlusslochbild zur Luftübertragung herzustellen.

NOTICE

If the air connections are not compatible with those of the machine, it is recommended to make a flange with the connection hole pattern for air transmission.

INDICATION

Si les raccordements d'air ne sont pas compatibles avec celles de la machine, il est recommandé de réaliser une bride avec le perçage de raccordement pour la conduite d'air.

Sämtliche Anschlüsse befinden sich auf dem Teilkreis Ø 57.

P2= Öffnen, 6-10 bar
P3= Reinigen, max. 6bar
(P3 nur bei automatischen Spannfuttern anzuwenden!)
P4= Nachspannen, max. 6bar
P6= Offenkontrolle 6bar

All connections are located on the pitch circle Ø 57.

P2= Opening, 6-10 bar
P3= Cleaning, max. 6 bar
(P3 only apply with automatic chucks!)
P4= Reclamping, max. 6 bar
P6= Open check 6 bar

Tous les raccordements se trouvent sur le cercle Ø 57.

P2= ouverture, 6-10 bars
P3= nettoyage, maxi 6 bars
(P3 seulement appliquer avec mandrins automatique !)
P4= resserrage, maxi 6 bars
P6= contrôle d'ouverture 6 bars

**Tischbuchsen,
Ansicht von oben:**


Drehdurchführung mit 4 Anschlüssen.

**Table jacks,
View from above:**

Rotatable pneumatic connector with 4 connections.

**Douilles de table,
Vue de dessus :**


Raccord tournant avec 4 raccordements.

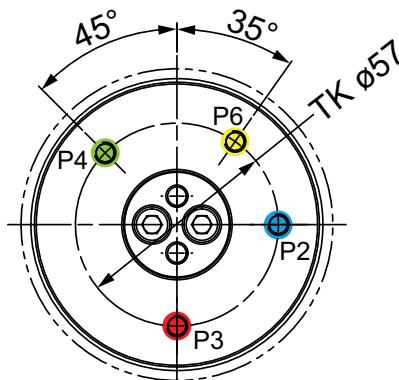

Drehdurchführung mit 6 Anschlüssen.

Rotatable pneumatic connector with 6 connections.

Raccord tournant avec 6 raccordements.

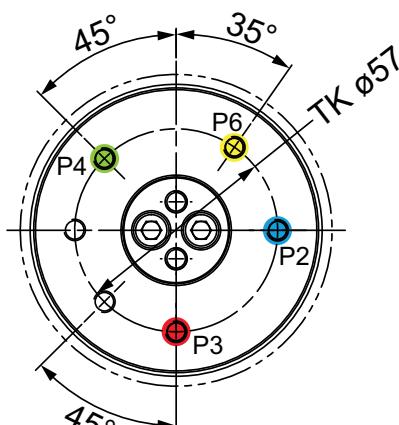

10. Bedienung

Mit pneumatischer Steuereinheit

10. Operation

With pneumatic control unit

10. Conduite

Avec commande pneumatique

WICHTIG

Das korrekte Anschliessen der Steuereinheit ER-099200 ist in der betreffenden Anleitung beschrieben.

IMPORTANT

The correct installation for the control unit ER-099200 is described in its operating manual.

IMPORTANT

L'installation correcte de l'unité de commande ER-099200 est décrite dans son manuel d'utilisation.

Die ab Werk montierten Stopfen der Anschlüsse P2 bis P6 durch die beigelegten Einschraubanschlüsse ersetzen.



Replace the preinstalled plugs on the ports P2 to P6 by the enclosed threaded connections.

Remettez les bouchons préinstallés sur les ports P2 à P6 par les connexions filetées.

Die Schlauchverbindungen von der Steuereinheit zur Basisplatte herstellen.

Attach hose connections from control unit to the base plate.

Montez connections tuyau de l'unité de contrôle à la plaque de base.

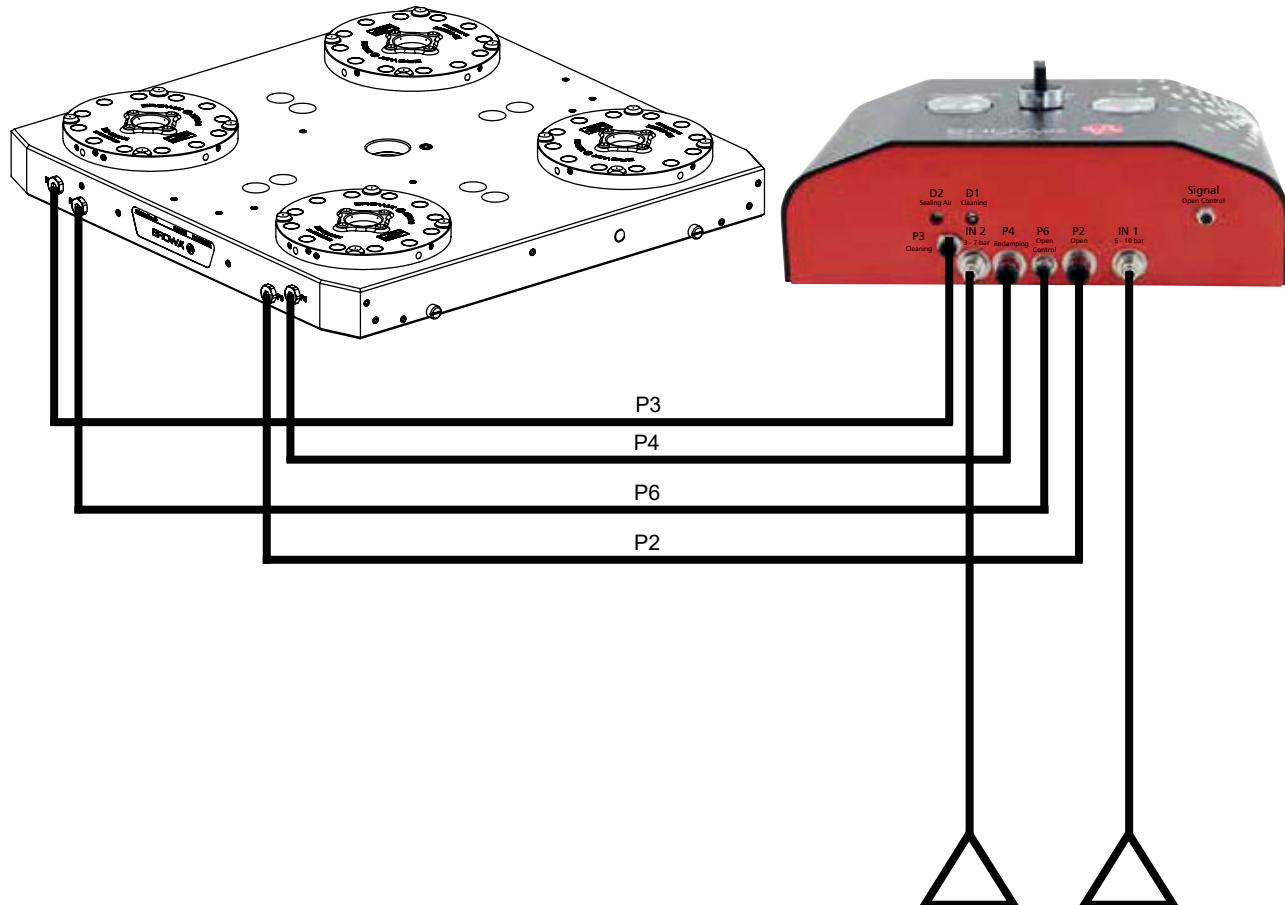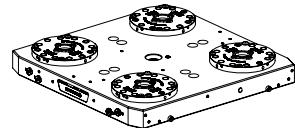

11. Bedienung mit der EROWA MTS Steuereinheit manuell ER-099200

Das korrekte Anschliessen der Steuereinheit **ER-099200** ist in der betreffenden Anleitung beschrieben.

11. Operation with the EROWA MTS manual control unit ER-099200

The correct installation for the control unit **ER-099200** is described in its operating manual.

11. Conduite avec unité de commande manuelle MTS EROWA ER-099200

L'installation correcte de l'unité de commande **ER-099200** est décrite dans son manuel d'utilisation.



IN 1 = Druckluft einspeisung für folgende Funktionen:

Öffnen
Nachspannen
Offenkontrolle

IN 2 = Druckluft einspeisung für folgende Funktion:

P2 = Spannfutter öffnen
P3 = Spannfutter Reinigung (P3 nur bei automatischen Spannfuttern anzuwenden!)
P4 = Spannfutter nachspannen
P6 = Offen Kontrolle
D1 = Drossel für Einstellung Druckluft Reinigung
D2 = Drossel für Sperrluft (Überdruck)
Sig. = Signalausgabe für kundenspezifische Anzeige

IN 1 = Compressed air for the following functions:

Opening
Reclamping
Open check

IN 2 = Compressed air for the following function:

P2 = Opening the chuck
P3 = Cleaning the chuck (P3 only apply with automatic chucks!)
P4 = Reclamping the chuck
P6 = Open check
D1 = Throttle for setting compressed air cleaning
D2 = Throttle for barrier air (overpressure)
Sig. = Signal output for custom display

IN 1 = Alimentation pneumatique pour les fonctions suivantes :

Ouverture
Resserrage
Contrôle d'ouverture

IN 2 = Alimentation pneumatique pour les fonctions suivantes :

Nettoyage
P2 = Ouverture du mandrin
P3 = Nettoyage du mandrin (P3 seulement appliquer avec mandrins automatique !)
P4 = Resserrage du mandrin
P6 = Contrôle d'ouverture
D1 = Régulateur de débit nettoyage à l'air comprimé
D2 = Régulateur de débit air de barrage (surpression)
Sig. = Sortie de signal pour affichage personnalisé

WICHTIG

Maximal 8 MTS Spannfutter können gleichzeitig angesteuert werden.

Sollen die MTS Spannfutter über die CNC Maschine oder über den Roboter angesteuert werden, so verlangen Sie die spezifische Dokumentation "CIMM Chuck Implementation for machine Manufacturer" for this integration at EROWA.

IMPORTANT

Max. 8 MTS chucks may be controlled parallel.

If the MTS chucks need to be controlled via the CNC machine or the Robot, please obtain the manual "CIMM Chuck Implementation for machine Manufacturer" for this integration at EROWA.

IMPORTANT

Le maximum de mandrins MTS contrôlé en parallèle est 8.

Si les mandrins MTS doivent être contrôlés par la machine CNC ou le robot, s'il vous plaît obtenir le manuel "CIMM Chuck Implementation for machine Manufacturer" de cette intégration à EROWA.

12. Anwendung schwerer
Palettenwechsel

12. Changing heavy pallets

12. Utilisation de transfert de
palettes lourdes**WICHTIG**


Beim Bewegen von schweren Paletten und Werkstückträgern empfehlen wir die dafür entwickelten EROWA Geräte einzusetzen. Wenden Sie sich bei Fragen hierzu an Ihren EROWA Berater.

IMPORTANT

When moving heavy pallets and workpiece carriers, we recommend using the EROWA devices specially designed for this purpose. For more information, please contact your EROWA consultant.

IMPORTANT

Pour le déplacement de porte-pièces et de palettes lourdes, il est recommandé d'utiliser les dispositifs EROWA conçus à cette fin. Consultez votre conseiller EROWA pour toute question à ce sujet.

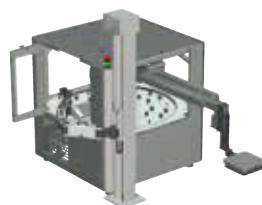**Vorzentrierung**

Beim Wechseln von grossen / schweren Paletten mit Deckenkran oder EROWA Lift empfehlen wir mit Vorzentrierung, Option ER-118706, zu arbeiten.

In der Palette (9) werden Vorzentrierungsbüchsen (10) angebracht.

Auf der Basisplatte (12) werden Vorzentrierungszapfen (13) befestigt. Danach kann die Palette sicher eingesetzt werden.

Beschädigungen am Spannfutter (14) oder an den Spannzapfen (11) werden verhindert.

Precentering

If handling large / heavy pallets with overhead cranes or EROWA Lift, the use of pre-centering, option ER-118706, is recommended.

The pallets (9) will be fitted with bushings with centering holes (10).

The base plate (12) will be fitted with pre-centering bolts (13). Thereafter, the pallet (9) can be used safely.

Damage to either chucks (14) or chucking spigots (11) will be prevented.



Pré-centrage

Pour la manipulation de grandes palettes avec des ponts roulants ou le EROWA Lift, l'utilisation de pré-centrage, option ER-118706, est recommandé.

Des douilles avec des trous de centrage (10) sont apposées sur la palette (9).

Les plaques de base (12) sont munis de boulons de pré-centrage (13). Ensuite, la palette (9) peut être utilisée, cela d'assurer un fonctionnement sûr.

Dégâts aux mandrins (14) ou tiges de préhension (11) seront empêchés.

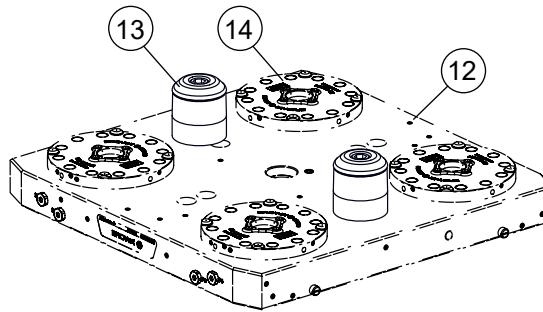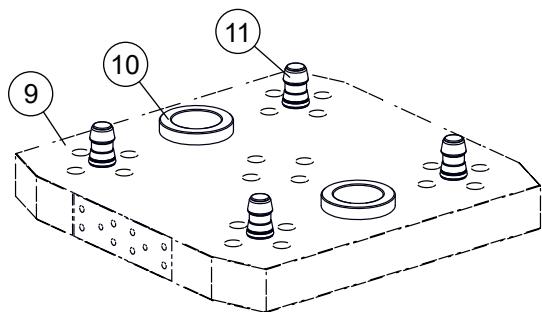**HINWEIS**


Für technische Detailberatung kontaktieren Sie EROWA.

NOTICE

For more specific technical questions, please contact EROWA.

INDICATION

Pour des renseignements techniques plus spécifiques, veuillez contacter EROWA s.v.p.

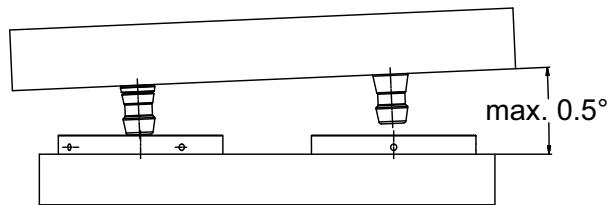

HINWEIS	NOTICE	INDICATION
Einfahrtoleranz beim Palettenwechsel Beim Palettenwechsel darf die maximale Schräglage von 0.5° nicht überschritten werden. Wird der Wert übertroffen, so können Beschädigungen an Spannfutter oder Spannzapfen auftreten.	Entry tolerance during pallet change When changing pallets, the maximum inclination of 0.5° must not be exceeded. If this value is exceeded, damage to the chuck or clamping spigot may occur.	Tolérance d'entré lors du changement de palettes Lors du changement de palettes, l'inclinaison maximale de 0,5° ne doit pas être dépassée. Si cette valeur est dépassée, le mandrin ou la tige de serrage risquent d'être endommagés.

13. Anwendung**MTS Spannfutter unter Flüssigkeit**

Werden MTS Spannfutter unter Flüssigkeit getaucht, so kann diese von oben und von unten eindringen. Durch die Bohrungen/Ausblasbohrungen wird das Gehäuse geflutet.

Die Funktion des Spannfutters ist nicht mehr gewährleistet.

13. Application**Submerged MTS chucks**

If MTS chucks are submerged, fluid may penetrate from above and below. The casing may be flooded through the boreholes/cleaning boreholes.

The functionality of the chuck is no longer ensured.

13. Application**Mandrins MTS submergées**

Si les mandrins MTS sont immergées, le fluide peut pénétrer par dessus et par dessous. Le boîtier peut être noyé par les trous / trous de forage de nettoyage.

La fonctionnalité du mandrin n'est plus assurée.

**HINWEIS**

Funktionsfehler und Ausfälle des gesamten MTS Nullpunktspannungsstells treten auf, wenn nicht abgedichtete Spannfutter im GETAUCHTEN Zustand geöffnet oder geschlossen werden.

NOTICE

There will be substantial malfunctions if submerged MTS chucks are opened and locked without the appropriate sealings.

INDICATION

Il y aura des dysfonctionnements importants si mandrins MTS submergées sont ouvertes et fermées sans précautions d'étanchéité appropriées.

Einsetzen der Abdichtungen ER-067563


Die Vorgaben zum Einbau sind der, den Dichtungen (15) beigelegten Anleitung zu entnehmen.

Application of the sealings ER-067563

Please follow the installation guide included with the sealings (15).

Application des joints d'étanchéité ER-067563

S'il vous plaît suivez le guide d'installation fourni avec les joints d'étanchéité (15).

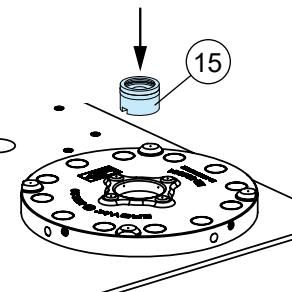**HINWEIS**

Die Dichtung funktioniert nur, wenn das Spannfutter geschlossen und Paletten mit Spannzapfen eingesetzt sind. Spannfutter dürfen ohne eingesetzte Palette nicht in Flüssigkeit getaucht und in geflutetem Zustand nicht betätigt werden (öffnen/ schliessen).

NOTICE

The rubber seal is only effective when the chuck is closed and a pallet with a chucking spigot has been inserted. The chucks must therefore not be immersed in liquid without a pallet, nor must they be activated (opened/ closed) when they are immersed.

INDICATION

Le joint en caoutchouc n'assure l'étanchéité que lorsque le mandrin de serrage est fermé et que la palette est utilisée avec la tige de préhension. Les mandrins de serrage ne doivent donc pas être plongés dans du liquide sans palette insérée et ne doivent pas être actionnés (ouverts/ fermés) à l'état noyé.

HINWEIS

Jedes MTS Spannfutter, welches nicht belegt ist, muss durch eine Dichtungspalette ER-070064 abgedeckt werden.

NOTICE

Every MTS chuck that is not used must be sealed with a sealing pallet ER-070064.


INDICATION

Chaque mandrin MTS inutilisé doit être couvert par une palette d'étanchéité ER-070064.

ER-070064



ER-070064

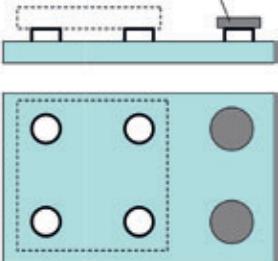

14. Instandhaltung, Wartung	14. Maintenance	14. Maintenance	
Wartungsintervalle	Maintenance intervals	Intervalles d'entretien	
Überprüfung der Spannkraft	Checking the locking force	Contrôle de force de serrage	1 Jahr / Year / An

HINWEIS

Die jährliche Überprüfung der Spannkraft kann durch den EROWA Kundendienst ausgeführt werden.

NOTICE

The yearly check may be executed by the EROWA customer service.

INDICATION

La contrôle annuelle peut être effectué par le service après vente EROWA.

Wird einer der folgenden Werte erreicht, so müssen die MTS Spannfutter komplett überholt werden.

Diese Wartung findet im EROWA Werk statt, oder kann durch speziell geschultes Fachpersonal ausgeführt werden.

Ein entsprechendes Angebot erfolgt über die Verkaufsgesellschaft.

As soon as one of the following figures is surpassed, a full maintenance of the MTS chucks is necessary.

It will take place at EROWA, or may be carried out by especially trained staff.

Quotations shall be prepared by the respective sales agency.

Dès que l'un des chiffres suivants est dépassé, un entretien complet des mandrins MTS est nécessaire.

Il aura lieu à EROWA, ou peut être effectué par personnel spécialement formé.

Citations doivent être préparés par l'agence de vente respective.

Anzahl Zyklen
(öffnen/ schliessen)

Nbr. of cycles
(open/ close)

Nombre de cycles
(ouvrir/ fermer)

250'000 x

Zeit seit letzter Wartung

Time past since previous maintenance

Temps passé depuis l'entretien précédent

3 Jahre / Years / Ans

HINWEIS

Die Wartungsintervalle müssen eingehalten werden, um ein sicheres Spannen gewährleisten zu können.

NOTICE

The maintenance intervals must be adhered to in order to ensure safe clamping.

INDICATION

Il est impératif d'observer les intervalles de maintenance afin de garantir la sécurité du serrage.

Wöchentliche Wartung:

Das Spannfutter (14) und die Spannzapfen (11) müssen wöchentlich gereinigt werden. Im Speziellen sind alle Z-Auflagen (3), die Kugeln (17) und der Zentrierkonus (5) mit einem Lappen gründlich zu reinigen.

Wöchentlich muss eine Sichtkontrolle auf äussere Beschädigungen des Gehäuses, der Kugeln (17), der Z-Auflagen (3) und den pneumatischen Luftschlüchten (16) durchgeführt werden.

Kugeln (17) mit Klüber NBU12 oder gleichwertigem Produkt leicht einfetten.

MTS Basisplatte reinigen und gegen Korrosion schützen.

Weekly maintenance:

The chuck (14) and chucking spigots (11) must be cleaned weekly. In particular, all Z-supports (3), the balls (17) and the centering taper (5) must be cleaned thoroughly with a cloth.

Weekly visual inspection for external damage to the housing, the balls (17), the Z-supports (3) and the pneumatic air tubes (16) must be performed.

Lightly grease balls (17) with Klüber NBU12 grease or equivalent product.

Thoroughly clean MTS Base plate and protect against corrosion.


Maintenance hebdomadaire :

Le mandrin (14) et les tiges de préhension (11) doivent être nettoyés une fois par semaine. En particulier, nettoyer soigneusement avec un chiffon tous les appuis Z (3), les billes (17) et le cône de centrage (5).

Une fois par semaine, effectuer un contrôle visuel pour s'assurer de l'absence de dommages sur le carter, les billes (17), les appuis Z (3) et les flexibles pneumatiques (16).

Graisser légèrement les billes (17) avec de la graisse Klüber NBU12 ou un produit équivalent.

Nettoyer soigneusement la plaque de base MTS et la protéger contre la corrosion.

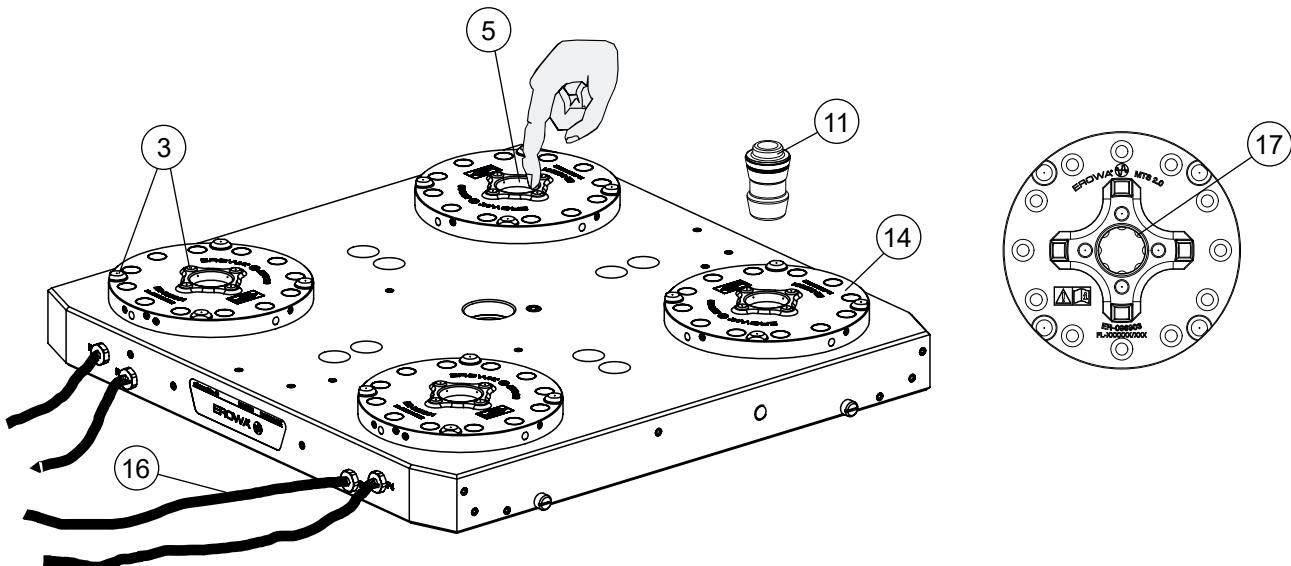**HINWEIS**

Fette und Pasten mit Fest-schmierstoffen dürfen nicht verwendet werden. Sie können im Zentrierkonus (5) zu unlös-baren Verbindungen führen.

NOTICE

Do not use any masses or pastes containing solid lubricants. They may cause the chucking spigot to be stuck in the centering taper (5).

INDICATION

L'utilisation de graisses ou de pâtes contenant des lubrifiants solides est prohibée car risquant de provoquer des phénomènes de métallisation dans le cône de centrage (5).

Kontrolle der Reinigungsfunktion:

Das Spannfutter muss geöffnet werden und die Reinigungsluft eingeschaltet sein.

Die Hand flach über die einzelnen Abblasbohrungen (18) des Spannfutters halten und den Luftdurchfluss überprüfen.

Checking the cleaning function:


The chuck must be open and the cleaning air must be turned on.

Hold your hand flat over each blow-off borehole (18) of the chuck and check the air flow.

Contrôle de la fonction de nettoyage :

Le mandrin doit être ouvert et l'air de nettoyage doit être activé.

Maintenir la main à plat sur les différents perçages d'évacuation (18) du mandrin et contrôler le débit d'air.

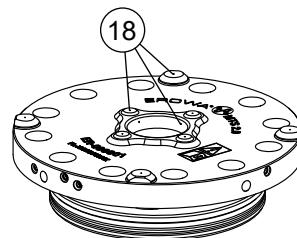**HINWEIS**

Sind bei der Kontrolle die Reinigungsbohrungen verstopft, müssen diese gereinigt und nochmals kontrolliert werden.

Wenn die Bohrungen nicht gereinigt werden können, muss das Spannfutter ausgetauscht oder revidiert werden.

NOTICE

If any cleaning boreholes have been blocked during cleaning, they must be cleaned and checked again.

If the boreholes can not be cleaned, the chuck needs to be replaced or repaired.

INDICATION

Si les trous de nettoyage sont bouchés pendant l'inspection, les nettoyer et les vérifier à nouveau.

Si les trous ne peuvent pas être nettoyés, remplacer le mandrin ou le faire réviser.

Kontrolle der Spannzapfen:

Alle Spannzapfen (11) sind auf mechanische Beschädigung zu prüfen (Sichtkontrolle auf Risse, Dellen, etc.) und müssen gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Die O-Ringe am Spannzapfen müssen auf Beschädigung kontrolliert und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Die Spannzapfen (11) müssen auf korrekte Montage (Spannzapfen müssen fest sitzen) überprüft und mit einem Drehmomentschlüssel nachgezogen werden.

Checking the chucking spigots:

All chucking spigots (11) must be checked for mechanical damage (visual inspection for cracks, dents, etc.) and must be replaced if necessary.

The O-rings on the chucking spigot must be inspected for damage and must be replaced if necessary.


The chucking spigots (11) must be checked for proper seating (chucking spigots must be tight) and must be retightened with a torque wrench.

Contrôle des tiges de préhension :

S'assurer de l'absence de dommages mécaniques sur toutes les tiges de préhension (11) par un contrôle visuel (fissures, bosses, etc.) et les remplacer si nécessaire.

S'assurer de l'absence de dommages sur les joints toriques de la tige du mandrin et les remplacer si nécessaire.

Contrôler que les tiges de préhension (11) sont correctement montées (les tiges de préhension ne doivent pas bouger) et les resserrer à l'aide d'une clé dynamométrique.

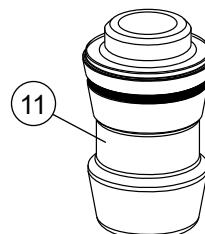**WICHTIG**

Die korrekte Montage der Zapfen entnehmen Sie aus der Betriebsanleitung der Zentrier- und Spannzapfen.

IMPORTANT

For the correct fitting of the spigots, refer to the instruction manual for centering and chucking spigots.

IMPORTANT

Pour la procédure de montage correcte des tiges, se référer aux instructions de service des tiges de centrage et de préhension.

15. MTS Spannfutter aus Basisplatte ausbauen

1. Spannfutter öffnen.
2. Verschlusszapfen (19) einsetzen.
3. Spannfutter schliessen.
4. Überprüfen ob korrekt gespannt.
5. Schraubenabdeckungen entfernen.
6. 12 Befestigungsschrauben lösen.
7. Spannfutter aus der Platte heben.

15. Removing MTS chuck from base plate

1. Open chuck.
2. Insert locking bolt (19).
3. Lock chuck.
4. Check if bolt sits correctly.
5. Remove bold caps.
6. Remove all 12 fixing bolts.
7. Lift chuck from plate.

15. Démonter le mandrin MTS de la plaque de base

1. Ouvrir le mandrin.
2. Insérer le tenon de serrage (19).
3. Fermer le mandrin.
4. Contrôler si c'est bien placé.
5. Enlever les chapeaux de vis.
6. Enlever les 12 vis de fixation.
7. Enlever le mandrin de la plaque.

WICHTIG

MTS Spannfutter dürfen ausschliesslich von EROWA Fachpersonal zerlegt werden.

Für MTS Spannfutter, welche ein Kunde selber zerlegt und allenfalls auch wieder zusammengebaut hat, lehnt EROWA jegliche Garantie und Haftungsansprüche ab.

IMPORTANT

MTS chucks may be dismantled only by qualified EROWA personnel.

EROWA rejects any warranty and liability claims for MTS chucks that have been dismantled and reassembled by a customer on its own.

IMPORTANT

Seul le personnel qualifié de EROWA est habilité à démonter les mandrins MTS.

EROWA décline toute responsabilité ainsi que toute garantie pour les mandrins MTS démontés et éventuellement remontés par le client lui-même.

⚠ VORSICHT

Der Verschlusszapfen (19) darf erst nach dem Einbau des MTS Spannfutters in einen Maschinentisch, eine Aufspannvorrichtung, usw. entfernt werden.

Das MTS Spannfutter steht unter Federdruck.

⚠ CAUTION


The locking bolt (19) may only be removed once the MTS chuck has been fitted to a machine table, clamping fixture, etc.

The MTS Chuck is under spring pressure.

⚠ ATTENTION

Le tenon de serrage (19) ne peut être enlevé qu'après montage du mandrin MTS sur une table de machine, un dispositif de fixation, etc.

Le mandrin MTS est sous tension de ressort.

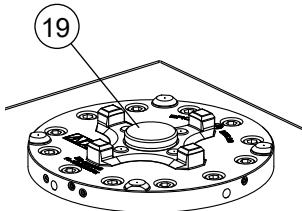

16. Störungen, Fehlerbehebungen

F = Fehler
U = mögliche Ursache
B = Behebung

F: Spannfutter lässt sich nicht öffnen.

U1: Eingangsdruck zu gering.

B1: Eingangsdruck auf min. 6 bar erhöhen, (mit Hilfe eines Druckluftübersetzers, Option).

U2: Luftzufuhr gleichzeitig auf P2 + P4.

B2: Luftzufuhr auf P4 schliessen.

B3: P4 entlüften.

F: Repetiergenauigkeit stimmt nicht.

U1: Z-Auflagen (3) oder Zentrierkonus (2) verschmutzt oder beschädigt.

B1: Z-Auflagen (3) und Zentrierkonus (2) reinigen.
Bei Beschädigung das MTS Spannfutter zur Reparatur an EROWA senden.

U2: Falsche Spannzapfen (11) an Palette oder Werkstückträger montiert. MTS Ausgleichszapfen falsch montiert.

B2: Zapfen richtig montieren.

16. Failures: cause and action

F = failure
C = possible cause
A = action

F: Chucks cannot be opened.

C1: Supply pressure too low.

A1: Increase supply pressure to min. 6 bar, (with the help of a pressure booster, option).

C2: Air simultaneously supplied to P2 + P4.

A2: Close air supply to P4.

A3: Drain air from P4.

F: Repeatability not right.

C1: Z-supports (3) or centering taper (2) contaminated or damaged.

A1: Clean Z-supports (3) and centering taper (2).
In case of damage, return the MTS chuck to EROWA for repair.

C2: Wrong spigots (11) fitted to pallet or workpiece carrier. MTS Compensation spigots fitted wrongly.

A2: Fit spigots properly.

16. Pannes, dépannage

F = Défaut
C = Cause possible
D = Dépannage

F: Impossible d'ouvrir les mandrins.

C1 : Pression pneumatique à l'entrée trop faible.

D1 : Augmenter la pression pneumatique à l'entrée à au moins 6 bar, (à l'aide d'un multiplicateur pneumatique, option).

C2 : Arrivée d'air simultanément en P2 et P4.

D2 : Raccorder l'arrivée d'air au raccord P4.

D3 : Purger P4.



F : Précision de répétabilité inexacte.

C1 : Appuis Z (3) ou les cônes de centrage (2) souillés ou endommagés.

D1 : Nettoyer les appuis Z (3) et les cônes de centrage (2). En cas de dommage, renvoyer le mandrin MTS à EROWA pour réparation.

C2 : Tiges (11) montées sur la palette ou le portepièce ne convenant pas. Tiges de compensation MTS mal montées.

D2 : Monter correctement les tiges.

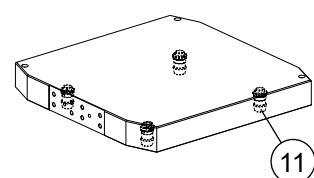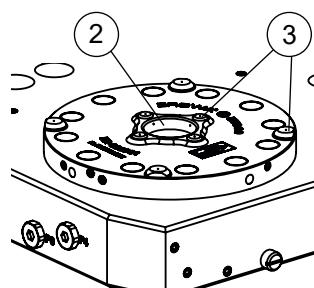**WICHTIG**

Die korrekte Montage der Zapfen entnehmen Sie aus der Betriebsanleitung der Zentrier- und Spannzapfen.

IMPORTANT

For the correct fitting of the spigots, refer to the instruction manual for centering and chucking spigots.

IMPORTANT

Pour la procédure de montage correcte des tiges, se référer aux instructions de service des tiges de centrage et de préhension.

17. Optionen	17. Options	17. Options
Zur Montage an selbstgefeertigten Paletten	To fit to customized pallets	Pour le montage de palettes de construction maison
ER-038000 MTS Zentrierzapfen / A	ER-038000 MTS centering spigot / A	ER-038000 Tige de centrage MTS / A
ER-033800 MTS Zentrierzapfen	ER-033800 MTS centering spigot	ER-033800 Tige de centrage MTS
ER-039200 MTS Spannzapfen / A	ER-039200 MTS chucking spigot / A	ER-039200 Tige de préhension MTS / A
ER-039201 MTS Ausgleichszapfen / A	ER-039201 MTS compensation spigot / A	ER-039201 Tige d'alignement MTS / A
ER-100693 MTS Spannzapfen-Set 4 / A-Z-FD verstärkte Ausführung	ER-100693 MTS chucking spigot set 4 / A-Z -FD reinforced spigot	ER-100693 Jeu de tiges de préhension MTS 4 / A-Z-FD tiges renforcées
ER-067563 Gummidichtung MTS ø 25.25 x 17 für Einsatz beim Erodieren	ER-067563 Rubber seal MTS ø 25.25 x 17 for EDM	ER-067563 Joint en caoutchouc MTS ø 25.25 x 17 pour érosion
ER-042038 MTS Abdeckung	ER-042038 MTS cover	ER-042038 Couvercle MTS
Zum Abdecken von MTS Chucks, welche nicht im Einsatz sind.	To cover MTS chucks which are not in use.	Pour protéger les mandrins MTS montés qui ne sont pas en service.
ER-001846 Blaspistole	ER-001846 Air jet	ER-001846 Pistolet pneumatique
ER-099200 Manuelle Steuereinheit Alle Anschlüsse und 3 m Schläuche werden mitgeliefert.	ER-099200 Manual control unit All the connectors and 3 m of tubing are supplied.	ER-099200 Unité de commande Tous les raccordements et tuyauteries flexibles de 3 m sont partie de la livraison.

WICHTIG







Weitere Produkte finden Sie im Gesamtkatalog und auf unserer Webseite www.erowa.com.

IMPORTANT

More products can be found in our general catalog and on our web-page www.erowa.com.

IMPORTANT

D'autres produits vous trouvez également au catalogue général et à www.erowa.com.

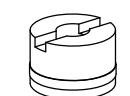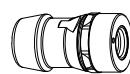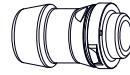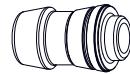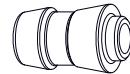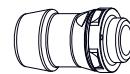


18. Ersatzteile**18. Spare parts****18. Pièces de rechange**

ER-108204
Reparaturset MTS 2.0
pneumatisch

ER-108204
Repair kit MTS 2.0
pneumatic

ER-108204
Kit de réparation MTS 2.0
pneumatique

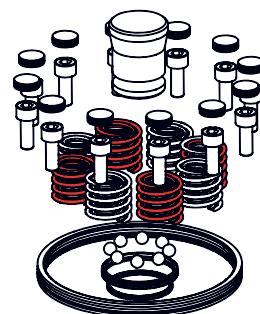**Ersatzteile****Spare parts****Pièces de rechange**

Beziehen Sie Ersatzteile bei Ih-
rem EROWA Fachhändler.

Please order spare parts from
your EROWA dealer.

Commandez les pièces de re-
change chez votre agent EROWA.

Technischer Support

*Für Fragen zu diesem Produkt
kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com*

Technical support

*For questions regarding this
product, please contact:
info@erowa.com*

Assistance technique

*Pour toute question relative à ce
produit, veuillez écrire à
info@erowa.com*

! WARNUNG

Verletzungsgefahr

Beim Heben und Transportieren kann die Basisplatte herunterfallen und zu Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen führen.

Die Basisplatte nur mit den dafür vorgesehenen und mitgelieferten Traglaschen (1) mit einem Kran / Hebezeug anheben!

! WARNING

Risk of injury

When lifting and transporting, the base plate can fall down and lead to personal injury or damage to materials.


Only lift the base plate by using the provided carrying latches (1) with a crane / hoist!

! AVERTISSEMENT

Risque de lésion

Lors du levage et du transport, la plaque de base peut tomber et causer des blessures au personnel ou des dommages matériels.

Ne soulever la plaque de base à l'aide d'une grue / d'un palan qu'à l'aide des oeillets de transport (1) prévus et livrés !

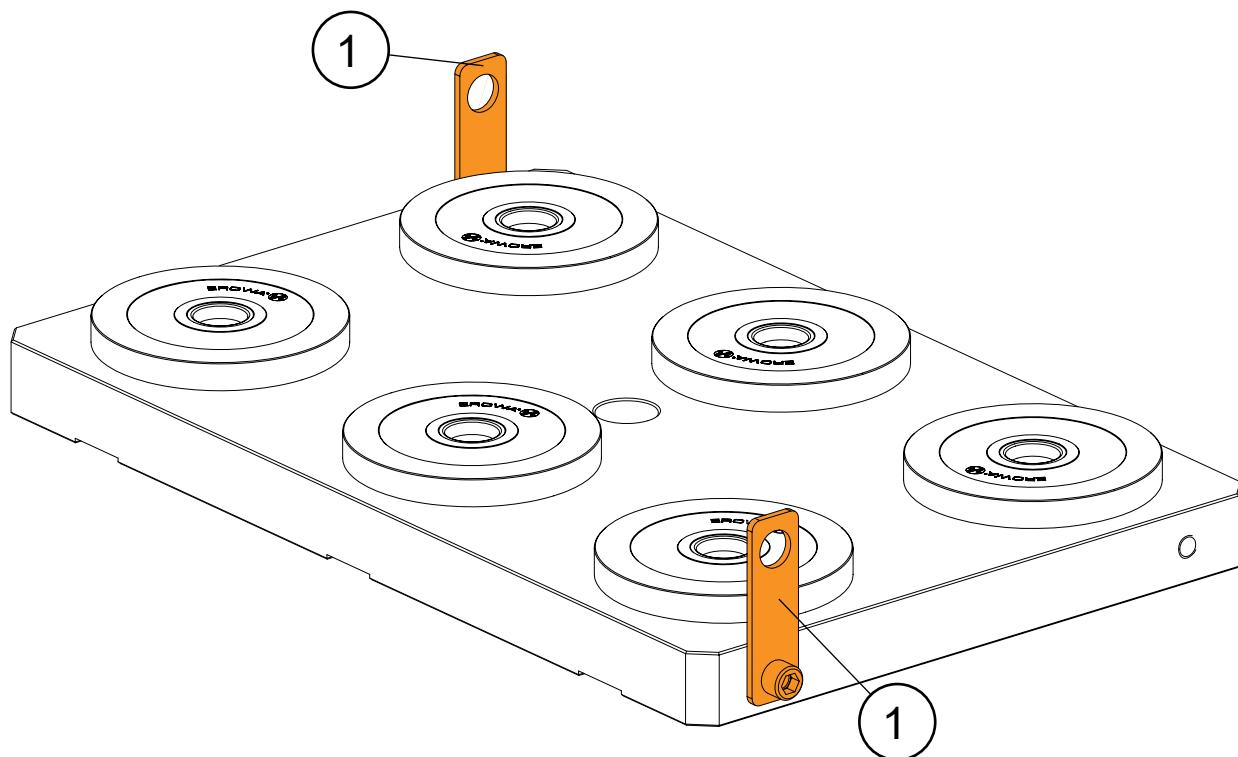

WICHTIG


Beim Bewegen von schweren Paletten und Werkstückträgern empfehlen wir die dafür entwickelten EROWA Geräte einzusetzen. Wenden Sie sich bei Fragen hierzu an Ihren EROWA Berater.

IMPORTANT

When moving heavy pallets and work-piece carriers, we recommend using the EROWA devices specially designed for this purpose. For more information, please contact your EROWA consultant.

IMPORTANT

Pour le déplacement de porte-pièces et de palettes lourdes, il est recommandé d'utiliser les dispositifs EROWA conçus à cette fin. Consultez votre conseiller EROWA pour toute question à ce sujet.

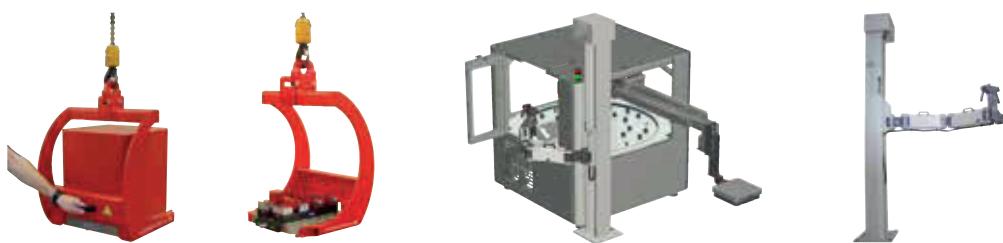

EG Einbauerklärung
EC declaration of incorporation
Déclaration CE d'incorporation

Der Hersteller:

The manufacturer:

Le fabricant :



erklärt hiermit, dass das Produkt:

hereby declares that the product:

déclare par la présente que le produit :

EROWA Spannfutter

Type: ER-133895

den folgenden Bestimmungen entspricht:

is in compliance with the following provisions:

répond aux prescriptions suivantes :

EG-Richtlinien:

RICHTLINIE 2006/42/EG,
Anhang II B
Maschinen
17. Mai 2006

einschliesslich späterer Änderungen der Richtlinien.

EC Directives:

DIRECTIVE 2006/42/EC,
ANNEX II B
Machinery
17 May 2006

including later amendments to the directives.

Directives CE :

DIRECTIVE 2006/42/CE,
Annexe II B
Machines
17 mai 2006

modifications subséquentes des directives comprises.

Normen:**DIN EN ISO 12100**

Sicherheit von Maschinen -
Allgemeine Gestaltungsleitsätze -
Risikobeurteilung und Risikominderung
01. August 2013

Standards:**DIN EN ISO 12100**

Safety of machinery -
General principles for design -
Risk assessment and risk reduction
1 August 2013

Normes :**DIN EN ISO 12100**

Sécurité des machines -
Principes généraux de conception -
Appréciation du risque et réduction du
risque
1 août 2013

HINWEIS

Die Inbetriebsetzung der unvollständigen Maschinen (EROWA Spannfutter) ist so lange untersagt bis diese zur Gesamtanlage zusammengebaut werden.
Sie gelten erst dann gemäss der EG-Maschinenrichtlinie als Maschine.
Die Konformität des EROWA Spannfutters ist nach der Richtlinie 2006/42/EG Anhang II A gegeben, wenn dieses gemäss der Betriebsanleitung angeschlossen, in Betrieb gesetzt und die Funktion getestet ist.

NOTICE

Commissioning of the incomplete machines (EROWA Chuck) is not permitted until they are assembled to a complete system.
Only then they are considered a machine in accordance with the EC Machinery Directive.
Compliance of the EROWA chuck is given in accordance with Directive 2006/42/EC Annex II A, when it has been connected, put into operation and tested for proper function in accordance with the operating instructions.

INDICATION

Il est interdit de mettre en service les quasi-machines (mandrins EROWA) jusqu'à ce qu'elles soient incorporées à un système.
Ce n'est qu'alors qu'elles forment une machine complète dans le sens de la directive CE Machines.
La conformité du mandrin EROWA est établie conformément à la directive 2006/42/CE, annexe II A, dans la mesure où il est raccordé, mis en service et testé conformément aux instructions de service.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen gemäss Richtlinie 2006/42/EG Anhang VII Teil B.

Walter Venturi
(EROWA AG Büron)

Das Management der EROWA AG wurde durch Swiss TS nach der Norm ISO 9001:2008 zertifiziert unter der Nummer 97.421.1-028 registriert.

Authorized person to compile the relevant technical documentation according to directive 2006/42/EC ANNEX VII Part B.

Walter Venturi
(EROWA AG Büron)

The Management System of EROWA AG has been certified by Swiss TS according to ISO 9001:2008 and registered under number 97.421.1-028.

Le personne autorisée à constituer le dossier technique en question conformément à la directive 2006/42/CE Annexe VII Part B.

Walter Venturi
(EROWA AG Büron)

Le système de gestion de EROWA AG a été certifié par Swiss TS selon la norme ISO 9001:2008 et enregistrée sous la numéro 97.421.1-028.

Funktion des Unterschreibenden: Qualitätsbeauftragter
Signatory's position: Quality Delegate
Fonction du signataire : Délégué à la qualité

Rechtsgültige Unterschrift:
Legally valid signature:
Signature authentique :

Place, Date: Büron, 29.10.14



Dieter Gautschi

Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den in dieser Dokumentation genannten Bedingungen eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen.

Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.

Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors.

EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs.

EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt:

Patents:

These products are protected by one or more of the following patents (applications):

Brevets :

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

Germany

EROWA System Technologien GmbH
Gewerbegebiet Schwadermühle
Roßendorfer Straße 1
DE-90556 Cadolzburg/Nbg
Germany
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Switzerland

EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Switzerland
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Scandinavia

EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info.scandinavia@erowa.com
www.erowa.com

France

EROWA Distribution France Sàrl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
erowa.france@erowa.com
www.erowa.com

Spain

EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Via Trajana 50-56, Nave 18
E-08020 Barcelona
Spain
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Italy

EROWA Tecnologie S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Alfieri Maserati 48
IT-10095 Grugliasco (TO)
Italy
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Singapore

EROWA South East Asia Pte. Ltd.
56 Kallang Pudding Road
#06-02, HH@Kallang
Singapore 349328
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Eastern Europe

EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Unità di Treviso:

Via Leonardo Da Vinci 8
IT-31020 Villorba (TV)
Italy
Tel. 0422 1627132

Japan

EROWA Nippon Ltd.
Sibadaimon Sasano Bldg.
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.com

India

EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500016 (Telangana)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
sales.india@erowa.com
www.erowa.com

USA

EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China

EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.com