

**Reparatur Kit
ProductionChuck 210
Combi**


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

**Repair kit
ProductionChuck 210
Combi**

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

**Kit de réparation
ProductionChuck 210
Combi**

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

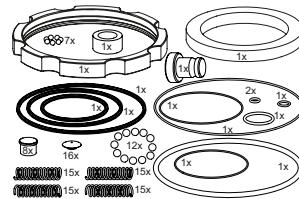
**Verpackungsinhalt
überprüfen**

12x Kugel ø 12
7x Kugel ø 8

1x Quadring 152 x 3.53
1x Quadring 110.72 x 3.53

1x Quadring 75.80 x 3.53

1x O-Ring ø 8.0 x 2.5
1x O-Ring ø 12.0 x 2.0
1x O-Ring ø 32.0 x 3.0
1x O-Ring ø 88 x 1.5
1x O-Ring ø 100 x 1.5

1x O-Ring ø 172.0 x 6.0

Check package contents

12x Ball ø 12
7x Balls ø 8

1x Square ring 152 x 3.53
1x Square ring 110.72 x 3.53

1x Square ring 75.8 x 3.53

1x O-Ring ø 8.0 x 2.5
1x O-Ring ø 12.0 x 2.0
1x O-Ring ø 32.0 x 3.0
1x O-Ring ø 88 x 1.5
1x O-Ring ø 100 x 1.5

1x O-Ring ø 172.0 x 6.0

**Vérifier l'intégralité de la li-
vraison**

12x Billes ø 12
7x Billes ø 8

1x Joint à quatre lobes 152x 3.53
1x Joint à quatre lobes 110.72 x.53

1x Joint à quatre lobes 75.8x 3.53

1x Joint torique ø 8.0 x 2.5
1x Joint torique ø 12.0 x 2.0
1x Joint torique ø 32.0 x 3.0
1x Joint torique ø 88 x 1.5
1x Joint torique ø 100 x 1.5

1x Joint torique ø 172.0 x 6.0

1x O-Ring ø 180 x 2.0

1x O-Ring ø 180 x 2.0

1x Joint torique ø 180 x 2.0

8x Schutzkappe für I6KT
SW 8

8x Protective cap for I6KT
SW 8

8x Capot protecteur pour I6KT
SW 8

16x Schutzstopfen
TL-4-133

16x Protection cap
TL-4-133

16x Bouchon de protection
TL-4-133

1x Viton-Dichtung
ø18.5/12 x 9 mm

1x Viton seal
ø18.5/12 x 9 mm

1x Joint Viton
ø18.5/12 x 9 mm

1x Montagezapfen

1x Mounting peg

1x Tenon de montage

4 x 15 Druckfedern
ø 10.6/ 7.6x Ln 27.14 (Re)
ø 10.6/ 7.6x Ln 27.14 (Li)
ø 15.3/11.3x Ln 27.63 (Li)
ø 15.3/11.3x Ln 27.63 (Re)

4 x 15 Compression spring
ø 10.6/ 7.6x Ln 27.14 (Re)
ø 10.6/ 7.6x Ln 27.14 (Li)
ø 15.3/11.3x Ln 27.63 (Li)
ø 15.3/11.3x Ln 27.63 (Re)

4 x 15 Ressort de compression
ø 10.6/ 7.6x Ln 27.14 (Re)
ø 10.6/ 7.6x Ln 27.14 (Li)
ø 15.3/11.3x Ln 27.63 (Li)
ø 15.3/11.3x Ln 27.63 (Re)

1x Montagering

1x Assembly ring

1x Bague de montage

1x Druckring

1x Thrust collar

1x Bague de serrage

**Anwendung (bestimmungsge-
mäße Verwendung)**

Das Reparatur Kit dient der
Reparatur der Spannfutter
ProductionChuck 210 Combi
(ER-030478, ER-032388).

Application (intended purpose)

The repair kit serves to repair
the chuck
ProductionChuck 210 Combi
ER-030478, ER-032388.

**Utilisation (conformément à sa
destination)**

Le kit de réparation sert à la répa-
ration des mandrins de serrage
ProductionChuck 210 Combi
(ER-030478, ER-032388).

Symbolerklärung**Explanation of the symbols****Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

GEFAHR

Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.

DANGER

Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.

DANGER

Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.

WARNUNG

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

WARNING

Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury or death.

AVERTISSEMENT

Signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.

VORSICHT

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen führen kann.

CAUTION

Highlights a possible dangerous situation that could cause minor or moderate injury.

ATTENTION

Signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères ou modérées.

HINWEIS

Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

NOTICE

Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.

INDICATION

Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.

WICHTIG

Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

IMPORTANT

Highlights information on usage and other useful information.

IMPORTANT

Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

Schutzeinrichtungen

Protection devices

Dispositifs de protection

GEFAHR

Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen.

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.

DANGER

Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury.

The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).

DANGER

Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémédiables. Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).

Persönliche Schutzausrüstung

Personal protective equipment

Équipement de protection individuelle

WARNUNG

Unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen.

Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.

WARNING

Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury.

The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).

AVERTISSEMENT

Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles.

L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).

HINWEIS

Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.

NOTICE

The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.

INDICATION

L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.

Arbeiten mit Druckluft

Working with compressed air

Travailler avec de l'air comprimé

WARNUNG

Maximaler Reinigungsdruck beachten.

Zu starkes Abblasen und Lärm mit der Druckluft vermeiden, Gehörschutz tragen.

Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille tragen (auch Drittpersonen). Gefährdung durch Versprühen von Flüssigkeit und wegflogenden Spänen, etc.

Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.

WARNING

Be sure to observe the maximum cleaning pressure.

Avoid excessive blowing and noise with compressed air, wear hearing protection.

To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses (including third parties). Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.

If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.

AVERTISSEMENT

Observer la pression de nettoyage maximale.

Éviter un nettoyage par soufflage et bruit à trop forte pression, porter une protection auditive.

Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux (tierces personnes également). Risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.

Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.

Bezeichnung der Teile


- 1) Druckfeder
- 2) Lageorientierung
- 3) Zylinderschraube M6 x 55
- 4) O-Ring ø 180 x 2
- 5) Quadrangring
ø 152 x 3,53
- 6) Quadrangring
ø 110,72 x 3,53
- 7) O-Ring ø 88 x 1,5
- 8) O-Ring ø 100 x 1,5
- 9) Schutzstopfen
TL-4-133
- 10) Grundplatte
- 11) Gehäuse
- 12) Kolben ø 160
- 13) O-Ring ø 172 x 6
- 14) Schutzkappe für
I6KT SW 8
- 15) Zylinderschraube
M10 x 25
- 16) Kugel ø 12
- 17) Kugel ø 8
- 18) Quadrangring
ø 75,80 x 3,53
- 19) Druckring PC210
- 20) Montagering
- 21) Montagezapfen
- 22) Sperring Innenfutter
- 23) O-Ring ø 32,0 x 3,0
- 24) Viton-Dichtung
ø18,5/12 x 9 mm

Description of parts


- 1) Compression spring
- 2) Positioning
- 3) Hexagon bolt M6 x 55
- 4) O-ring ø 180 x 2
- 5) Square ring
ø 152 x 3,53
- 6) Square ring
ø 110,72 x 3,53
- 7) O-ring ø 88 x 1,5
- 8) O-ring ø 100 x 1,5
- 9) Protection cap
TL-4-133
- 10) Base plate
- 11) Housing
- 12) Piston ø 160
- 13) O-ring ø 172 x 6
- 14) Protective cap for
I6KT SW 8
- 15) Hexagon screw
M10 x 25
- 16) Balls ø 12
- 17) Balls ø 8
- 18) Square ring
ø 75,80 x 3,53
- 19) Thrust collar PC210
- 20) Assembly ring
- 21) Mounting peg
- 22) Locking ring inner chuck
- 23) O-ring ø 32,0 x 3,0
- 24) Viton seal
ø18,5/12 x 9 mm

Désignation des éléments





- 1) Ressort de compression
- 2) Positionnement
- 3) Vis à tête cylindrique M6 x 55
- 4) Joint torique ø 180 x 2
- 5) Joint à quatre lobes
ø 152 x 3,53
- 6) Joint à quatre lobes
ø 110,72 x 3,53
- 7) Joint torique ø 88 x 1,5
- 8) Joint torique ø 100 x 1,5
- 9) Bouchon de protection
TL-4-133
- 10) Plaque de base
- 11) Bâti
- 12) Piston ø 160
- 13) Joint torique ø 172 x 6
- 14) Capot protecteur pour
I6KT SW 8
- 15) Vis à tête cylindrique
M10 x 25
- 16) Billes ø 12
- 17) Billes ø 8
- 18) Joint à quatre lobes
ø 75,80 x 3,53
- 19) Bague de pression PC210
- 20) Bague de montage
- 21) Tenon de montage
- 22) Bague de serrage mandrin
intérieur
- 23) Joint torique ø 32,0 x 3,0
- 24) Joint Viton
ø18,5/12 x 9 mm

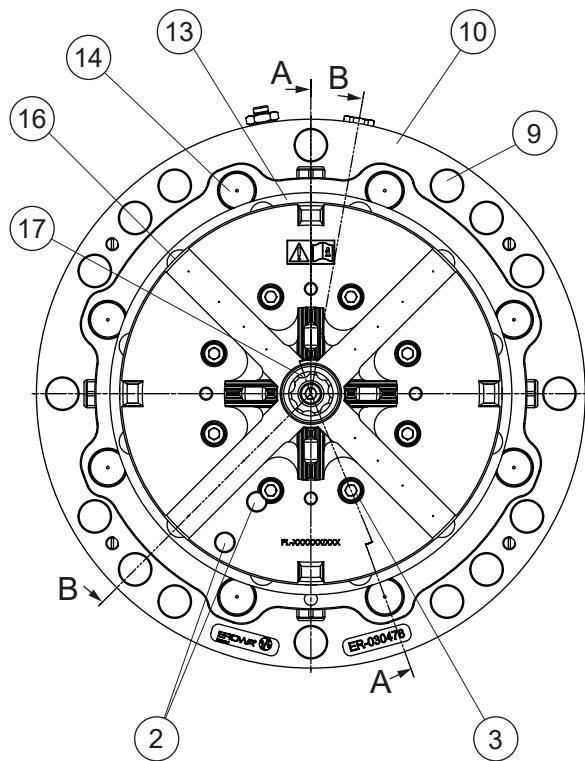

View A - A

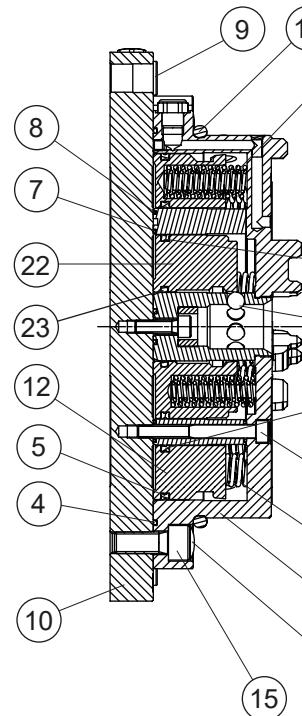

View B - B

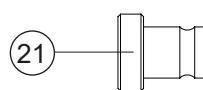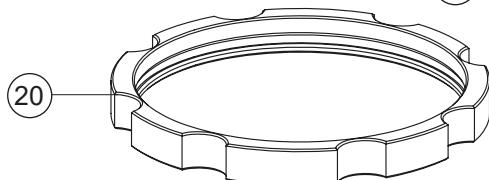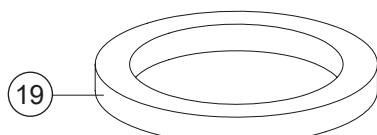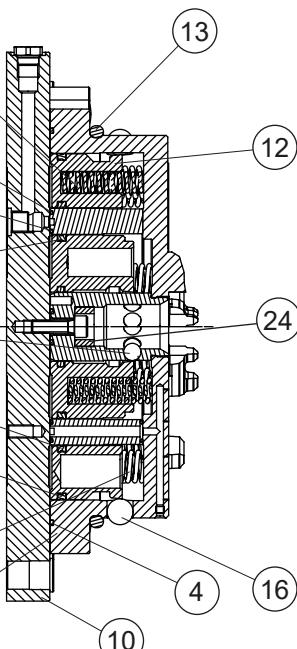

WICHTIG

Neue Druckfederpakete.

Diese Ersatzteile passen auf folgende PC210 Combi Spannfutter:

ER-030478, ER-032388

IMPORTANT

New pressure spring packages.

These spare parts fit the following PC210 Combi chucks:

ER-030478, ER-032388

IMPORTANT


Nouveaux paquets de ressorts de pression.

Ces pièces de rechange s'adaptent aux mandrins PC210 Combi suivantes:


ER-030478, ER-032388

Inbetriebnahme**Demontage des Production-Chuck 210 Combi**

1. Die acht Schutzkappen (14) entfernen.
(Bild A)

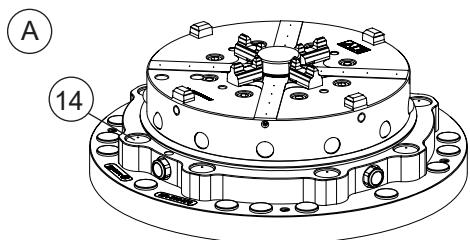

2. Viton-Dichtung (24) ø18.5/12 x 9mm und Schraube M6 (25) im Zentrum demontieren. (Bild B)

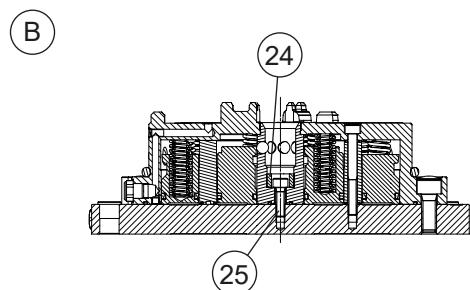

3. Spannfutter öffnen und Montagering (20) und Montagezapfen (21) aufsetzen.
(Bild C)

Setting up**Removing the Production-Chuck 210 Combi**

1. Remove the eight protective plugs (14).
(Diagram A)

Mise en service**Démontage du Production-Chuck 210 Combi**

1. Retirer les huit capuchons (14).
(figure A)

2. Remove screw M6 (25) and Viton seal ø18.5/12 x 9 mm (24) in the centre.
(Figure B)

3. Open chuck and put on assembly ring (20) and mounting peg (21).
(Diagram C)

HINWEIS

Montagering (20) und Montagezapfen (21) wie in Bild C dargestellt positionieren.

Die Kugeln (16 / 17) müssen in die Nute eingreifen.

Die Zylinderschrauben M10 (15) müssen zugänglich sein.

NOTICE

Position assembly ring (20) and mounting peg (21) as depicted in Diagram C.

The balls (16 / 17) must fit into the grooves.


The M10 hex bolts (15) must be accessible.

INDICATION

Positionner la bague de montage (20) et le tenon de montage (21) comme indiqué sur la figure C.

Les billes (16 / 17) doivent s'engager dans la gorge.

Les vis à tête cylindrique M10 (15) doivent être accessibles.

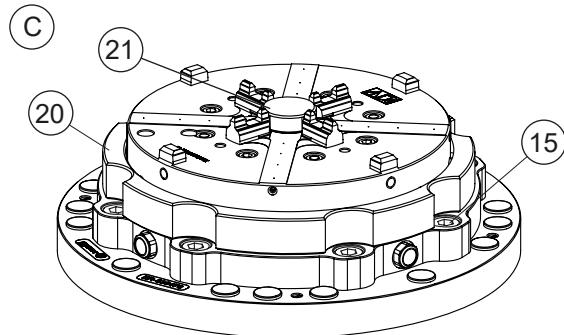

Spannfutter schliessen.


Close chuck.

Fermer le mandrin.

Die vier Zylinderschrauben M6 (4, offener Sechskant) lösen und entfernen. (Bild D)

Loosen and remove the four hexagon screws M6 (4, open hexagon). (Diagram D)

Desserrer et retirer les quatre vis à tête cylindrique M6 (4, hexagone ouvert). (figure D)

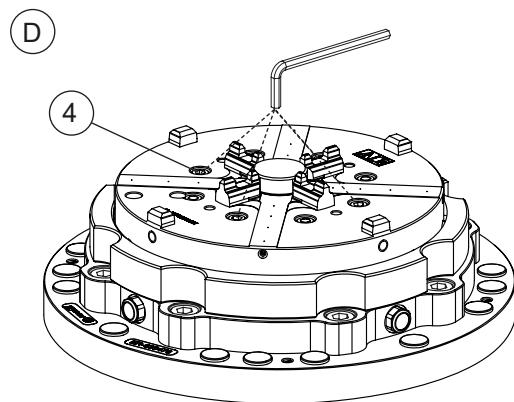**HINWEIS**

Der Montagering (19) fixiert den Kolben im Gehäuse. Der Kolben steht unter Federdruck.

NOTICE

The assembly ring (19) fixes the piston in the casing. The piston is under spring pressure.


INDICATION

La bague de montage (19) fixe le piston dans le bâti. Le piston est soumis à la pression des ressorts.

Die acht Zylinderschrauben M10 (15) lösen.
(Bild E)

Loosen the eight M10 hex bolts (15).
(Diagram E)


Desserrer les huit vis à tête cylindrique M10 (15).
(figure E)

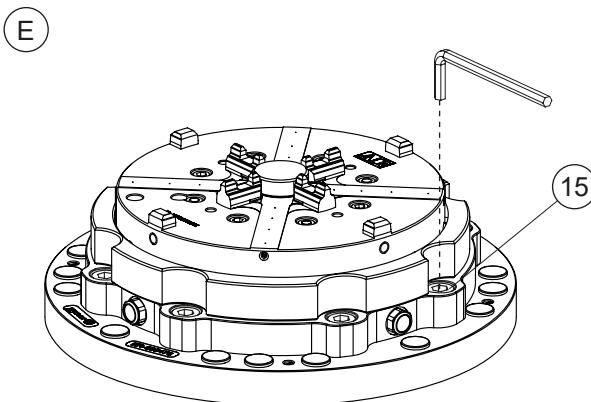

Spannfutter von der Grundplatte (10) entfernen.
(Bild F)

Remove chuck from base plate (10).
(Diagram F)

Retirer le mandrin de la plaque de base (10).
(figure F)

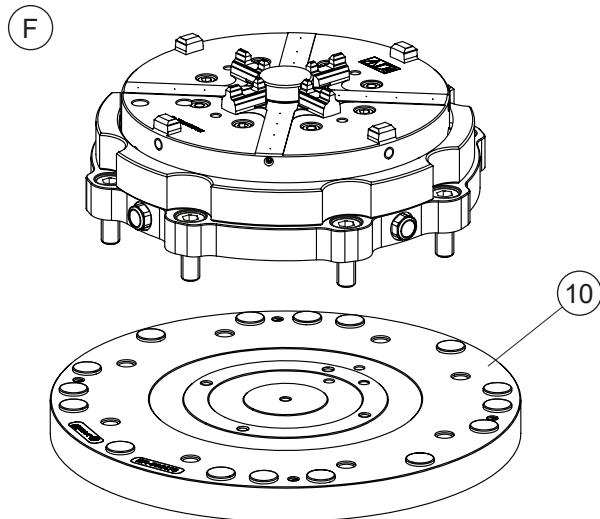

Spannfutter mit den Zentrierungen (26) nach unten gerichtet auf eine ebene Platte in eine Presse.


(30, z.B. Handpresse)
(Bild G)

Place chuck with centering pins (26) facing downwards on a level plate in a press.

(30, e.g. a hand press).
(Diagram G)

Placer le mandrin avec les centrauges (26) orientés vers le bas sur une plaque plane dans une presse.

(30, p. ex. presse manuelle)
(figure G)

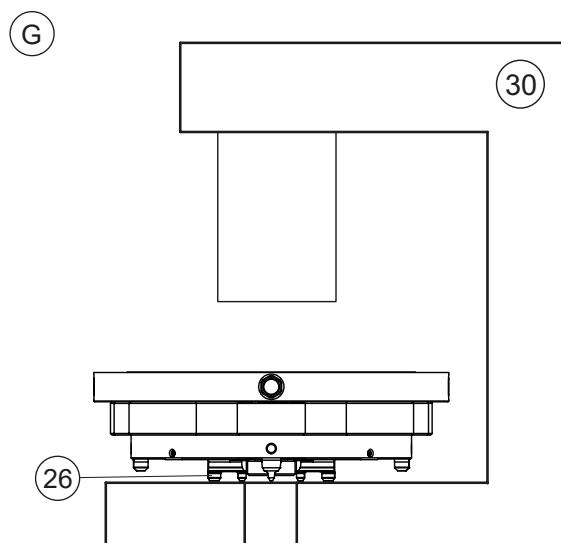

1. Demontage Kolben ø160


Druckring (19) auf Kolben ø160 (12) zentrieren und eine Stahlplatte (28, nicht im Lieferumfang) zwischen Druckring (19) und Presse (30) legen.
(Bild H)

1. Disassembly piston ø160

Center pressure ring (19) on piston ø160 (12) and place a steel plate (28, not supplied) between pressure ring (19) and press (30).
(Diagram H)

1. Démontage du piston ø160


Centrer le bague de pression (19) sur le piston ø160 (12) et placer une plaque en acier (28, non fournie) entre la bague de pression (19) et la presse (30).
(figure H)

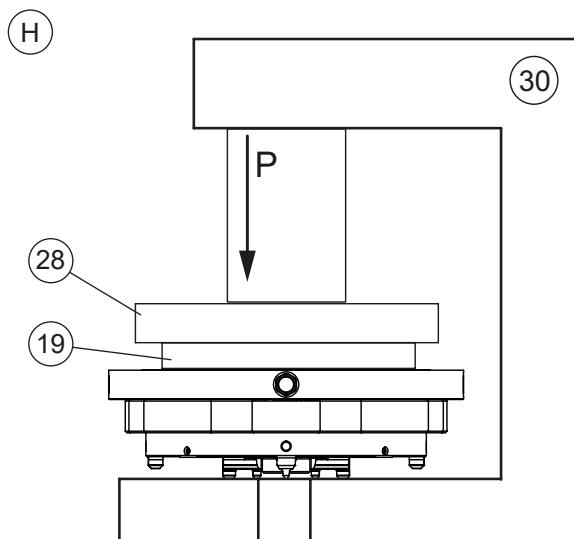

Kolben ø160 (12) bis zum Anschlag herunterdrücken. Montagering (20) fällt nach unten.
(Bild I)

Push down piston ø160 (12) as far as the end stop. Assembly ring (20) will fall down.
(Diagram I)

Abaissé le piston ø160 (12) jusqu'en butée. La bague de montage (20) est dégagée.
(figure I)

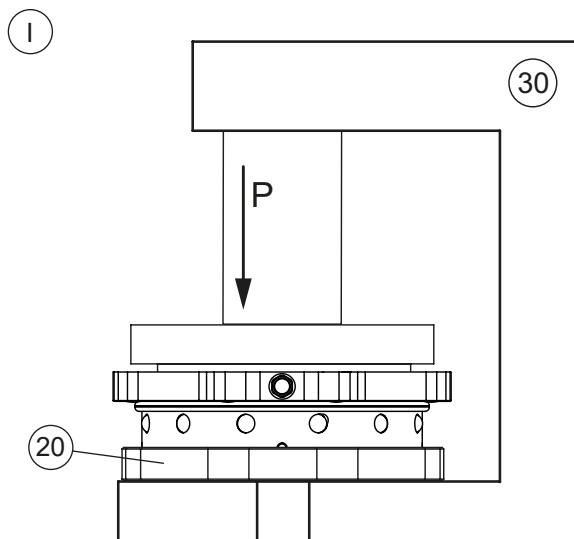

VORSICHT
Spannfutter steht unter Federdruck !



CAUTION
Chuck is under spring pressure !




ATTENTION
Le mandrin est soumis à la pression des ressorts !

Mit dem Kolben ø160 (12) langsam und vorsichtig zurückfahren. (Bild J)

Slowly and carefully retract piston ø160 (12).
(Diagram J)

Remonter lentement et avec précaution le piston ø160 (12).
(figure J)

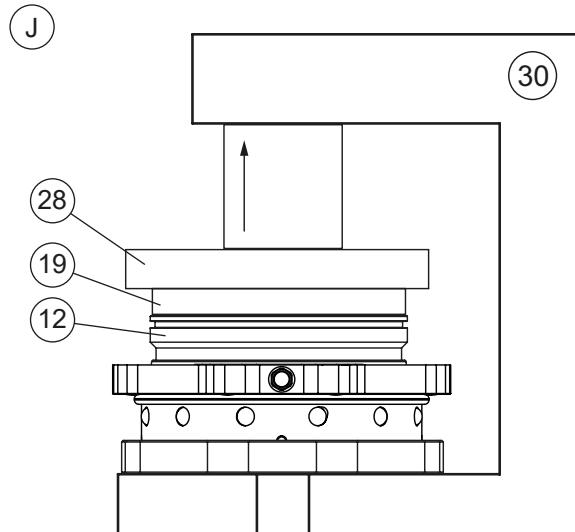

2. Demontage Sperrring Innenfutter


Spannfutter unter der Handpresse ausrichten, damit auf den Sperrring Innenfutter (22) gepresst werden kann.
(Bild K)

2. Disassembly locking ring inner chuck

Align the chuck under the hand press so that the locking ring inner chuck (22) can be pressed onto.
(Diagram K)

2. Démontage bague de serrage mandrin intérieur

Aligner le mandrin sous la presse manuelle de façon à ce que la bague de serrage mandrin intérieur (22) puisse être pressé. (figure K)

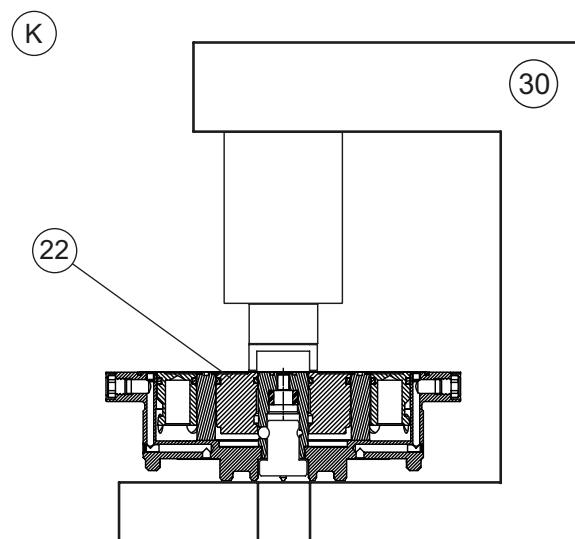

Sperrring Innenfutter (22) bis zum Anschlag herunterdrücken.

Locking ring inner chuck (22) as far as the end stop.

Pousser le bague de serrage mandrin intérieur (22) vers le bas jusqu'en butée.

Montagezapfen (21) fällt nach unten. Mit dem Sperrring Innenfutter (22) langsam und vorsichtig zurückfahren.


Mounting peg (21) will fall down. Slowly and carefully retract locking ring inner chuck (22).

Le tenon de montage (21) est dégagée. Rentrer lentement et avec précaution le bague de serrage mandrin intérieur (22).

Kolben ø160 (12) und Sperring Innenfutter (22), Druckfedern (1) und Kugeln ø12 (16) und ø8 (17) aus dem Gehäuse (11) entnehmen.
(Bild L)

Remove piston ø160 (12) and locking ring inner chuck (22), compression springs (1) and balls ø12 (16) and ø8 (17) from the casing (11).
(Diagram L)


Retirer le piston ø160 (12) et la bague de serrage mandrin intérieur (22), les ressorts de compression (1) et les billes ø12 (16) et ø8 (17) du bâti (11).
(figure L)

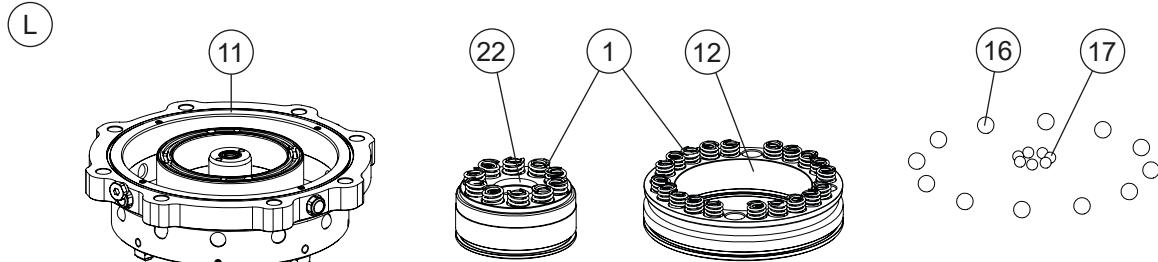

Quadrings (5, 6) von Kolben ø160 (12) entfernen.
Quadring (18) und O-Ring (23) von Sperring Innenfutter (22) und O-Ring ø172 x 6 (13) von Gehäuse (11) entfernen.
(Bild M)

Remove quadrings (5, 6) from piston ø160 (12).
Remove Quadring (18) and O-Ring (23) from locking ring inner chuck (22) and O-ring ø172 x 6 (13) from the housing (11).
(Diagram M)

Retirer les joints à quatre lobes (5, 6) du piston ø160 (12).
Retirer le joints à quatre lobes (18) et le joint torique (23) de la bague de serrage mandrin intérieur (22) et le joint torique ø172 x 6 (13) du bâti (11). (figure M)

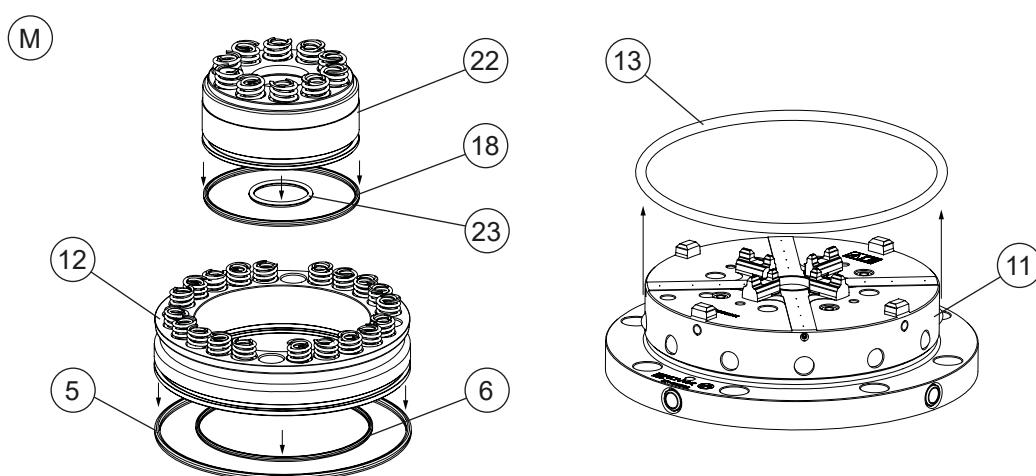

HINWEIS

Nach der Demontage des ProductionChuck 210 Combi müssen alle Einzelteile sauber gereinigt werden.

NOTICE

After you have dismantled the ProductionChuck 210 Combi, thoroughly clean all the individual parts.

INDICATION

Après démontage du ProductionChuck 210 Combi, il convient de nettoyer soigneusement toutes les pièces détachées.

Defekte Einzelteile ersetzen.

Replace deficient parts.

Remplacer les pièces défectueuses.

Zusammenbau des ProductionChuck 210 Combi


O-Ring ø172 x 6 (13) montieren und Innenseite des Gehäuses (11) einölen. (Bild N)

Assembling the ProductionChuck 210 Combi

Mount O-ring ø172 x 6 (13) and grease inside of the housing (11). (Diagram N)

Assemblage du ProductionChuck 210 Combi

Mettre le joint torique ø172 x 6 (13) et lubrifier la face intérieure du bâti (11) .(figure N)

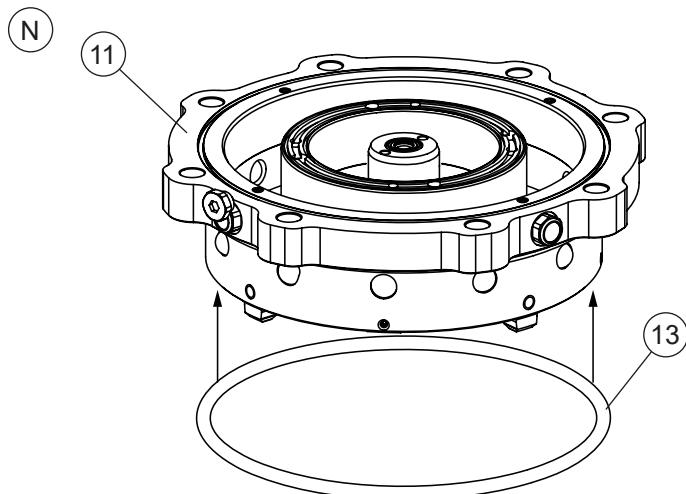**HINWEIS**

O-Ringe, Quadringe, Kugeln und Druckfedern mit Staburax NBU 12 oder mit einem gleichwertigem Montagefett fetten.

Kugeln und Druckfedern sehr gut einfetten.

NOTICE

Grease O-rings, quadrings, balls and compression springs with Staburax NBU 12 or with a lubricant of equivalent quality.

Thoroughly grease the balls and compression springs.

INDICATION

Lubrifier les joints toriques, les joints à quatre lobes, les billes et ressorts de compression avec une graisse Staburax NBU 12 ou une graisse équivalente. Graisser les billes et les ressorts de compression minutieusement.

HINWEIS


Die Druckfedern (1) müssen ineinander, gegenläufig nach dem Schema im Bild O platziert werden.

NOTICE


The compression springs (1) must be placed one inside the other, in opposite directions according to the diagram in Diagram O.

INDICATION

Les ressorts de compression (1) doivent être placés l'un à l'intérieur de l'autre, dans des directions opposées selon le schéma de la figure O.

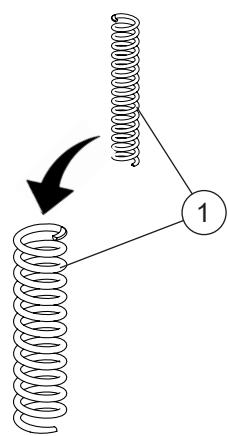

(O)

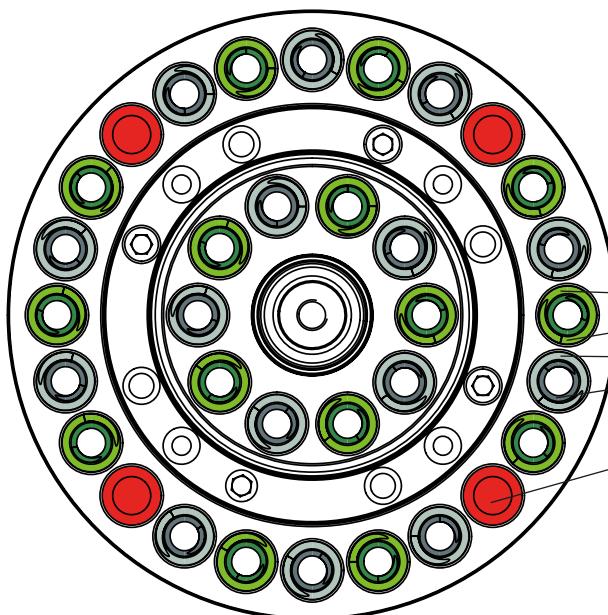

Grün, Green, Vert
Schwarz, Black, Noir
Leer, Empty, Vide

Quadringle $\varnothing 180 \times 2$ (5) und $\varnothing 110,72 \times 3,53$ (6) an Kolben $\varnothing 160$ (12) montieren sowie Quadringle $\varnothing 75,8 \times 3,53$ (18) und O-Ring $\varnothing 32,0 \times 3,0$ (23) an Sperrring Innenfutter (22) montieren.

Druckfedern (1) gemäss Zeichnung (Bild O) platzieren.

Sperrring Innenfutter (22) mit montierten und gut gefetteten Druckfedern in Kolben $\varnothing 160$ (12) platzieren.

Gut gefettete Kugeln (16, 17) ins Gehäuse (11) einsetzen.

Kolben $\varnothing 160$ (12) und Sperrring Innenfutter (22) mit montierten Druckfedern (1) in das Gehäuse (11) einsetzen.

O-Ringe (4, 7 und 8) in die Nuten einlegen.
(Bild P)

Mount square rings $\varnothing 180 \times 2$ (5) and $\varnothing 110,72 \times 3,53$ (6) to piston $\varnothing 160$ (12) as well as square ring $\varnothing 75,8 \times 3,53$ (18) and O-ring $\varnothing 32,0 \times 3,0$ (23) to the locking ring inner chuck (22).

Place compression springs (1) according to drawing (Diagram O).

Place locking ring inner chuck (22) with mounted and well greased compression springs into piston $\varnothing 160$ (12).

Insert well greased balls (16, 17) into housing (11).

Insert piston $\varnothing 160$ (12) and locking ring inner chuck (22) with compression springs (1) fitted into the casing (11).

Place O-rings (4, 7 and 8) into the grooves.
(Diagram P)

Monter les joints à quatre lobes $\varnothing 180 \times 2$ (5) et $\varnothing 110,72 \times 3,53$ (6) sur le piston $\varnothing 160$ (12) ainsi que la bague à quatre lobes $\varnothing 75,8 \times 3,53$ (18) et le joint torique $\varnothing 32,0 \times 3,0$ (23) sur le bague de serrage mandrin intérieur (22).





Placer les ressorts de compression (1) selon le dessin (figure O).

Placer la bague de serrage mandrin intérieur (22) avec les ressorts de compression montés et bien graissés dans le piston $\varnothing 160$ (12).

Insérer les billes (16, 17) bien graissé dans le bâti (11).

Engager le piston $\varnothing 160$ (12) et la bague de serrage mandrin intérieur (22) avec les ressorts de compression positionnés (1) dans le bâti (11).

Insérer les joints toriques (4, 7 et 8) dans les gorges.
(figure P)

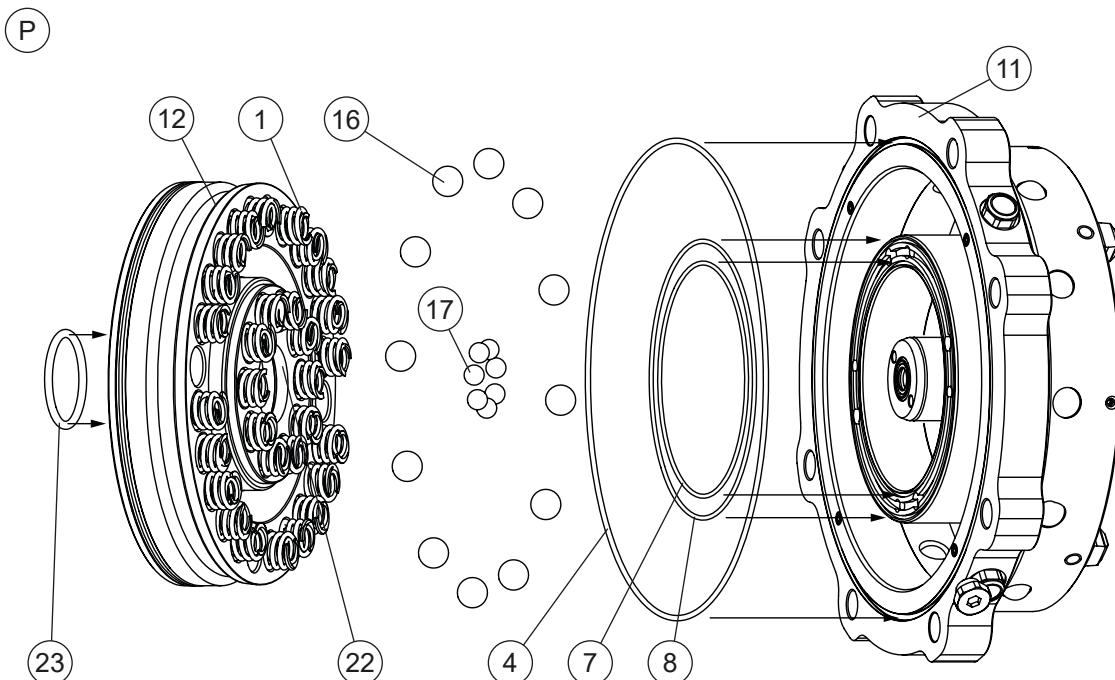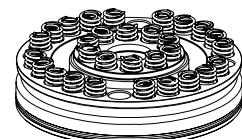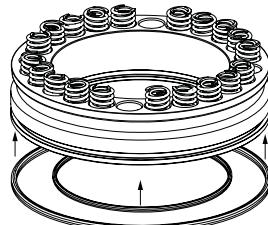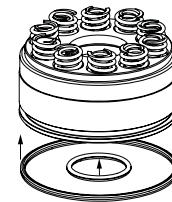

HINWEIS

Es ist darauf zu achten, dass die Kugeln (16, 17) und alle Druckfedern (1) richtig im Gehäuse (11) positioniert sind!

NOTICE

Make sure that the balls (16, 17) and all the compression springs (1) are positioned properly in the housing (11) !

INDICATION

Il faut veiller à ce que les billes (16, 17) et les ressorts de compression (1) soient bien positionnées dans le bâti (11) !

**1. Zusammenbau Sperrring
Innenfutter**


Spannfutter mit Zentrierprisen (26) nach unten gerichtet auf eine ebene Platte unter der Handpresse ausrichten, damit auf den Sperrring Innenfutter (22) gepresst werden kann.
(Bild Q)

**1. Assembly of locking ring
inner chuck**

Place chuck with centering pins (26) facing downwards on a level plate in a press, so that the locking ring inner chuck (22) can be pressed onto.
(Diagram Q)

1. Montage du bague de serrage mandrin intérieur

Placer le mandrin avec les centrauges (26) orientés vers le bas sur une plaque plane dans une presse de façon à ce que la bague de serrage mandrin intérieur (22) puisse être pressé.
(figure Q)

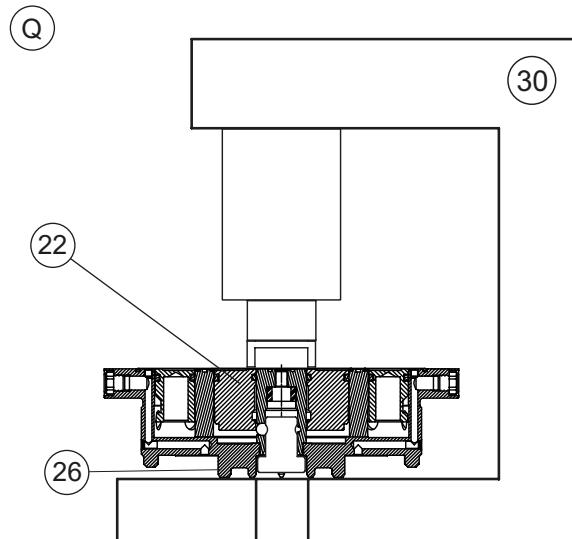

Sperrring Innenfutter (22) vorsichtig bis zum Anschlag herunterdrücken.


Push locking ring inner chuck (22) carefully as far as the end stop.

Pousser le bague de serrage mandrin intérieur (22) prudent vers le bas jusqu'en butée.

Montagezapfen (21) bis zum Anschlag einführen und in Position halten. (Bild R)

Insert mounting peg (21) as far as the end stop and hold in position. (Diagram R)


Insérer le tenon de montage (21) jusqu'en butée et le maintenir en position. (Figure R)

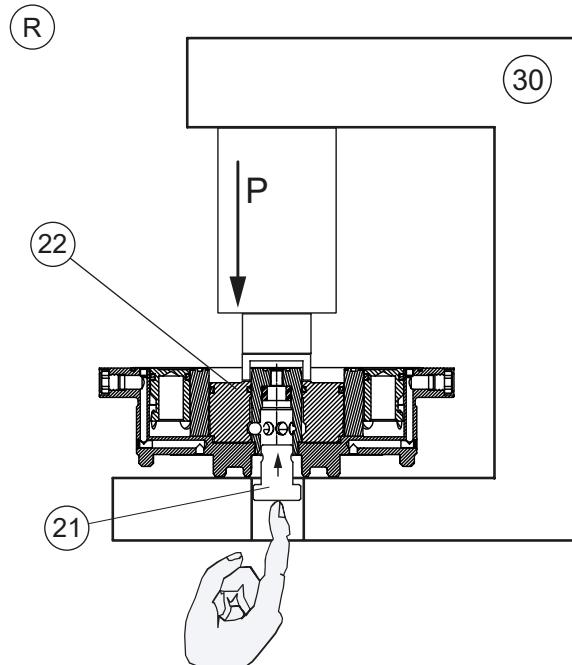

Mit dem Sperrring Innenfutter (22) langsam und vorsichtig zurückfahren, bis zur vollständigen Entlastung. (Bild S)

Slowly and carefully retract the locking ring inner chuck (22) until it is completely relieved. (Picture S)

Rétracter lentement et avec précaution la bague de serrage mandrin intérieur (22) jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé. (Image S)

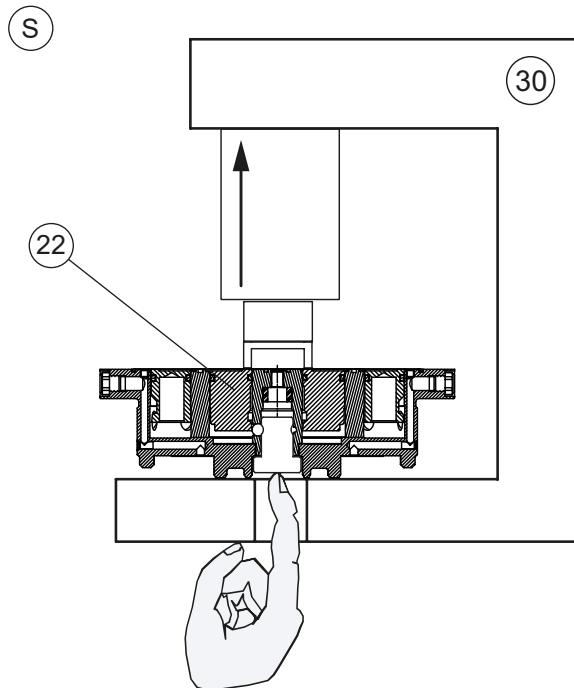

2. Zusammenbau Kolben ø160

Montagering (20) und Spannfutter (29) mit den Zentrierungen nach unten gerichtet auf eine ebene Platte in der Presse (25) legen.

Druckring (19) und Stahlplatte (28) auf Kolben ø160 (12) positionieren.
(Bild T)

2. Assembly piston ø160


Place assembly ring (20) and chuck (29) with centering pins facing downwards on a level plate in the press (25).

Position pressure ring (19) and steel plate (28) on piston ø160 (12).
(Diagram T)

2. Montage du piston ø160

Poser la bague de montage (20) et le mandrin (29) avec les centrauges orientés vers le bas sur une plaque plane dans une presse (25).


Positionner la bague de pression (19) et la plaque en acier (28) sur le piston ø160 (12).
(figure T)

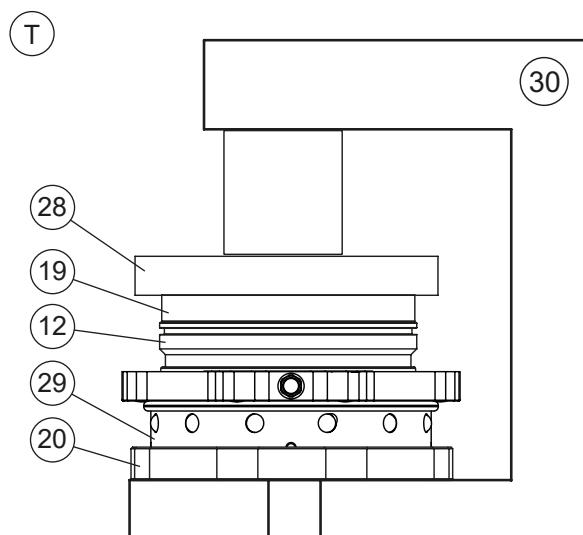

Kolben ø160 (12) vorsichtig bis zum Anschlag herunterdrücken. (Bild U)

Carefully push down piston ø160 (12) as far as the end stop. (Diagram U)

Abaïsser avec précaution le piston ø160 (12) jusqu'en butée. (figure U)

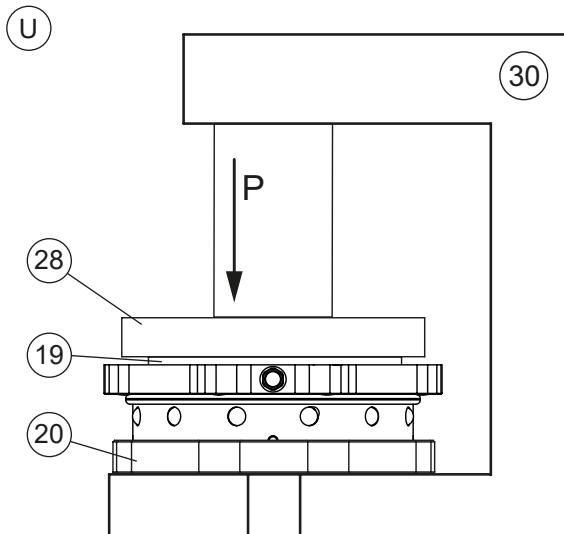

Montagering (20) Richtung O-Ring ø172 x 6 (13) drücken.


Die Presse langsam und vorsichtig entlasten. (Bild V)

Press assembly ring (20) in the direction of the O-ring ø172 x 6 (13).

Slowly and carefully retract the press. (Diagram V)

Pousser la bague de montage (20) contre le joint torique ø172 x 6 (13).

Remonter lentement et avec précaution le piston. (figure V)

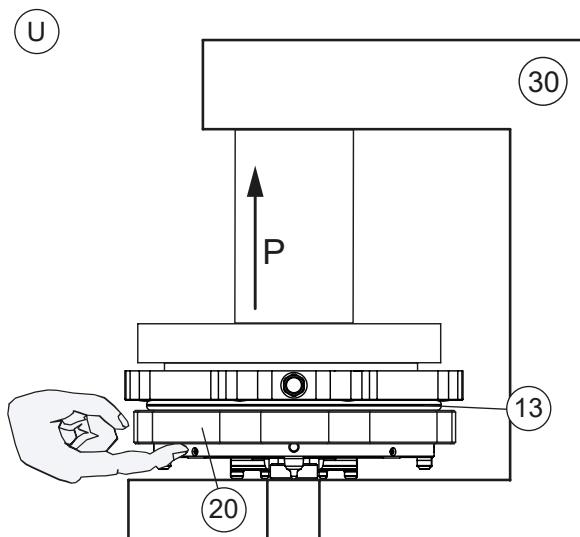

WICHTIG

Position des Montagering (20) beachten !
Zylinderschrauben M10 x 25 müssen zugänglich sein.

IMPORTANT

Make sure that assembly ring (20) is positioned correct.
M10 x 25 hex bolts must be accessible.

IMPORTANT

Veiller au bon positionnement de la bague de montage (20).
Les vis à tête cylindrique M10 x 25 doivent être accessibles.

Spannfutter auf Grundplatte (10) positionieren.


Lageorientierung (2) in Richtung EROWA Logo ausrichten (31). (Bild W)

Position chuck on base plate (10).

Align positioning (2) in the direction of the EROWA logo (31). (Diagram W)

Positionner le mandrin sur la plaque de base (10).

Orienter le positionnement (2) vers le logo EROWA (31). (figure W)

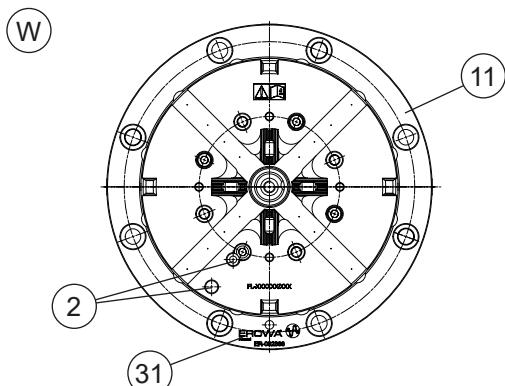

HINWEIS

Es ist darauf zu achten, dass bei der Montage die Dichtungen richtig eingesetzt sind und nicht verletzt werden.

NOTICE

Make sure that the seals are properly place and not damaged during assembly.

INDICATION

Veiller à ce que les joints soient bien positionnés et non endommagés lors du montage.

Die vier Zylinderschrauben M6 (4) einsetzen und über Kreuz festziehen. (Bild X)

Drehmoment:

Insert and tight the four hexagon screws M6 (4).


(Diagram X)

Torque force:

Insérer les quatre vis à tête cylindrique M6 (4) et les serrer en croix. (figure X)

Couple de serrage :

14 Nm

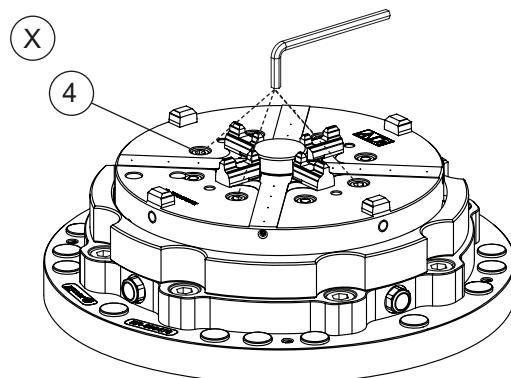

Die acht Zylinderschrauben M10 (15) einsetzen und über Kreuz festziehen. (Bild Y)

Drehmoment:

Insert the eight M10 hex bolts (15) and tighten crosswise.


(Diagram Y)

Torque force:

Insérer les huit vis à tête cylindrique M10 (15) et les serrer en croix. (figure Y)

Couple de serrage :


44 Nm

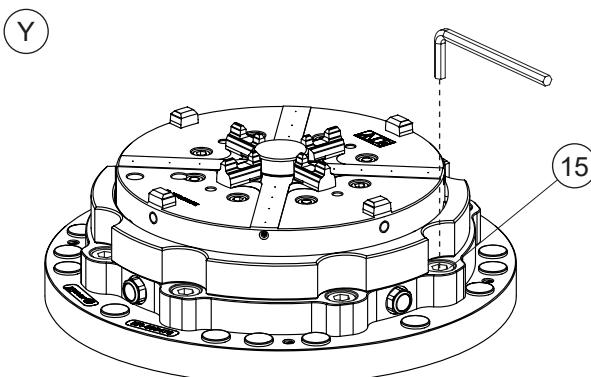

Spannfutter öffnen, Montagering (20) und Montagezapfen (21) entfernen.
(Bild Z)

Open chuck and put on assembly ring (20) and mounting peg (21).
(Diagram Z)

Ouvrir le mandrin et poser la bague de montage (20) et le tesson de montage (21).
(figure Z)

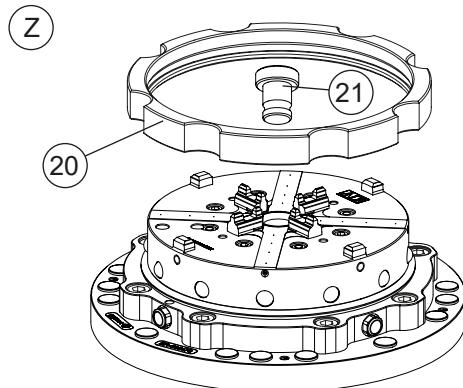

Schraube M6 (25) und Viton-Dichtung ø18.5/12 x 9 mm (24) im Zentrum montieren. (Bild ZA)

Mount screw M6 (25) and Viton seal ø18.5/12 x 9mm (24) in the centre. (Figure ZA)


Insérer la vis M6 (25) et le joint Viton ø18.5/12 x 9mm (24) au centre. (figure ZA)

Drehmoment:

Torque force:

Couple de serrage :


14 Nm

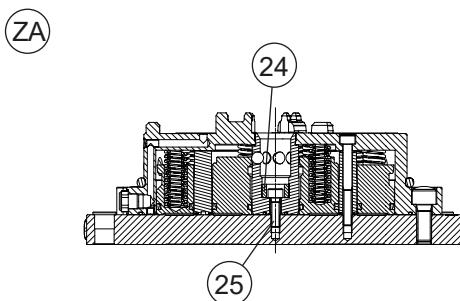

Die acht Schutzkappen (14) montieren. (Bild ZB)

Fit the eight protective caps (14). (Diagram ZB)

Monter les huit capuchons de protection (14). (figure ZB)

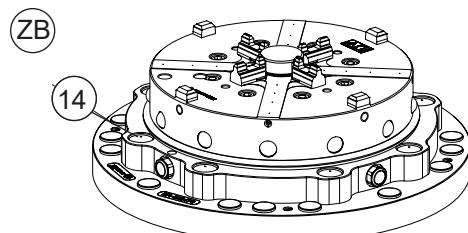

Funktionskontrolle

Um das ProductionChuck 210 Combi öffnen zu können, wird ein Luftdruck von 7.5 bar benötigt.

Für die Funktionskontrolle beachten Sie die Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres ProductionChuck 210 Combi.

Function check

Opening ProductionChuck 210 Combi requires an air pressure of 7.5 bar.

To carry out a function check, please refer to the instructions set out in the operating manual of your ProductionChuck 210 Combi.

Contrôle de fonctionnement

La pression de l'air comprimé nécessaire à l'ouverture du ProductionChuck 210 Combi est de 7,5 bars.

Pour le contrôle de fonctionnement, se référer aux prescriptions se trouvant dans les instructions de service du ProductionChuck 210 Combi.

Ersatzteile

Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.

Spare parts

Please order spare parts from your EROWA dealer.

Pièces de rechange

Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

WICHTIG

Weitere Produkte finden Sie im Gesamtkatalog und auf unserer Webseite www.erowa.com.

IMPORTANT

More products can be found in our general catalog and on our web-page www.erowa.com.

IMPORTANT

D'autres produits vous trouvez également au catalogue général et à www.erowa.com.

Technischer Support

Für Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com

Technical support

For questions regarding this product, please contact:
info@erowa.com

Assistance technique

Pour toute question relative à ce produit, veuillez écrire à
info@erowa.com

Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den in dieser Dokumentation genannten Bedingungen eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen.

Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use. Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors.

EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs.

EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.



Patente:

Diese Produkte sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt:

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

Patents:

These products are protected by one or more of the following patents (applications):

Brevets :

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

Germany

EROWA System Technologien GmbH
Gewerbegebiet Schwadermühle
Roßendorfer Straße 1
DE-90556 Cadolzburg/Nbg
Germany
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Switzerland

EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Switzerland
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Scandinavia

EROWA Nordic AB
Fagerstagatan 18A
163 53 Spånga
Sweden
Tel. 08 36 42 10
info.scandinavia@erowa.com
www.erowa.com

France

EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
erowa.france@erowa.com
www.erowa.fr

Spain

EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Via Trajana 50-56, Nave 18
E-08020 Barcelona
Spain
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

USA

EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info.usa@erowa.com
www.erowa.com

Singapore

EROWA South East Asia Pte. Ltd.
56 Kallang Pudding Road
#06-02, HH@Kallang
Singapore 349328
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Eastern Europe

EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

China

EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.com

Japan

EROWA Nippon Ltd.
Sibadaimon Sasano Bldg.
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.com

India

EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500016 (Telangana)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
sales.india@erowa.com
www.erowa.com

Italy

EROWA Tecnologie S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Alfieri Maserati 48
IT-10095 Grugliasco (TO)
Italy
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Unità di Treviso:

Via Leonardo Da Vinci 8
IT-31020 Villorba (TV)
Italy
Tel. 0422 1627132

Benelux

EROWA Benelux b.v.
Th. Thijssenstraat 15
6921 TV Duiven
Netherlands
Tel. +31 85 800 1250
benelux@erowa.com
www.erowa.com